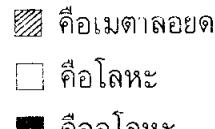


11

ໂລທະຖ່ສຳຄັນແລະປະໄຍ້ຫົ່ງ


ความจริงของสังคมยุคปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลหะ ทั้งนี้ เพราะเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทำขึ้นจากโลหะต่าง ๆ อาทิ เช่น เครื่องกล เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมายหลายชนิดทำด้วยโลหะ ถ้าโลกปราศจากโลหะ -span แบบใหม่ ทุกวันนี้ อุโมงค์ลอดภูเขารีแม่น้ำ คอนโดมิเนียม ตึกระฟ้าหลายชั้น เครื่องบินแบบต่าง ๆ รถยนต์ จรวด ท่อส่งน้ำ ความส่วนตัวท้องถนนและอื่น ๆ อีกมากมาย จะไม่เกิดขึ้น

จากความรู้เรื่องตารางธาตุทำให้ทราบว่ามีธาตุที่เป็นโลหะอยู่ในตารางธาตุเป็นส่วนใหญ่ และก็มีธาตุที่นับว่ามีค่าและหายากอยู่จำนวนหนึ่ง บางส่วนก็เป็นธาตุที่มีมากในโลกและใช้ประโยชน์ได้ดี สำหรับโลหะมีอยู่เป็นจำนวนน้อยกว่าโลหะ พิจารณา  คือ เมตาลอยด์

รูป 11-1 แสดงที่อยู่ของโลหะ อโลหะและเมتاลloyd ในตารางธาตุ

คือโลหะ

คืออโลหะ

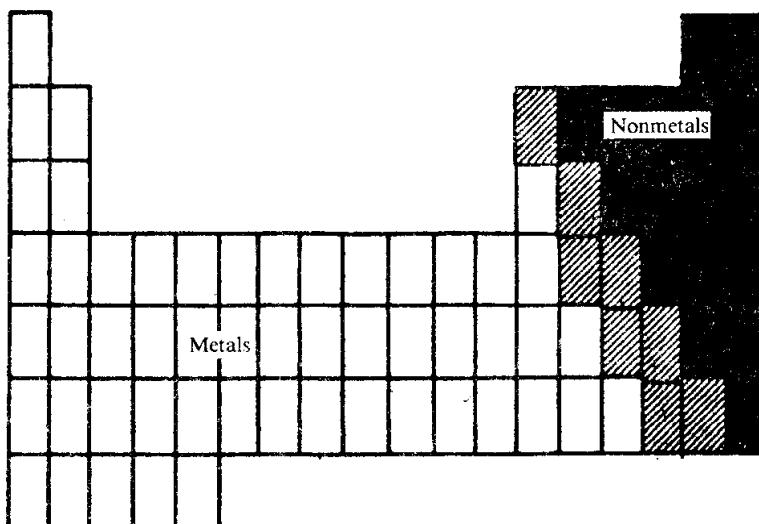

ในธรรมชาติโลหะสามารถอยู่ในสภาพอิสระ (คือไม่รวมกับธาตุใด) และอยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบซึ่งมีสูตรชั้นขั้นกับธาตุนั้นได้ โลหะแต่ละอย่างมีสมบัติว่องไวในการทำปฏิกิริยามากน้อยแตกต่างกันออกไป โลหะที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนนับว่ามีน้อย ส่วนโลหะ ทองคำ เงิน ทองคำขาว ทองแดง prototh บิสมัท พลวงและสารหนูเป็นต้น จัดว่ามีความว่องไวน้อยในการทำปฏิกิริยา

ปริมาณโลหะที่อยู่ตามเปลือกโลกจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป ดูตาราง 11-1

ตาราง 11-1 ปริมาณของธาตุที่มีอยู่ตาม* เปลือกโลกเรียงตามปริมาณมากไปสู่น้อย

ลำดับที่	ธาตุ	น้ำหนักกรัม/l
1	ออกซิเจน	49.5
2	ซิลิคอน	25.7
3	อาลูมิเนียม	7.5
4	เหล็ก	4.7
5	แคลเซียม	3.4
6	โซเดียม	2.6
7	โปเตสเซียม	2.4
8	แมกนีเซียม	1.9
9	ไฮโดรเจน	0.9
10	ติตานีียม	0.6

ส่วนธาตุอื่น ๆ ที่อยู่บน เปลือกโลกจะมีปริมาณน้อยกว่า ธาตุบางธาตุถึงแม้จะมีปริมาณน้อย แต่ก็ยังนับว่ามีความสำคัญมาก เช่น ยูเรเนียม ทองเรียม จัดว่าเป็นธาตุที่ก่อให้เกิดพลังงานมหาศาล prototh ตะกั่ว มีประโยชน์ทางเทคโนโลยีอย่างมาก แต่ก็ว่าจัดว่าเป็นธาตุที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตอาจถึงตายได้แม้ว่าจะเข้าไปในร่างกายเพียงปริมาณน้อยก็ตาม

* เปลือกโลก หมายถึงลีกจากผิวโลกตั้งแต่ 2 ไมล์-50 ไมล์

11-1 แร่และสินแร่ (Minerals and Ores)

สารที่ขุดขึ้นมาจากการหักหินหรือนำมาจากหินจะเป็นพวากสารเคมีอินทรีย์ เรียกว่าแร่ (mineral) หรือแร่คือชาตุหรือสารประกอบทางเคมีที่มีเนื้อดีเยาว์กัน มีสูตรที่แน่นอนและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ แต่ผลึกของสารที่ทำขึ้นในห้องปฏิบัติการมิใช่เป็นแร่ แร่บางชนิดมีผลลัพธ์และสีสีสวยงามมีรูปร่างเฉพาะตัว แม้เมทัลลิกอยู่สภาพโลหะและอโลหะ สำหรับอโลหะที่รู้จักกันดีได้แก่ เพชรและกราฟไฟฟ์ แร่บางประเภทอยู่ในลักษณะเป็นอิสระหรือเป็นชาตุเดียว ๆ (native elements) ชนิดเดียว เช่น ทองคำ เพชร แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารประกอบซึ่งประกอบด้วยชาตุสองชนิดขึ้นไป

แร่ที่อยู่ในโลกถ้าประกอบด้วยสารที่เราต้องการอยู่เป็นจำนวนมากและเรายังต้องนำมานำลงเพื่อให้ได้สารที่ต้องการเรียกแร่นั้นว่า สินแร่ (ores) สินแร่ อาจจะมีเปอร์เซนต์ของสารที่ต้องการสูงหรือบางที่มีเปอร์เซนต์ต่ำก็มี

ตาราง 11-2 ประเภทของแร่ (Types of minerals)

ประเภท	ตัวอย่าง
Native elements	Cu, Ag, Au, Bi, Pt, As, Sb, Hg
Silicate	ZrSiO ₄ , Be ₄ Si ₂ O ₇ (OH) ₂
Oxides	Fe ₂ O ₃ , MnO ₂ , CaO, ZnO, CuO, Al ₂ O ₃

ยังมีประเภทอื่นอีกมากเท่าที่แสดงเพียงยกตัวอย่างให้พอทราบ

เมื่อขุดสินแร่จากพื้นดินหรือจากหิน ต้องหาวิธีการแยกสารหรือแร่ที่ต้องการออกมากซึ่งอาจได้แร่ที่ไม่ต้องการหรือมีสิ่งไม่บริสุทธิ์เจือปนออกมานิดๆ ขึ้นต่อไปต้องหาวิธีการให้สารหรือแร่บริสุทธิ์ออกมานิดๆ ก็เรียกวิธีการกลุ่มโลหะ (metallurgy)

11-2 การกลุ่มโลหะ (Metallurgical Operations)

การกลุ่มโลหะเพื่อให้ได้ชาตุที่ต้องการนั้น มีหลักเกณฑ์ในการทำงานอย่างคร่าวๆ สามขั้นตอน คือ


1. เมื่อได้สำรวจแหล่งแร่แล้วให้ใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ขุด เอาสินแร่ออกมาน้ำหนักน้ำหนักต่ำๆ อาจจะอยู่รวมกับหิน กระดาน ทราย ดิน และแร่อื่นๆ อีก ซึ่งอาจจะไม่มีราคา ดังนั้นต้องทำการแยกเอาหิน กระดาน ทราย ดิน หรือแร่อื่นๆ ออกไปเสียให้มากที่สุดที่จะมากได้ ต่อไป

จะต้องทำการแต่งแร่เพื่อให้แร่ละ唆อาจเหมะแก่การจ้ำหน่ายหรือในการกลุงขึ้นต่อไป ในเรื่องของการแต่งแร่นั้นอาจทำได้หลายทาง ตอนแรกจะต้องมีการย่อยแร่และบดแร่เพื่อให้แร่หินกรวด ทราย และมลทินอื่น ๆ ที่เก้าติดกันอยู่ให้แตกหลุดออกจากกัน นокกว้างนี้เพื่อทำให้แร่และสิ่งเจือปนเมื่อนำมาด-polohemateที่จะเข้าเครื่องแต่งแร่หรือแยกแร่ต่อไป การแต่งแร่หรือแยกแร่บางที่ก็อาศัยความแตกต่างระหว่างน้ำหนักหรือความถ่วงจำเพาะของแร่และสิ่งเจือปนเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะหินและมลทินต่าง ๆ ถึงแม้มีน้ำหนักเท่ากันแต่น้ำหนักก็ยังแตกต่างกันออกไป ดังนั้นบางที่เราใช้น้ำหรือใช้สารบางอย่างผสมกับน้ำหรือใช้ลมเป็นสิ่งที่ใช้แยก

บางที่การแยกแร่โดยอาศัยว่าแร่ที่ต้องการหรือมลทินบางชนิดมีคุณสมบัติที่แม่เหล็กดูดได้ เช่นแยกแร่แมกนีไฟท์ (magnetite) ออกจากแร่อื่น หรือใช้แม่เหล็กแยกแร่ที่บุกหอกจากวุลเฟรม วุลเฟรมจะติดแม่เหล็ก ส่วนแร่ที่บุกไม่ติดแม่เหล็ก


ในบางครั้งแยกแร่โดยใช้รีดลอยแร่ (froth flotation) ซึ่งประกอบด้วยถังที่ทำให้แร่ลอยขึ้นมาได้ เรียกว่า flotation tank

รูป 11-2 ถังลอย (Flotation Tank)

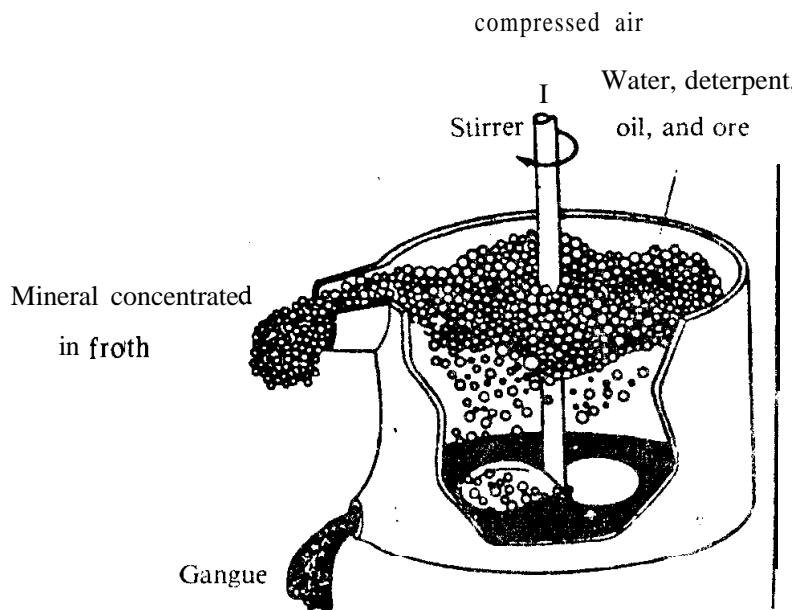


เครื่องมือนี้อาศัยหลักที่ว่าแร่บางชนิดเมื่อทำปฏิกิริยากับสารเคมี “ได้แก่ พากน้ำมัน เจพะเซ่นน้ำมันคลีโอโซห์ น้ำมันจะเคลือบแร่ให้มีลักษณะไม่เปียกน้ำ เครื่องมือนี้ต้องใส่น้ำเพราะแร่และมลทินอย่างอื่นจะจนน้ำ ขณะที่เครื่องมือนี้ทำงานได้พ่นฟองอากาศ (พิจารณารูป 11-2) ลงไปให้สัมผัสถกับแร่ อีกทั้งใส่สารฟอร์ติง (frothing agent) เช่นน้ำมันสนขันดีไวกัน กีคนด้วยเครื่องคน (stirrer) ทำให้แร่เกะฟองอากาศลอยอยู่บนผิวน้ำและมีเปอร์เซ็นต์ของแร่สูง ในตอนนี้แร่ที่ได้เรียกวัวแร่ (mineral concentrated) ในเรื่องของการถุงแร่จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า เพื่อนแร่ (gange) ซึ่งหมายถึงแร่ไม่มีค่าเกินรวมอยู่ในสินแร่ บางที่เรียกหางแร่ ซึ่งจะตกลงมาตอนล่างของถังโดยและไหลออกมาก วิธีนี้จึงสามารถแยกแร่บางอย่างออกได้ บางกรณีมีแร่สำคัญๆ หลายชนิดอยู่ด้วยกัน อาจใช้วิธีนี้แยกแร่แต่ละชนิดออกจากมาได้ โดยใส่สารฟอลติงหรือสารเคมีแตกต่างกันออกไป และสารเคมีที่ใช้ต้องมีปริมาณไม่มาก ในการแยกแร่ดีบุกออกใช้ดรอตจากแร่ไฟร์ท กิ่ยวิธีนี้ แร่ดีบุกจะรวมอยู่ในน้ำ แร่ไฟร์ทจะลอยอยู่ข้างบน เป็นต้น

2. ทำรีดัคชัน (reduction) เพื่อแยกโลหะออกจากแร่ ถ้าแร่ที่ต้องการเป็นธาตุเดียวที่ไม่จำเป็นต้องทำรีดัคชัน แต่ถ้าเป็นสารประกอบก็ต้องทำขั้นนี้ โดยมีการใส่สารเคมีเรียกฟลักซ์ (flux) เพื่อให้ทำปฏิกิริยากับโลหะที่เป็นเพื่อนแร่ ให้กล้ายเป็นสารที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเรียกว่าแร่ (slag) เช่นเพื่อนแร่เป็นซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) ใช้ฟลักซ์ คือ แคลเซียมคาร์บอนेट (CaCO_3) หรือ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ใส่เพื่อให้เกิดขี้แร่ ดังนี้

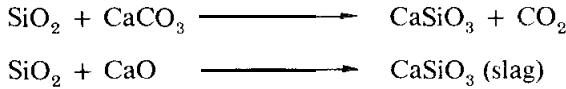

ปฏิกิริยานี้ดำเนินไป ณ อุณหภูมิสูง ซึ่งทำให้แร่เกิดขึ้นหลอมเพื่อดำเนินการแยกขี้แร่ออกจากแร่ เนื่องจากขี้แร่มีคุณสมบัติไม่ละลายในแร่ที่หลอมเหลว ฉะนั้น จึงแยกแร่ออกจากมาได้ไม่ยาก

เมื่อวัตถุที่เป็นของเสียถูกขจัดออกแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องแยกโลหะออกจากสารประกอบซึ่งจะมีวิธีทำได้หลายอย่างทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของสารประกอบ และพัฒนาที่ยึดเหนี่ยวว่ามีความหนืดแน่นเพียงใดในโมเลกุล โดยปกติแล้วถ้าแร่เป็นสารประกอบที่มีเชือกไชด์ มักจะถูกเปลี่ยนให้เป็นออกไชด์หลังจากนั้นทำรีดัคชัน เช่น

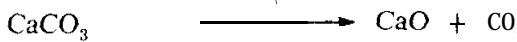


แต่ถ้าแร่เป็นสารประกอบซัลไฟด์ต้องนำไปเผาในอากาศ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นออกไชด์ ดังนี้



ต่อไปนี้อาจเป็นการพอกหินที่มีการเผาอุ่น หรือ อากาศ หรือไออกไซเดรเจน เพื่อได้โลหะ



แต่แข็งเป็นสารประกอบบางชนิดที่มีการแตกเท่ากันอย่างแน่นหนาจะไม่ใช้วิธี รีดคัชั่น แต่อาจใช้วิธีผ่านไฟฟ้าเข้าไปตั้งตัวอย่าง

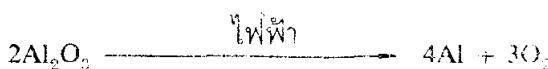

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจบ้างในเรื่องการถลุงแร่ต่าง ๆ เท่านั้น

3. ทำให้บรรลุที่จุดนี้ เนื่องจากโลหะที่รีดที่ได้ยังมีมลทิน ขี้มรรคและก๊าซบางตัว ภาวะดีดอยู่ ถ้าต้องการนำรีดมาใช้ประโยชน์ก็ต้องทำให้โลหะบรรลุที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้ จำเป็นต้องพิจารณาจากนิติของโลหะเป็นตนว่าสำหรับมีจุดเดือดต่ำหรืออุตสาหกรรมเหลวต่ำมากจะใช้วิธีการกลั่น (distillation) ดังนั้น โลหะที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดจะถูกขายเป็นไฮօอกมาก่อน แล้วทำการควบแน่น นอกจากนี้วิธีไฮดรีฟอนนิ่งเป็นวิธีสมัยใหม่ซึ่งอาจจะได้โลหะบรรลุที่สูง 99.99% แต่ทว่าเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากเกินกว่าความมุ่งเน้นนี้

โลหะและสารประกอบที่สำคัญซึ่งควรจะศึกษา ดังนี้

11-3. เหล็ก (Iron)


เหล็กและเหล็กกล้าเป็นวัตถุที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เมื่อ 4000 ปีก่อนแล้ว และการอัญเชิญในการนำเอามาใช้เป็นครั้งแรก ต่อมาเมื่อ 2900 ปีก่อน มนต์อัจฉราณั่งมั่นพำนอยู่ในเหล็ก ที่ปีรามิด เมื่อ 1200 ปีก่อนคริสต์กาลเรียกว่าเป็นยุคเหล็ก (Iron age) ได้มีการพบร่องรอยต่าง ๆ ทำลายเหล็กในบริเวณโบราณคดีในตะวันออกกลาง อินเดีย จีน ตุรกี ซึ่งได้มีการนำเอามาใช้เป็นประโยชน์พร่ำหลายไปทั่วโลกโดยชาวโรมันซึ่งเรียนรู้วิธีการจากชาวกรีก ในอเมริกาก็ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องราวของเหล็กในศตวรรษที่ 17-18

สารประกอบเหล็กได้พบที่เปลือกโลกตั้น ๆ ในดิน พืช และในเซลของสิ่งมีชีวิต อิออนเหล็ก (Fe^{2+}) เป็นธาตุที่สำคัญทางชีววิทยาเนื่องจากมีสารประกอบของมันอยู่ในเซลของเม็ดเลือดแดงซึ่งสามารถจารวมกับออกซิเจนเป็นออกซิไฮโลกลบิน สารประกอบนี้ถือดีจะพาไปปล่อยไว้ในเซลต่าง ๆ ดังนั้นถ้าเซลได้มี Fe^{2+} น้อยไป จะเกิดการผิดปกติ เหล็กจัดว่าเป็นธาตุที่มีมากที่สุดอันดับสี่ในโลก จากการศึกษาเรื่องของแผ่นดินให้ทราบว่าในกลางของโลกมีเหล็กเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ของสะเก็ตดาวที่ร่วงลงสู่พื้นโลก มีเหล็ก และนิเกล เป็นอันดับรอง




เหล็กออกไซด์จัดว่าเป็นสารตั้งต้นดีที่สุดในการถลุงแร่เหล็กได้แก่ ไฮมาไทท์แดง (red hematites, Fe_2O_3) และแมกนีไเตท (magnetite, Fe_3O_4) ซึ่งมีอยู่ในดิน และยังมีชิลิกาและสารประกอบอื่น ๆ รวมทั้งแมกนีสิฟอสฟอรัสและกำมะถันปะปนอยู่ในแร่ดังกล่าวด้วย

11-4 การถลุงเหล็ก (Smelting of Iron)


เตาถลุงเหล็กประเกหหนึ่งเรียกว่าblast furnace ทำด้วยโครงเหล็กสูง 80-150 ฟุต ภายในบุ้ดด้วยอิฐทนไฟใส่แร่เหล็กพร้อมด้วยlimeston (CaCO_3) และโคก ตอนบนของเตาผ่านอากาศร้อน 500°C - 800°C เข้าไปตอนล่างของเตา ทำให้เกิด CO_2 เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 1500°C CO_2 จะทำปฏิกิริยากับถ่านโคกให้ CO ดังนี้

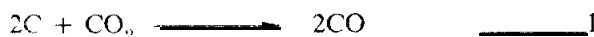

CO จะทำปฏิกิริยาต่อไปกับออกไซด์ของเหล็ก

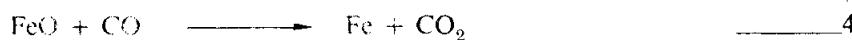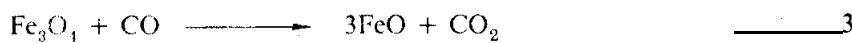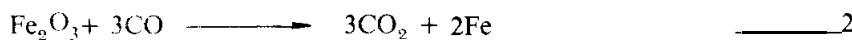


มลพิษที่มีอยู่ในการถลุงเหล็กคือ ซิลิกอนไ/do กไซด์ (SiO_2) จำเป็นจะต้องขจัดออกให้เป็นหิ้ง (slag) โดยใช้แคลเซียมคาร์บอนเนตซึ่งทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ แคลเซียมคาร์บอนเนตเมื่อถูกความร้อนสูงจะกลายเป็นแคลเซียมออกไซด์ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับซิลิกอนไ/do กไซด์ให้กลายเป็นแคลเซียมซิลิเกต เรียกว่า หิ้ง

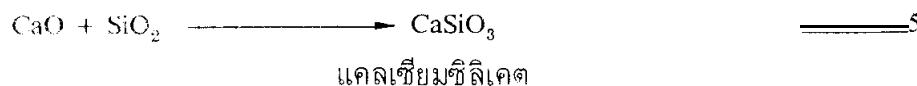

แคลเซียมซิลิเกตนี้จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าเหล็กจะอยู่เหนือเหล็ก เราสามารถแยกได้ เหล็กที่ได้โดยวิธีนี้เรียก พิกไอรอน (pig iron) หรือบลัสต์ไอรอน ซึ่งจะออกมากในตอนใต้เตา (รูป 11-3) เหล็กประเภทนี้ คุณภาพไม่ดีนัก ค่อนข้างประมูลง่าย ผสมมอยู่ 3-5% นอกจากนี้ยังมีมลพิษพอกฟอร์ส กำมะถันและซิลิคอน ผลกระทบนี้ทำให้คุณสมบัติของเหล็กด้อยลงไป จึงจำเป็นจะต้องขัดออก เมื่อได้เหล็กที่บริสุทธิ์แล้วเขามักจะผสมสารบางอย่างเพื่อให้ได้เหล็กกล้า (steel) ชนิดต่าง ๆ

รูป 11-3 เตาแบบบลัสต์ (Blast furnace)

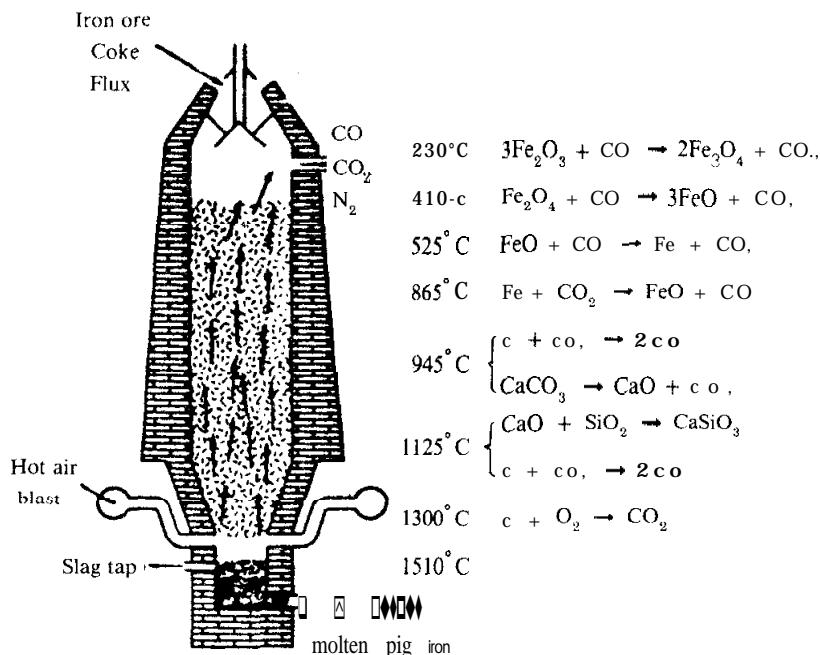

11-5 การผลิตเหล็กกล้า (Production of Steel)


ส่วนใหญ่ของเหล็กกล้าเตรียมได้จากวิธีแบบโอลูฟาร์ทหรือวิธีเบสิคของชีเจน (basic oxygen) ทั้งสองวิธีนี้ค่ารับอนที่มีประปอนอยู่ในเหล็กจะถูกรีดิวฟ์

วิธีที่ทำเหล็กกล้าแบบโอลูฟาร์ท เป็นใช้เชิงเหล็กที่ใช้แล้ว (ซึ่งได้มาจากการถอยน้ำเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ) และเหล็กแบบพิก อีกทั้งสินแร่เหล็ก (iron ore) เป็นวัตถุที่จะใช้ถุง การใช้เชิงเหล็กนับว่ามีประโยชน์เพราะช่วยทำให้สิ่งเหลือใช้แล้วกล้ายเป็นประโยชน์ขึ้นมา

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เหล็กในธรรมชาติค่อนข้างมีความดิบจากโลกร้าย่างซ้ำ ๆ ด้วย เมื่อเริ่มทำการถลุงเหล็กให้ใส่เตาเผาเหล็ก สินแร่เหล็กหรือเหล็กแบบพิกไส์ในส่วนที่เรียกว่าชารท (รูป 11-4) ตื้น ๆ ใช้อากาศหรือออกซิเจนรวมกับเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซและเผาให้ร้อนผ่านลงไปในช่องผู้ถลุงดังกล่าว อากาศจะเข้าออกซิไดส์ส่วนที่เป็นผลที่มีอยู่ในเหล็กแบบพิกและเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซร้อนจะขยายความร้อน ให้แก่อุปทานไฟที่ก่อเป็นผนังของเตา อุปทานนี้จะร้อนขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ความร้อนจะไม่สูญทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง ด้วยวิธีนี้ ภายในเตาจะมีความร้อนสูงทำให้การบดยัน ชัลเฟอร์ ซิลิคอนและผลที่เหลือ ๆ จะถูกออกซิไดส์ได้ สำหรับซิลิคอนออกไซด์ พอสฟอรัสเพนต์ออกไซด์และชัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นออกไซด์ซึ่งถูกกับน้ำจะให้กรด เนื่องจากอุปทานที่บุเตามีเคลเซียมออกไซด์หรือแมกนีเซียมออกไซด์อยู่ด้วยจึงเกิดปฏิกิริยา กับออกไซด์ต่าง ๆ ให้สารประกอบ ดังนี้



พิจารณาจากรูป 11-4 จะเห็นทางที่แร่เหล็กหลอมละลายไหลสู่ร่าง สูปภาชนะที่รับ (ladle) เหล็กที่ถลุงด้วยวิธีนี้จะมีคุณภาพสูง และมีปรับเชื้อน์เหล็กสูง นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาทิ เช่น สร้างอุโมงค์ เรือเดินสมุทร รถไฟ ตึกหอ ฯ ชั้น และอื่น ๆ อีกมาก many รูป 11-4 เตาแบบโอเพนอาร์ท (Open - Hearth furnace)

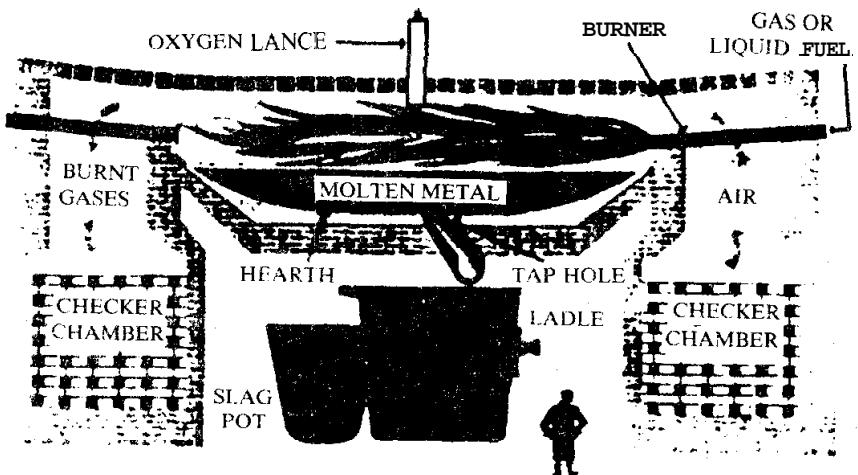

“ได้มีวิธีเบสิกออกซิเจน (basic oxygen process) ใช้เครื่องมือเช่นเดียวกันกับแบบโอลูเพนอาราท ผิดแต่ว่าไม่ใช้อากาศใช้ออกซิเจนล้วน ๆ ซึ่งทำให้มีการออกซิไดร์ฟได้รวดเร็วขึ้น และใช้เวลาเพียง 20 นาที นับแต่เครื่องมือทำงาน ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบโอลูเพนอาราทใช้เวลา 8 ชั่วโมง - 10 ชั่วโมง กว่าจะสิ้นสุดจนได้เหล็กแบบหลอมละลาย (molten iron) เมื่อได้เหล็กตามต้องการแล้วนำมาเทอกและใส่สารเคมีบางตัวที่ให้เหล็กกล้าแบบที่ต้องการ วิธินี้ค่าโลหะยุกและทำได้ด้วยความรวดเร็ว

ถ้าใช้เตาไฟฟ้า (electric furnace) ผลิตเหล็กกล้าพบว่าจะได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง ซึ่งนำไปใช้ทำเครื่องมือพิเศษ กล่าวคือต้องได้เหล็กกล้าที่มีสมบัติมาก เตาแบบนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง เพื่อให้ความร้อนแต่จะใช้กระแสไฟฟ้าแทนและความร้อนภายใต้เตาสูงมาก เมื่อไม่ใช้เชื้อเพลิง เหล็กที่ได้จะมีความบริสุทธิ์กว่า

ประโยชน์ที่ได้จากเหล็กแท้ ๆ ไม่มากนัก แต่สำน้ำโลหะอื่น ๆ มาผสมจะได้เหล็กที่มีคุณภาพดีเหนี่ยว ได้มีเหล็กกล้าผสมกับโลหะหรือโลหะเป็นร้อย ๆ แบบและมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปตามเปอร์เซ็นต์ของโลหะที่เข้าผสม อโลหะที่เข้าผสมกับเหล็กได้แก่ คาร์บอน โลหะแมงกานีส โครเมียม นิกเกิลและวานเดียม เป็นชาตุที่เข้าผสมกับเหล็กด้วย เหล็กกล้าที่มีโครเมียม 14 - 18% และนิกเกิล 7 - 9% จัดว่ามีคุณสมบัติเดียวกันและไม่ถูกกัดกร่อนได้ง่าย และรู้จักกันในชื่อว่า เหล็กกล้าป้องกันสนิม (stainless steel) เครื่องมือตัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ความเร็วสูงขนาดเจ็ทก์ทำจากเหล็กกล้า จะเห็นได้ว่าเหล็กกล้ามีความจำเป็นต่อชีวิตและสังคมมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ เป็นการยกที่จะคาดคะเนว่าถ้าขาดเหล็กแล้ว สังคมทุกวันนี้จะอยู่กันได้อย่างไร

ตาราง 11-3 ตัวอย่างโลหะผสม (Example of alloys)

ชื่อ	องค์ประกอบ	ประโยชน์
stainless steel	14-18% Cr 7-9% Ni	เครื่องมือสำหรับดัด
nickle steel	2-4% Ni	สายเคเบิล เกียร์
high speed steels	14-20% W หรือ 6-12% Mo	เครื่องตัดความเร็วสูง
permalloy	78% Ni	สายเคเบิลในมหาสมุทร
bronze	70-90% Cu 1-25% Zn 1-18% Sn	อนุสาวรีย์

ชื่อ	องค์ประกอบ	ประโยชน์
brass	67% Cu 33% Zn	วัตถุประดับ
sterling silver	92.5% Ag 7.5% Cu	เครื่องประดับ
14-carat gold	58% Au 4-28% Ag 14-28% Cu	เครื่องประดับ
18 carat white gold	75% Au 12.5% Ag 12.5% Cu	เครื่องประดับ
solder	67% Pb 33% Sn	เครื่องไฟฟ้า

11-6 อาลูมิเนียม (Aluminum)

อาลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีอยู่ที่ผิวโลกมากที่สุด เมื่อเทียบกับทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และดีบุกร่วมกัน โลหะนี้อยู่ในรูปของสารประกอบแบบคอมเพลกซ์ิลิคेट (KAISi_3O_8) บางทีอยู่ในรูปของบauxite ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) หินที่มีค่าหารายชนิด เช่น หับพิมและอัญมณีพวกนิล มะกต บุษราคัม คือผลลัพธ์ของ Al_2O_3 สีแดงของหับพิมเนื่องจากมีมลพิษของโครเมียมเจือปน ส่วนสีน้ำเงินของอัญมณีบางชนิดเนื่องจากมีสารประกอบของโคบอลท์ โครเมียมและติตาเนียมอยู่ด้วย


ได้มีการแยกอาลูมิเนียมครั้งแรกเมื่อ คศ. 1829 โดยใช้ AlCl_3 ทำปฏิกิริยากับโปแตสเซียมอัมอลกัม (Potassium amalgam) (คำว่า amalgam คือโลหะผสมระหว่างprotoกับโลหะอื่น ๆ) ในตอนนั้นพากันคิดว่าอาลูมิเนียมเป็นชาตุหายากจนกระทั่งปี 1850 เรื่อยมา เมื่อ 1889 ได้มีการผลิตข่ายเป็นอุตสาหกรรม สำหรับราคาของโลหะนี้พบว่าเมื่อ คศ. 1855 อาลูมิเนียมหนัก 1 ปอนต์ ราคา 113 ดอลลาร์ ต่อมาเมื่อ คศ. 1890 ราคานัดลงจาก 113 ดอลลาร์เป็น 2.30 ดอลลาร์ คศ. 1918 หนัก 1 ปอนต์ราคา .18 ดอลลาร์ จะเห็นได้ว่าราคานัดลงมาเรื่อย ๆ

เนื่องจากชาตุนี้มีสมบัติว่องไวจึงไม่พบว่าเกิดเป็นอิสระในธรรมชาติ ได้มีการเตรียมอาลูมิเนียมจากแร่บauxite ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) โดยวิธีฮอล (Hall process) เนื่องจากการยึดเหนี่ยว


ระหว่างอาลูมิնัมกับออกซิเจนค่อนข้างเห็นยวัตถุนี้ จึงต้องแยกอาลูมิเนียมโดยวิธีอิเลคโทรลิซิส คือให้ Al_2O_3 และลายในครีโอลิต (cryolite, Na_3AlF_6) ที่หลอมเหลว สำหรับแร่บ่อออกไซด์มีลิกิน เจือปนอยู่ ได้แก่ เหล็กออกไซด์ ซิลิเกต และสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้ได้ Al_2O_3 ที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงใช้เครื่องมือออลเซลล์ (Hall cell)

เครื่องมือออลเซลล์ ได้สืบทอดไว้จากอิเลคโทรไลติกเซลล์ ซึ่งมีการบอนบอนไว้และทำหน้าที่เป็นแค็คโตดด้วย และมีเท่งควรบอนเป็นแอนโโนด (รูป 11-5) เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้า กระแสไฟฟ้าจะกระโดดจากแท่งควรบอนแอนโโนดไปยังครีโอลิต แต่ครีโอลิตเป็นตัวต้านทานการผ่านกระแสไฟฟ้าจะเกิดพลังงานความร้อนมากมาย ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนครีโอลิตหลอม และกระแสไฟฟ้าสามารถผ่านได้ ให้สิ่ง Al_2O_3 จะเกิดการละลายในครีโอลิตพร้อมทั้งเกิดอิオอนในรูป

เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านในครีโอลิต Al^{3+} จะเคลื่อนที่ไปยังควรบอนที่เป็นแค็คโตด ส่วนออกซิเจนจะไปยังแอนโโนดจะก่อให้เกิดปฏิกิริยา ดังนี้

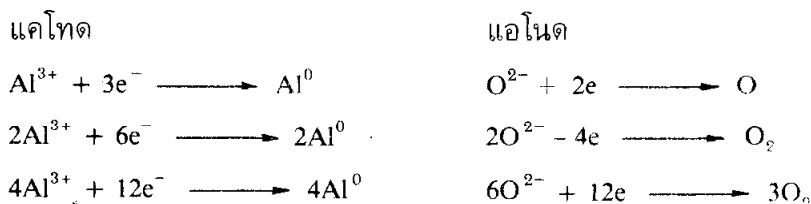

รูป 11-5 ออลเซลล์ (Hall cell)

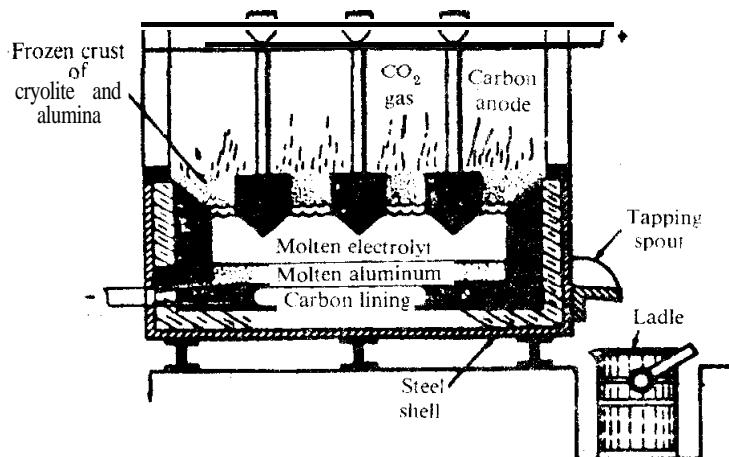

อาลูมิเนียมที่ได้โดยวิธีนี้มีความบริสุทธิ์ถึง 99% และจะอยู่ดอนล่างของชั้น

11-7 คุณสมบัติและประโยชน์ของอลูมิเนียม (Properties and Uses of Aluminum)

อลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำแต่มีความเหนียวมาก คุณสมบัติเช่นนี้ได้นำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านอาทิเช่น สร้างอากาศยานทุกชนิด (air craft) รถไฟ รถบรรทุก ยานสำรวจต่างๆ ที่ต้องการน้ำหนักเบาเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ธาตุนี้จัดว่าเป็นสื่อไฟฟ้าและความร้อนที่ดีมาก ลักษณะเป็นเงาแวงวาวเมื่อถูกกับอากาศ ถูกออกซิไดร์สได้เร็วเกิดเป็นออกไซด์ เช่นอลูมินา (Al_2O_3) เคลือบผิวทำให้ไม่เกิดสนิม นอกจากนี้อลูมิเนียมมีสมบัติเสียงดี จุดหลอมเหลวสูง ใช้ในอุตสาหกรรมทำรัตถุทุกไฟมีสีขาว แต่ถ้ามีออกไซด์ของโคโรเมียมหรือเหล็กออกไซด์ปนอยู่ด้วยจะทำให้เกิดสีสันสวยงาม ทับทิมที่มีสีสวยงามมีอลูมินาซึ่งมีโคโรเมียมปะปนอยู่ด้วย มนุษย์ได้นำเอาอลูมิเนียมกับธาตุติตาเนียมหรือเหล็กหลอมในเปลวออกซิไฮโดรเจน (oxyhydrogen) จะได้ผลอยสังเคราะห์ที่มีสีสวยงาม

อลูมิเนียมมีสมบัติใช้ทำเครื่องมือให้สะท้อนแสงในเครื่องเทเลสโคป (telescope) และยังมีสมบัติสะท้อนความร้อนจึงนำไปทำอลูมิเนียมฟอยล์ (aluminum foil)

ถ่านนำเอนิเกล โคบล็อกสมกับอลูมิเนียมเกิดเป็นโลหะผสมเรียกว่า อัลนิโค (alnico) ใช้ทำแม่เหล็กได้

โลหะผสมแมกนีเซียม (magnalium) คืออลูมิเนียมผสมกับ 5-15% ของแมกนีเซียม ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า

คอรันดัม (corundum) เป็นสารประกอบพากอออกไซด์ของอลูมิเนียม จัดว่ามีความแข็งแรงจากเพชร ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบดตัดสิ่งต่างๆ ได้ดี

11-8 ทองแดง (Copper)


ทองแดงนับว่าเป็นโลหะแรกที่มนุษย์นำมาใช้ จัดเป็นพากธาตุทรายซึ่งในตราช้างชาติได้ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ จะพบในวัสดุอิมิป์ต์ เครื่องใช้ในครัว เก้าอี้ ถาดและอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบของเนื้ออี้อองสิงมีชีวิต แต่มีจำนวนน้อยมาก อย่างไรก็ตามถ้ามีอยู่ในร่างกายในปริมาณมากหรือน้อยเกินไปมีผลเสียต่อร่างกาย เช่น กัน

ทองแดงนี้อยู่ในธรรมชาติได้อย่างอิสระ และอยู่ในสภาพสารประกอบกมี สินแร่ทองแดงที่สำคัญคือ ชาลโคลไซด์ (chalcocite, Cu_2S) และคอบเบอร์ไฟร์ท (Copper pyrites, CuFeS_2)

11-9 การผลิตโลหะ ทองแดง (Copper Metallurgy)


นำทองแดงที่เกิดในส่วนอิสระมาบดให้เป็นผงและล้างให้หมัดจากเพื่อนแร่ (gangue) และวน้ำโลหะน้ำหลอมเหลวและเทลงในเบาะหรือพิมพ์ แต่ถ้าทองแดงอยู่ในสภาพสารประกอบจะมีชาตุทองแดงในปริมาณต่ำ จึงต้องใช้วิธีลอยแร่ (froth flotation) เพื่อให้ได้แร่ที่มีปริมาณเรื่องสูงหรือเรียกว่าแร่ สำหรับมลพิณที่มีอยู่ในแร่จะเป็นพวกเหล็กชัลไฟร์ด ซิลิค่อน ไอออกไซด์และหรือชัลไฟร์ดของโลหะหนัก

วิธีที่จะให้ได้ทองแดงจากสารประกอบทองแดงชัลไฟร์ด ใช้วิธีให้ความร้อน (roast) แต่ให้ต่ำกว่าจุดหลอมเหลว ทองแดงชัลไฟร์ดจะเปลี่ยนเป็นออกไซด์บางส่วน ดังสมการ

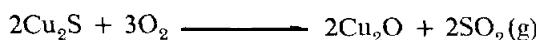

บางส่วนของ Cu_2S จะเปลี่ยนเป็น Cu_2O

หลังจากที่ใช้ความร้อนตั้งกล่าวปริมาณของกำมะถันที่มีอยู่ในแร่ได้ถูกรีดิวาร์ ส่วน Cu_2S และ FeS ถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด์ และที่เหลือก็นำมาผสมกับไอลูมิโนคอน (CaCO₃) และเผาอย่างให้ถึงจุดหลอมเหลว จะเกิดปฏิกิริยา โดย CaCO₃ จะทำปฏิกิริยากับ SiO₂ และ FeO ซึ่งเป็นมลพิณ ก็จะเกิดปฏิกิริยา

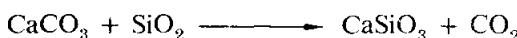

ได้กล่าวมาตอนต้นว่า Cu_2S ถูกเปลี่ยน Cu_2O บางส่วน จะนั่น Cu_2S ที่ไม่เกิดปฏิกิริยาจะไปทำปฏิกิริยากับ oxygen ที่เราผ่านอากาศเข้าไปจะเปลี่ยน Cu_2S ให้เป็น Cu_2O และ Cu_2S จะรวม Cu_2O ได้ทองแดงและชัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังปฏิกิริยา



ทองแดงจัดว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก แต่ถ้ามีมลพิณเจือปนแม้กระหั้นเล็กน้อย การนำไฟฟ้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น ถ้ามี

สารหนู 0.03%	การนำไฟฟ้าลดลง	14%
ฟลัฟฟอรัส 0.13%	การนำไฟฟ้าลดลง	30%
เหล็ก 0.4%	การนำไฟฟ้าลดลง	64%

จากตัวเลขข้างบนเห็นว่ามีสิ่งไม่บริสุทธิ์เจือปนเล็กน้อย การนำไฟฟ้าจะลดลงเห็นได้ชัด ถ้าต้องการจะให้ได้โลหะบริสุทธิ์ถึง 99.95% มักนำแร่ทองแดงมาทำอิเลคโทรลิซิส

11-10 คุณสมบัติและประโยชน์ของทองแดง (Properties and Uses of Copper)

ทองแดงเป็นโลหะที่มีสีแดง มีลักษณะอ่อน ซึ่งเป็นเส้นลวดได้ง่าย หรือทำให้เป็นแผ่นก็ได้ เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทำโลหะผสมได้คือทองเหลือง ทองเหลืองประกอบด้วยทองแดง และสังกะสีเจือประมาณ 5% - 45% ซึ่งใช้ประโยชน์ในเครื่องกลต่าง ๆ บางทีก็ผสมอลูมิเนียม ดีบุก มังกานีส เหล็กหรือตะกั่วเข้าไปบ้าง

นอกจากนี้ยังทำโลหะผสมซึ่งเรียกว่า บรรอนซ์ (bronze) ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกปกติจะมีดีบุก 5% - 15% มีประโยชน์ใช้ในโครงสร้างและสิ่งตกแต่ง เช่น รูปปั้น กระดิ้ง เครื่องใช้บ้านชนิด บรรอนซ์มีสมบัติแข็ง เหนียวและทนทานต่อการกัดกร่อน ทองแดงยังใช้เชื่อมกับนิกเกลใช้ทำเครื่องยนต์ โดยมีส่วนผสมของ 75% Cu กับ 25% Ni

ทองแดงยังทำเงินสเตอร์ลิง ซึ่งมีทองแดงเจืออยู่ 7.5% ใช้ทำเครื่องใช้ เครื่องประดับ ทองแดงผสมกับทองคำและส่วนผสมอื่น ๆ เป็นทองคำขาวซึ่งประกอบด้วย ทองแดง 3.5% นิกเกล 16.5% สังกะสี 5% นอกนั้นเป็นทองคำ ทองคำขาวนี้แข็งมาก ใช้เป็นเครื่องประดับ ทองแดงยังช่วยมิให้มนุษย์ได้รับอันตรายจากการแสงอุลตราไวโอลेटของดวงอาทิตย์ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเย็นไชเมท์ที่ช่วยในการสร้างเมลามิน (melanin) ซึ่งเป็นสีของผิวน้ำและสีนี้จะเป็นตัวช่วยมิให้อุลตราไวโอลेटถูกร่างกายมาก ยังสามารถล้างได้ว่า เชลต่าง ๆ จะไม่สามารถกัดพลังงานจากอาหารถ้าปราศจากสารประกอบซึ่งมีทองแดงอยู่ด้วย

11-11 ตะกั่ว (Lead)


มนุษย์ได้นำเอาตะกั่วมาใช้เป็นเวลานานที่ทราบเพระได้พบว่า มีการกล่าวถึงเรื่องตะกั่วในคัมภีร์ใบเบิลอีกทั้งชาวอียิปต์ก็ได้ใช้ชาตุนี้ในการทำเครื่องเคลือบดินเผา ได้พบท่าตะกั่วเก่า ๆ ในอียิปต์ ได้มีการรู้จักก้อนแร่ตะกั่ว ก้อนคริสตalloid สามพันปี แล้ว ๆ ซึ่งเคยคาดเดาแล้วว่าจะมีตะกั่วในอุตสาหกรรมทำแบตเตอรี่อยู่ในศตวรรษที่ 15 มีตีกถึง 16 หลัง ใช้หลังคากาด้วยตะกั่ว ขณะนี้ได้ใช้มากในอุตสาหกรรมทำแบตเตอรี่อยู่ในศตวรรษที่ 15 นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

11-12 การถุนตะกั่ว (Metallurgy of Lead)



ตะกั่วมีหัว ๆ ไปในโลก บางครั้งพบว่ามีสังกะสีปะปนอยู่ด้วย แต่ปริมาณของแร่ตะกั่วมีมากกว่า แต่บางครั้งสังกะสีก็มีมากกว่า สินแร่ที่สำคัญของตะกั่วคือแร่กาลีนา (galena, PbS) ตะกั่วคาร์บอนเนต ($PbCO_3$) และตะกั่วซัลเฟต ($PbSO_4$)

ในการแยกตะกั่วออกจากแร่กาลีนาพบว่ามีสารประกอบซัลไฟด์ของชาตุนิเกิล โคบอลท์ ทองแดง ทองคำ บิสมัท แอดเมียมและแมงกานีส จึงต้องใช้วิธีลอยแร่เพื่อให้ได้หัวแร่เสียก่อน จึงจะนำมาเผาให้ความร้อน แต่จะใช้กองเหลวชนิดใดเป็นตัวช่วยในการลอยแร่ที่ต้องศึกษาว่ามีสารประกอบใดเป็นปันอยู่บ้างจึงจะได้ผลดี ในการแยกชาตุนี้ อาทิเช่น นำเอากาลีนามาทำให้มีหัวแร่โดยเติมโซเดียมคาร์บอนเนตพร้อมทั้งใส่สังกะสีซัลเฟตและโซเดียมไฮยาในดีเจกน้อย ซึ่งจะทำให้สังกะสีซัลไฟด์และเหล็กซัลไฟด์ลอยอยู่ที่ผิว ส่วนทองแดงซัลไฟด์และตะกั่วซัลไฟด์อยู่ถัดมา และต้องมีการลอยแร่เพื่อแยกสังกะสีซัลไฟด์ออกจากเหล็กซัลไฟด์ ในขณะที่ทำให้ชาตุนี้บิริสุทธิ์ทองแดงจะแยกออกจากตะกั่ว

ต่อมาต้องมีการให้ความร้อน (roasting) และกลุ้ง (smelting) โดยนำเอาหัวแร่ซึ่งมีตะกั่วซัลไฟด์มาเปลี่ยนเป็นตะกั่วออกไซด์ ดังนี้

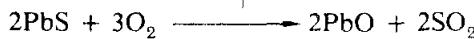

นำเอา PbO ไปรีติว์โดยใส่เตาบลัสท์ แล้วใส่เศษเหล็ก คาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์ (ซึ่งได้จากการเผาเชื้อเพลิง) เพื่อตีงอกซีเจนจาก PbO

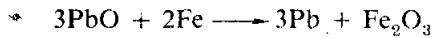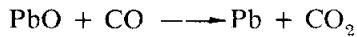

ตะกั่วที่แยกออกมาก็จะประกอบด้วยสิ่งที่ไม่บิริสุทธิ์ซึ่งเป็นใจทั้งโลหะและอลูมิเนียม ทองแดง พลวง สารหนู บิสมัท ทอง และเงิน ชาตุดังกล่าวจะบังตัวรวมกับออกซีเจนได้ออกไซด์รวดเร็วกว่าตะกั่วเสียอีกในขณะที่ถูกกับอากาศ จะนั่น ออกไซด์ของสิ่งที่ไม่บิริสุทธิ์นี้จะอยู่เหนือตระกั่วและจะถูกกว่าดอกรกไป ก็จะเหลือตระกั่วซึ่งอาจมีสังกะสี ทองแดงและโลหะมีค่าอื่นอยู่ ขั้นต่อไปก็หัวแร่แยกตะกั่วออกจากชาตุดังกล่าว

11-13 คุณสมบัติและประโยชน์ของตะกั่ว (The Properties and Uses of Lead)

ตะกั่วเป็นโลหะสีเทาเงิน หน้าตัดเป็นเงา ลักษณะอ่อน แผ่นตะกั่วมีสมบัติสังกัดกันอำนาจมันตภาพรังสี ตะกั่วบิริสุทธิ์จริง ๆ จะอ่อน สามารถใช้นิ้วชูดผิวให้เป็นรอยได้ อีกทั้งทำเป็นแท่งและซักเป็นเส้นลวดได้ เนื่องจากโลหะนี้มีความหนาแน่นสูงจึงจะสะกัดกันการแผรังสีของสารกัมมันตภาพได้ดี บางทีเขาก็บารกัมมันตภาพรังสีไว้ในก้อนตะกั่วหรือไม่ก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นตะกั่ว ในวงการทันตกรรม ทันเดแพทย์ได้ใช้ผ้าตะกั่วคลุมร่างกายคนไข้ให้พัน

จากอำนาจเจรังสีเอ็กซ์ บางครั้งแพทย์ใช้แผ่นตะกั่วคลุมอวัยวะสีบพันธุ์ของเด็กในตอนที่มีการเอ็กซเรย์ ขณะที่อนุภาคอัลฟ่าบีต้ารังสีแกรมม่าหรือรังสีเอ็กซ์ผ่านแผ่นตะกั่ว จะเกิดการบอนกับอะตอมตะกั่วและถ่ายภาพลั้งงานให้อะตอมตะกั่ว แต่ถ้ามีการแผ่รังสีสูงก็จะต้องใช้ตะกั่วกันรังสีเป็นจำนวนมากด้วย

ตะกั่วจะไม่มีผลต่ออากาศแห้งหรือในที่ ๆ มีน้ำ แต่ไม่มีออกซิเจน ในที่ ๆ มีอากาศชื้นพื้นผิวตะกั่วจะถูกออกซิได้ส์เกิดเป็นฟิล์มเกาดีดแน่นที่ผิวซึ่งทำให้เกิดการออกซิเดชันขั้นสั้นถ้าเผาตะกั่วจนร้อนแดงจะได้ตะกั่วออกไซด์เริ่กลิชาจ (Pb_2O_3) ถ้าเผาลิชาจนร้อนถึง 400°C – 450°C จะได้ตะกั่วแดง (Pb_3O_4)

ในสมัยโบราณได้ใช้ตะกั่วเป็นสีทาอาคารแต่ถ้าสารนี้เข้าไปในร่างกายจะเป็นพิษได้เคยมีรายงานว่าถ้าสารประกอบตะกั่วเข้าไปในร่างกายเด็กมีผลทำให้เกิดอาการง่วงเหงา คลื่นเหียริงเวียน และอาจหมดความรู้สึกได้ สารประกอบตะกั่วใช้ปนในก้าซโซลินเพื่อแก้การน้อคของเครื่องยนต์ ใช้ทำแก้วที่มีคุณภาพสูง ทำกราฟฟุนตินต้า แต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำแบตเตอรี่

11-14 โซเดียม (Sodium)

เป็นโลหะสีเงินแกมขาว (silvery-white) ลักษณะอ่อนนุ่มสามารถตัดได้ด้วยมีด ทำปฏิกิริยาได้เร็วกับสารละลายชนิด ภูเขาออกซิไดส์ได้ในอากาศชื้น รวมได้กับโลหะต่าง ๆ เกิดเป็นโลหะผสม (alloy) โซเดียมจัดว่าอยู่ในหมู่หนึ่งของตารางธาตุ อิเลคตรอนวงนอกที่วิ่งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสหลุดออกจากเดี่ยวเมื่อหลุดแล้วอะตอมจะกลับเป็นอิออนบวกจึงเป็นโลหะที่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา จะนั่นธาตุนี้จึงเกิดปฏิกิริยาได้หลายชนิด เช่น สามารถแยกโลหะออกจากสารประกอบได้ เช่น แยกติตาเนียม (Ti) และเซอร์โคเนียม (Zr) จากติตาเนียมคลอไรด์ (TiCl_4) และเซอร์โคเนียมคลอไรด์ได้ตามลำดับ ดังสมการ




โซเดียมมีประโยชน์มากมาย เช่น ทำอุตสาหกรรมสี ยา น้ำหอม ดวงไฟที่ติดตามถนน ทำให้ถนนสว่างไสวเป็นสีเหลืองและปล่อยก๊าซ เมื่องจากไอของโซเดียม โซเดียมเป็นธาตุที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาจึงก่อให้เกิดสารประกอบได้มาก many โซเดียมคลอไรด์มีประโยชน์มากที่สุด สารนี้อยู่ในน้ำทะเล ถ้าต้องการธาตุโซเดียมเตรียมโดยวิธีอิเลคโทรไลซิสของโซเดียมคลอไรด์



11-15 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)

เป็นสารประกอบที่สำคัญของโซเดียมสารหนึ่ง บางที่เรียกชื่อว่าคัลซิคโซดา (caustic soda) จัดว่าเป็นสารเคมีที่สำคัญสารหนึ่งในอุตสาหกรรมเคมี ถ้าสารประกอบนี้อยู่ในน้ำเรียกว่า ไลย (lye) การเตรียมสารนี้ในทางการค้า ใช้วิธีอิเลคโทรไลซิสสารละลายโซเดียมคลอไรด์ วิธีนี้ ได้ประโยชน์ดีมาก ตรงที่ว่านอกจากจะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วยังได้คลอรินออกมำทำประโยชน์ ได้ คือคลอรินทำให้น้ำบริสุทธิ์และกำจัดบัดเตร ออกซิไดส์สารอินทรีย์และพอกสีได้ คลอริน ยังเป็นตัวช่วยให้ได้อิโอดีนออกมำ ดังสมการ

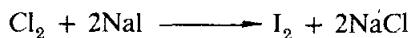

คลอรินยังใช้เตรียมยากำจัดคัตตูฟีชคือ ดี ดี ที ได้อีกด้วย

11-16 ยูโรเนียม (Uranium)


อัตติที่ผ่านมาโลกได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ๆ ตลอดเวลา โดยเหตุนี้จึงได้มีการค้นหาแหล่งให้พลังงาน นำมาสู่การใช้พลังงานนิวเคลียร์ สำหรับเตาปฏิกรณ์ประมาณได้ใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงยูเรเนียมส่วนใหญ่อยู่ในรูปของยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2) นับตั้งแต่ ค.ศ. 1940 มา จัดว่าเป็นยุคของพลังงานนิวเคลียร์ ในตอนแรก ๆ ของยุคนิวเคลียร์ได้มีการใช้ยูเรเนียม เป็นสีในการทำเครื่องเคลือบดินเผาเท่านั้น และก็ยังไม่ทราบถึงอันตรายของชาตุนี้ ส่วนที่มาของยูเรเนียมในตอนนั้นส่วนใหญ่เป็นผลผลิตอย่างได้จากการทำเหมืองทองคำ วานาเดียมและเรเดียม ปัจจุบันนี้ได้มีการสำรวจเพื่อหาแหล่งแร่นี้เกิดขึ้นหลายแห่งในโลก

การแยกแร่ยูเรเนียมในธรรมชาติ ได้จากสินแร่ พิชเบลนด์ (pitchblende U_3O_8) หรือ คารโนไทท์ (carnotite) เมื่อได้ชุดแร่ที่มียูเรเนียมจากพื้นดินได้แล้วก็นำมาระดให้เป็นอนุภาคเล็ก ๆ เสียก่อน แล้วจึงทำการแยกและทำให้ได้หัวแร่ซึ่งเป็นสารประกอบของยูเรเนียม ต่อไปใส่กรดกำมะถันหรือน้ำยาโซเดียมคาร์บอเนต อย่างโดยย่างหนึ่งที่รึกแล้วแต่ชนิดของแร่ เพื่อให้เกิดการละลายและทำปฏิกิริยากับสารประกอบของยูเรเนียม ต่อมาก็เอามาเผาเพื่อให้มีปฏิกิริยาดำเนินการต่อไปอีกจนได้ของแข็งสีเหลืองของสารประกอบออกไซด์ของยูเรเนียม (U_3O_8) และขั้นต่อไปให้เปลี่ยนเป็นยูเรเนียมเขกษาฟลูออไรด์ (UF_6) ต่อไปต้องพยายามเปลี่ยน UF_6 ให้เป็น UO_2 เพื่อนำไปใช้เป็นแห่งเชื้อเพลิง

การเปลี่ยน UF_6 ให้เป็น UO_2 จะต้องเป็นไปหลายขั้นตอน เช่น ตอนแรกใช้กรดไนตริกเพื่อลดละลาย U_3O_8 และใส่สารละลายเพื่อสะกัด U_3O_8 ใส่น้ำและนำไปประเทย ขั้นสุดท้าย ใส่กรดไฮโดรฟลูออเริก (HF) เพื่อให้ได้ UF_6 จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาทั้งหมดค่อนข้างยาวและเป็น

พิช ทำไม่จึงต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาหลาชั้นตอนนี้ เช่น เหตุผลคือว่าการที่ธาตุเรเนียมจะสามารถทำปฏิกิริยาพิชชัน (ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 12) ได้สมบูรณ์แบบต้องเป็นยูเรเนียมที่สามารถเกิดปฏิกิริยาพิชชันได้มากพอหรือเรียกว่า เป็นเอนริชยูเรเนียม (enrich uranium) ยูเรเนียมในธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีไอโซโทปที่จะไม่เกิดพิชชัน คือเป็นยูเรเนียม ^{238}U ส่วนยูเรเนียม ^{235}U นั้น เป็นไอโซโทปที่เกิดปฏิกิริยาพิชชันมีเพียง 0.71% ส่วนที่เหลือเป็นยูเรเนียม ^{238}U ดังนั้น ถ้าจะคิดเอา ^{235}U จากธรรมชาติซึ่งมีน้อย ถ้าจะให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ให้ได้ผลต้องมี ^{235}U ประมาณ 2-3% จะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องแยกเอา ^{235}U ออกมาและผสม ^{235}U ลงไปในเรยูเรเนียมตามธรรมชาติ การกระทำอย่างนี้เรียกว่า “ไอโซโทปิกเอนริชเม้นท์ (isotopic enrichment) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่สลับซับซ้อน และบางตอนต้องยาศัยกรรมวิธีทางพิสิกส์เข้าช่วย เรื่องนี้ทำสำเร็จ เมื่อสังคมครั้งที่สอง และถือกันว่าเป็นความสำเร็จที่ใหญ่หลวงของเทคโนโลยีในศตวรรษนี้ และเมื่อสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาสร้างระเบิดปรมาณู

ขั้นต่อไปนี้จะกล่าวถึง คือการทำเอนริชยูเรเนียมເเอกสารฟลูออไรด์ (UF_6) ให้เป็น UO_2 โดยนำเอา UF_6 ทำปฏิกิริยากับน้ำและแอมโมเนียม จะเกิดปฏิกิริยาได้ แอมโมเนียมไดยูเรนแท (ammonium diuranate $(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7$) ต่อไปนำเอา $(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7$ ไปเผาด้วยไฮดรเจนให้ยูเรเนียมออกไซด์ (UO_2)

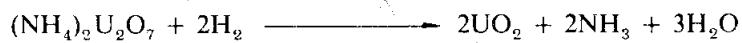

ยูเรเนียมไดออกไซด์ที่ได้เป็นของแข็ง และนำมาทำให้เป็นผลเพื่ออัดเป็นเม็ด (pellet) ซึ่งจะต้องเอาไปอัดให้เป็นแท่งเชือเพลิง สำหรับนำไปใช้ในเตาปฏิกิริณปรมาณู ยูเรเนียมที่อยู่ในสภาพเอาไปใช้เป็นเชือเพลิงได้ เรียกเอนริชยูเรเนียม ได้มีการเรียกว่าวัฏจักรเชือเพลิงยูเรเนียม (uranium fuel cycle) นั้น หมายถึงตั้งแต่เริ่มขุดแร่ยูเรเนียมจากใต้ดินจนถึงได้เป็นแท่งเชือเพลิง ยูเรเนียม แต่ทุก ๆ ขั้นตอนของการทำวัฏจักรเชือเพลิงยูเรเนียมเดิมไปด้วยสารที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งจำเป็นจะต้องควบคุมมิให้เสื่อมคลื่นเข้าสู่บรรยากาศโลก พิจารณาอย่างหนา ๆ จะเห็นว่าขณะที่มีการขุดแร่นี้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) สารพากซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3) ในไฮดรเจนคือ NO , NO_2 และคารบอนมอนอกไซด์ (CO) ก็เข้าสู่บรรยากาศ เมื่อเริ่มนส่งลงมาทางเรือเข้าสู่โรงกลุ่มเพื่อแยกธาตุจากแร่แล้วผ่านกรรมวิธีการแยกแร่ กัมมันตภารังสีจากก้อนแร่ จะเข้าสู่บรรยากาศ ในตอนที่ละลายสารประกอบยูเรเนียม น้ำยาที่ใช้แล้วและไม่ใช้อีก ก็ยังมีกัมมันตภารังสีปะปนอยู่ด้วย ซึ่งต้องระมัดระวังให้มาก เพราะเป็นปัจจัยที่จะจัดและทำลายได้

อย่างไรที่มิให้เล็ดลอดสู่บรรยากาศ แม้กระทั้งตอนแรก ๆ ที่นำเรมาบดให้เป็นผงเล็ก ๆ ซึ่งตอนนั้นก็มีก้าเซตตอน -222 (^{222}Rn) และเรเดียม -226 (^{226}Ra) และทอเรียม -232 (^{232}Th) อยู่ด้วยแล้ว ทั้งหลายที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพราะเมื่อได้ยูเรเนียมมาใช้งานแล้ว ต้องมิให้เกิดการเล็ดลอดของสิ่งที่เราไม่ต้องการ หรือเรียกว่า กากกัมมันตภาระสี ออกสู่บรรยากาศ ซึ่งถ้าเล็ดลอดออกมาก็ได้และเป็นของแన่นอนยังมีพิษอยู่ต่อมนุษย์มากมาย