



3. เวอร์เนียร์คัลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องมือวัดที่มีสเกลอ่านค่าได้ในตัวเอง ค่าสเกลในการวัดจะละเอียดกว่าการใช้วัดด้วยบรรทัด เวอร์เนียร์ที่ใช้กันอยู่กวนนี้มีหลายชนิดและหลายแบบ คำว่าเวอร์เนียร์เป็นหลักของการใช้สเกลสองสเกลร่วมกัน คือ สเกลเลื่อน (Vernier scale) กับ สเกลหลัก (Main scale) เวอร์เนียร์จะมี 2 ระบบการวัดอยู่ในอันเดียวกัน คือ ระบบอังกฤษวัดความละเอียดได้ถึง  $1/128$  นิ้ว,  $1/1000$  นิ้ว ในระบบเมตริกวัดความละเอียดได้ถึง  $1/50$  มม,  $1/100$  มม หลักการสร้างสเกลของเวอร์เนียร์จะไม่กล่าวถึง ขอให้อ่านจาก PH 113 บทที่ 2 เรื่อง การวัดอย่างละเอียด

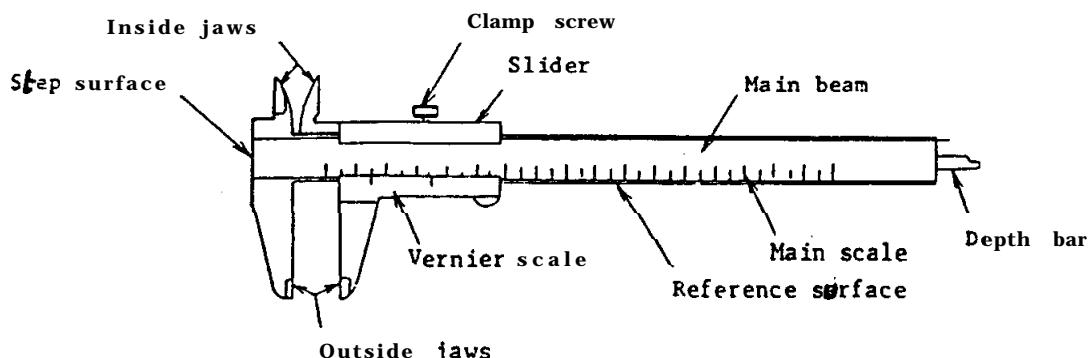

รูปที่ 4.23 เวอร์เนียร์คัลิปเปอร์

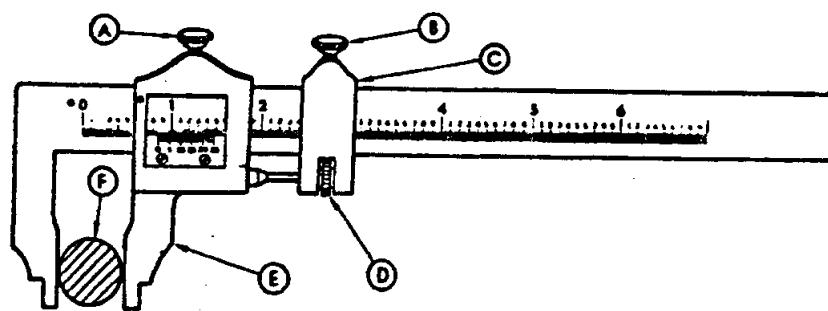


รูปที่ 4.24

การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คัลiper เปอร์ทึ่งวัดภายนอกและวัดภายใน ใช้หลักการในการวัดอย่างเดียวทันผิดกันตรงตำแหน่งที่จะเลื่อนเข้าไปวัดกับงานเท่านั้น ในรูปที่ 4.24 แสดงการวัดภายนอกกับชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกรวยบอก (F) โดยมีขั้นตอนในการวัดดังนี้


คลายเกลี้ยวยืดหั้ง A และ B (ในกรณีที่มีตัวเลื่อนปรับค่าส่วนละ เอียง) เลื่อนปากเวอร์เนียร์ (E) พร้อมทั้งส่วนประกอบหลังปากเลื่อน (C) ออกให้遠กว่าขนาดของงานที่จะวัดให้งานเข้าไปอยู่ระหว่างปากวัดหั้งสอง แล้วเลื่อนปากเข้าหางาน จนใกล้กับส่วนโค้งของงานที่จะวัด จึงหมุนเกลี้ยง(B) ให้แน่น แล้วใช้หัวแม่มือหมุนเลื่อนเกลี้ยงปรับละ เอียง(D) ให้ปากเลื่อน (E) เลื่อนเข้าไปชิดกับงาน โดยให้สังเกตจากการล้มผั้ษขณะที่หมุนงานขยับถ้าความรู้สึกของงานตึงมือเมื่อใด จึงหยุดเลื่อนและหมุนเกลี้ยวยืดปากเลื่อน (A) และอ่านค่าโดยไม่ต้องถอดออกจากงาน

ในการวัดงานขนาดใหญ่จะต้องตั้งเวอร์เนียร์ชั้น เพื่อจะได้วัดในแนวผ่านศูนย์กลางของงาน เพราะปากวัดของเวอร์เนียร์สั้น ครอบไปถึงจุดเลี้นผ่านศูนย์กลางของงานผ่านได้ ใช้การวัดวิธีเดียวกันกับชิ้นตัน โดยหมุนปรับที่เกลี้ยงปรับส่วนละ เอียง (B) ดังรูปที่ 4.25

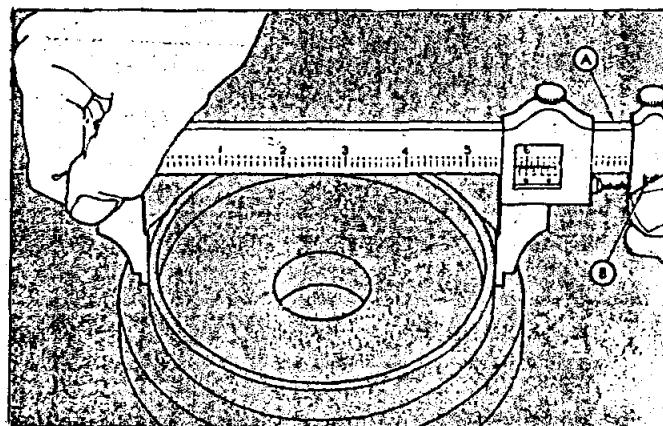

รูป 4.25


การวัดงานโดยวิธีใช้เวอร์เนียร์คลิปเปอร์ที่ไม่มีเกลียวปรับเลื่อนในส่วน  
ละเอี้ยด (B) ให้ใช้หัวแม่เม็ดแนบภาคเลื่อนจนสัมผัสกับงานพร้อมทั้งอ่านค่าที่วัดได้ ขณะที่  
เวอร์เนียร์ยังอยู่กับงาน และยังมีแรงดันที่หัวแม่เม็ดอยู่ ห้ามวัดขนาด แล้วดึงเวอร์เนียร์ออก  
มาอ่านค่าข้างนอกด้วยตาเปล่า ดูรูปที่ 4.26

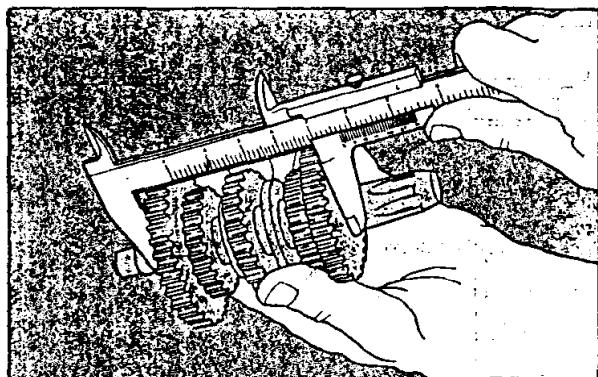

รูปที่ 4.26


การใช้ปากเวอร์เนียร์วัดภัยในขนาดของรูลับ ไอดีและไอเลี่ยนฝ่าสูบเครื่อง  
ยนต์ จะต้องทำการวัดพร้อมทั้งอ่านค่าขนาดของงานขณะที่เวอร์เนียร์ยังอยู่กับงาน เช่นเดียวกัน  
การทำเช่นนี้ เพราะว่า เมื่อนำเวอร์เนียร์ออกจากมาอ่านค่าข้างนอก จะทำให้ค่าการวัด  
คลาดเคลื่อนได้ จึงต้องอ่านค่าของ การวัด ในขณะที่ปากของเวอร์เนียร์ยังจับอยู่กับงาน ดู

รูปที่ 4.27

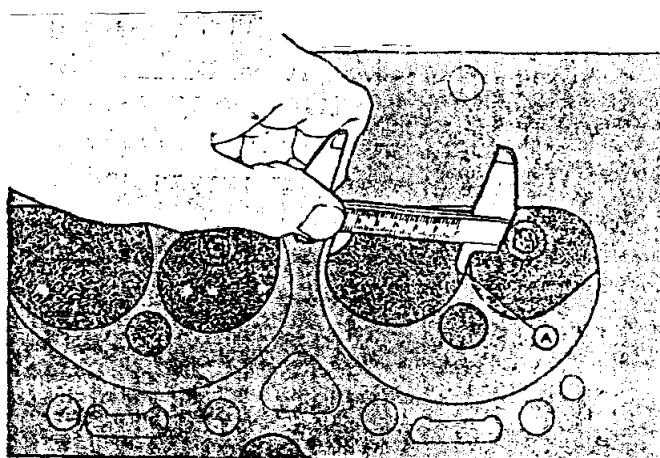

รูปที่ 4.27

การใช้เวอร์เนียร์แบบวัดความลึกหมายความว่าใช้วัดงานทางด้านความลึกของรูหรือร่องต่างๆ ของงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.28 ความลึกของร่องในงานนี้ (F) ใช้ฐานของเวอร์เนียร์ (E) วางแผนบนปากของร่องคล้ายเกลียว ยึดบรรทัดสเกล ดันบรรทัดสเกลลงไปยังก้นรู ยึดเกลียวที่บีบันลະເວີດ แล้วอ่านค่าจากการวัด

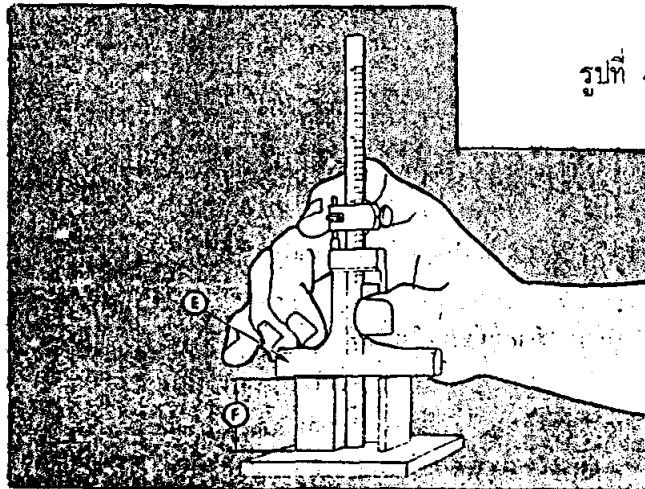

รูปที่ 4.28

#### คุณสมบัติที่สำคัญของเวอร์เนียร์คอลิปเปอร์

1. ค่าผิดพลาดตลอดสเกลในการวัด จะต้องอยู่ในนิภัยตามกำหนดของแต่ละช่วงของการวัดที่ผู้ผลิตจะกำหนดให้ว่าช่วงใด ให้ผิดพลาดได้มากน้อยเพียงใด ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงเนื่องจากข้อผิดพลาดนี้แต่ละบริษัทผู้ผลิตจะกำหนดไม่เหมือนกัน และความลະເວີດในการสร้างก็ไม่เท่ากันด้วย

2. ความตรงของปากวัด จะต้องอยู่ในนิภัยไม่เกิน  $0.01$  ไมโครเมตรต่อช่วงการวัด  $100$  มิลลิเมตร

3. ช่องว่างระหว่างปากวัดภายนอกเมื่อเลื่อนมาชนกันสนิท จะต้องไม่เกิน  $5$  ไมโครเมตร

ดังนั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงค่าผิดพลาดของเวอร์เนียร์ ผู้ใช้เวอร์เนียร์ใน

ข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องคำนึงถึงแรงกระทำบนจุดวัด (measuring force) เป็นสำคัญ การใช้แรงกระทำบนจุดวัดที่พ่อหมายจากการใช้หัวแม่มือดันปากเลื่อนให้เข้าไปปะทะกับงานนั้น จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยใช้แรงดันเลื่อนให้เพียงเข้าไปสัมผัสน้ำหนักงานเท่านั้น ไม่ใช้ดันจนปากวัดโดยออก ทำให้ปากของเวอร์เนียร์ล้าและคลาดเคลื่อนได้

อีกกรณีหนึ่ง การวัดต้องไม่วัดขณะงานกำลังหมุน หรือให้เวอร์เนียร์หมุนรอบงาน และวัดโดยครุฑลากไปกับงาน ปากของเวอร์เนียร์จะลึกหรือได้

### ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คลิปเปอร์

1. ทำความสะอาดชุดปากเลื่อน รยางเลื่อน หน้าล้มผัสวัด และสเกลอ่านค่า ไม่ให้มีฝุ่นผงติดค้างอยู่ จะทำให้การวัดขนาดไม่ได้ผล และเครื่องมือวัดชำรุดลึกหรือได้

2. ต้องแน่ใจว่าแนวเส้นศูนย์บันสเกลวัดกับปากของเวอร์เนียร์ เมื่อปิดสนิท ต้องได้ศูนย์พอดี ไม่มีช่องว่างเกิดขึ้น โดยที่ไม่ให้แสงลอดผ่านปากของเวอร์เนียร์ได้ ถ้ามีความท่างของปากวัดเกิดขึ้น จะยอมให้ได้ไม่เกิน 3-5 ไมโครเมตร

3. ความถูกต้อง เวอร์เนียร์คลิปเปอร์เมื่อใช้วัดขนาดเป็นเวลานาน 1 ปี ควรจะทำการสอบเทียบความถูกต้อง เพื่อการใช้งานมาตลอดระยะเวลาจะวัดงานในพื้นผิวหยาบ หรือวัดงานที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้คุณภาพของความละเอียดในเครื่องมือวัดลดน้อยลงไป ขนาดของงานจะคลาดเคลื่อนไปได้ และการใช้งานโดยการเลื่อนปากวัดเข้า-ออกกันอยๆ ประจำเก็บทุกวัน อาจจะทำให้ชุดเลื่อนลึกหรือ เกิดหลุมคลอนได้ ปากวัดจะกางออกไปเป็นเส้นตรงตั้งจาก เวลาปากวัดล้มผัสกับงานจะต้องปรับให้ได้เกณฑ์ความถูกต้อง ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ในค่าผิดพลาดต่อช่วงการวัด (โดยดูได้จากคู่มือการใช้งาน บริษัทผู้ผลิต)

4. แรงที่กระทำในชุดเลื่อน (sliding force) ชุดปากเลื่อนจะเลื่อนได้คล่องตัวและนิ่มนวล ไม่มีการขัดตัวเวลาเลื่อนตลอดงานสเกลหลัก เกลี่ยงสองตัวที่อยู่บนชุดตัวเลื่อน ใช้สำหรับปรับให้ชุดตัวเลื่อนแนบสนิทกับสเกลหลัก และปรับแรงกระทำในชุดเลื่อน คงที่ไม่หลุมเกินไปและยืดเกินไป การปรับทำได้โดยใช้คุวงเล็กๆ ปรับโดยคลองเลื่อน

ตัวเลื่อนดูให้พอดีมากกับกำลังตันเดียวทั่วแม้มือ ถ้าหลวมมากหรือยืดมาก ให้ขันเข้าหรือคลายออกเพียง  $1/8$  –  $1/10$  รอบเท่านั้น


5. เวอร์เนียร์ชนาดใหญ่ใช้วัดงานโดย เมื่อการปักวัดออกกว้างๆ เพื่อวัดงานใหญ่ น้ำหนักของเวอร์เนียร์จะทำให้สเกลหลักโถงตัวลง เนื่องจากน้ำหนักในแนวอนทำให้ไม่สามารถกำหนดค่าผิดพลาดในแต่ละช่วงได้ (position error) เพราะความโถงของสเกลหลักจะไม่เท่ากัน จะเปลี่ยนไปตามขนาดของงานที่จะวัด และเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่จะวัด เช่น วัดตามแนวอนกับตามแนวตั้ง ค่าผิดพลาดในตำแหน่งที่จะวัดต้องเปลี่ยนไปด้วย

ดังนั้นเมื่อต้องการวัดงานที่มีขนาดใหญ่ จะต้องใช้ผู้วัดสองคน โดยให้คนหนึ่งเป็นผู้จับเวอร์เนียร์เข้าวัดขนาดและประคองเวอร์เนียร์ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของงาน และอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้อ่านค่าในการวัด


6. ในการอ่านค่าจากเวอร์เนียร์คลิปเปอร์ จะต้องให้แนวสายตาตั้งจากกับสเกลที่จะอ่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการมองไม่ตรงทิศทาง (parallax error)

4. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer caliper) ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดละเอียดชนิดหนึ่งในบรรดาเครื่องมือวัดทั้งหลาย สามารถวัดงานได้ละเอียดมาก ไมโครมิเตอร์ที่ใช้ทั่วๆ ไปในงานช่างสามารถวัดได้ละเอียดถึง  $1/1000$  นิ้ว บางชนิดสามารถวัดละเอียดได้มากที่สุดถึง  $1/10000$  นิ้ว ส่วนไมโครมิเตอร์ในระบบเมตริกสามารถวัดได้ละเอียดถึง  $1/100$  มม และ  $1/1000$  มม

FUNCTIONAL FEATURES

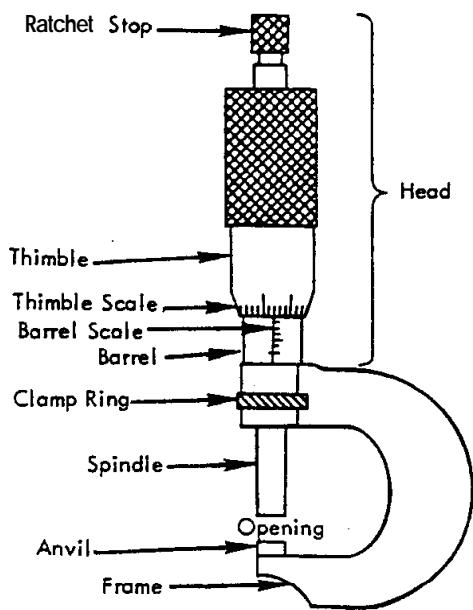

METROLOGICAL FEATURES

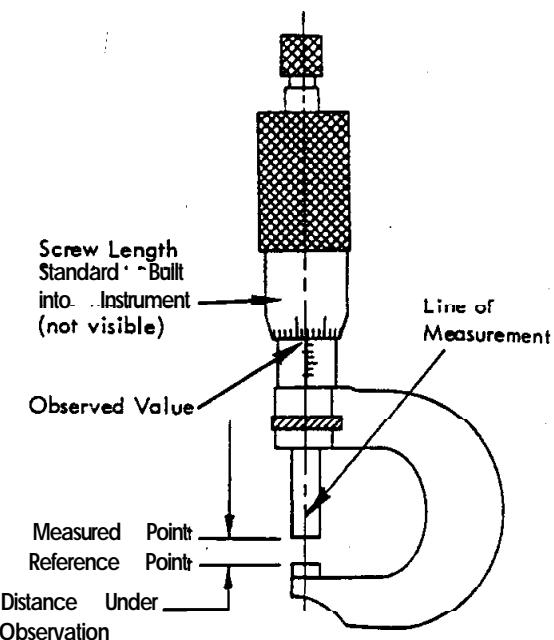

รูปที่ 4.29 ไมโครมิเตอร์

ลักษณะรูปร่างและส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 4.29 ซึ่งมีส่วนสำคัญ ดังนี้

- โครง (Frame)
- แกรนวับ (Anvil)
- แกนวัด (Spindle)
- แมวนยิด (Lock Nut หรือ Clamping Ring)
- ปลอกหมุนวัด (Thimble)
- ชิดสเกลวัด (Barrel scale)
- แรชเชล สต็อฟ (Ratchet stop)

หลักการทำงานของไมโครมิเตอร์ นำมายกตัวอย่างการหมุนของแท่งเกลียวถ้าเราล็อกคู่แท่งเกลียวชนิดเกลียวขวา เมื่อหมุนแท่งเกลียวไปตามเข็มนาฬิกา โดยยิ่ดยาวเกลียวที่ส่วนอยู่กับแท่งเกลียวเป็นหลัก แท่งเกลียววนจะเคลื่อนที่ไปทางหน้า ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกา แท่งเกลียวจะเคลื่อนที่อยามช้าลง เราจึงนำมาเป็นหลักในการสร้างไมโครมิเตอร์ โดยที่ระยะที่แท่งเกลียวเคลื่อนที่เมื่อหมุนแท่งเกลียว

แกนวัดหรือแกนเกลียว (Spindle screw) ซึ่งชื่อน้อยกว่าในบางเรล (Barrel) และปลอกหมุนวัด (Thimble) จะมีลักษณะเป็นเกลียวขวาส่วนอยู่ในยาวเกลียว ยาวเกลียวขึ้นติดกับบาน่าเรล ปลายของเกลียวจะยืดติดกับปลอกหมุนวัดอีกด้านหนึ่ง เมื่อเราหมุนปลอกหมุนวัด แกนวัดจะเคลื่อนที่ไปตามลักษณะของการหมุนของปลอกหมุนวัด

สำหรับระยะที่แกนวัดจะเคลื่อนที่ไปได้เท่าไรจะขึ้นอยู่กับขนาดของเกลียวที่แกนเกลียวที่มีขนาดของเกลียวเป็น 25 เกลียวต่อนิ้ว ระยะของเกลียวเท่ากับ  $1/25$  นิ้ว เราหมุนปลอกหมุนวัดไป 1 รอบ แกนเกลียวจะเคลื่อนที่ไปได้เท่ากับ  $1/25$  นิ้ว (ซึ่งเท่ากับระยะ pitch ของเกลียวปากเดียว)


ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ แรชเชล สต็อป (Ratchet Stop) เป็นตัวกำหนดแรงที่จะกระทำบนจุดวัดงานบนแกนวัดไมโครมิเตอร์ หรือ Contacts pressure ของการวัดในแต่ละครั้งให้เท่ากัน และป้องกันเกลียวของไมโครมิเตอร์เสียหายเนื่องจากใช้แรงหมุนให้แกนวัดชนกับงานมากเกินไป ในการวัดอาจมีบางตำแหน่งที่อ่านค่าไม่สะดวก จำเป็นต้องตรึงแกนไว้ด้วยแหวนยืดเพื่อที่จะไม่ให้ค่านับไมโครมิเตอร์เปลี่ยนแปลง เมื่อนำออกมาอ่านค่านั้นจากงานที่วัด

### ไมโครมิเตอร์ชนิดแบ่งละเอียด $1/m 00$ นิ้ว ( $0.001$ นิ้ว)

เกลียวที่แกนเกลียวเป็นเกลียวขนาด 40 เกลียวต่อนิ้ว ระยะpitch (pitch) ของ เกลียวเท่ากับ  $1/40$  นิ้ว หมุนปลอกหมุนวัดไป 1 รอบ แกนเกลียวจะเคลื่อนที่ไปได้  $1/40$  นิ้ว ( $0.025$  นิ้ว) ที่ชิดสเกลวัด (Barrel scale) แบ่งสเกลเป็นนิ้ว ใน 1 นิ้ว แบ่งออกเป็นช่องใหญ่ได้ 10 da.3 แต่ละช่องมีค่าเท่ากับ  $1/10$  นิ้ว และใน 1 ช่องยังแบ่ง

ออกเป็นช่องเล็กได้ 4 ช่อง แต่ละช่องมีค่าเท่ากับ  $1/40$  นิ้ว ( $0.025$  นิ้ว) ตั้งแสดงในรูปที่ 4.30 1 ช่องของช่องเล็กจะมีค่าเท่ากับระยะพิเศษของแกนเกลียว หรือเท่ากับระยะที่แกนเกลียวเคลื่อนที่ไปได้เมื่อหมุนปลอกหมุนวัดไป 1 รอบ บนปลอกหมุนวัดจะแบ่งสเกลออกเป็น 25 ช่องเท่าๆ กัน ปลอกหมุนวัดหมุนไปได้ 1 รอบ (25 ช่อง) จะเท่ากับ  $1/40$  ดังนั้น 1 ช่องของปลอกหมุนวัด จะมีค่า =  $(1/40) \times (1/25)$  นิ้ว  
 $= 1/1000$  นิ้ว


ไมโครมิเตอร์ชนิดนี้จึงสามารถแบ่งได้ละเอียดถึง  $1/1000$  นิ้ว ( $0.001$  นิ้ว)

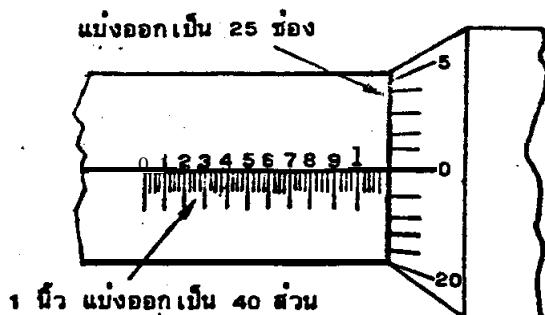

รูปที่ 4.30

ไมโครมิเตอร์ชนิดแบ่งละเอียด  $1/100$  มม ( $0.01$  มม)

ไมโครมิเตอร์ชนิดนี้แกนวัดกับปลอกหมุนวัดประสานติดแน่นด้วยกัน มีครองรูปกรวยยึดให้ติดกันไว้ เมื่อหมุนปลอกหมุนวัด แกนเกลียวของแกนวัดก็จะหมุนตามไปด้วย เช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์ชนิดแบ่งละเอียด  $1/1000$  นิ้ว และชนิดอื่นๆ ขนาดเกลียวที่แกนเกลียวของแกนวัดเป็นขนาดเกลียว  $0.5$  มม หมายถึงมีระยะพิเศษ  $0.5$  มม เมื่อหมุนปลอกหมุนวัดไป 1 รอบ (แกนเกลียวหมุน 1 รอบ) แกนวัดจะเคลื่อนที่ได้  $0.5$  มม ตั้งแสดงในรูปที่ 4.31

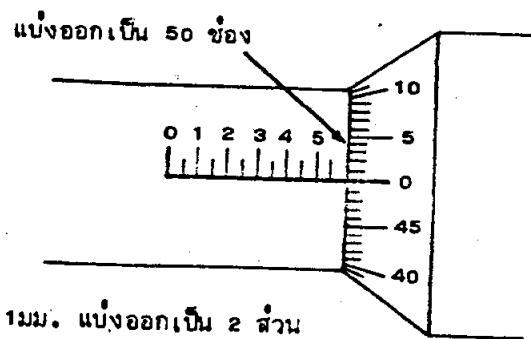


รูปที่ 4.31


ที่ชิดสเกลวัดแบ่งสเกลออกเป็น 1 มม และ 0.5 มม ที่ปลอกหมุนวัดแบ่งสเกลออกเป็น 50 ช่องเท่าๆ กันรอบปลอกหมุนวัด หมุนปลอกหมุนวัดไป 50 ช่อง แกนวัดเคลื่อนที่ได้เท่ากับ 0.5 มม ถ้าหมุนไป 1 ช่อง แกนวัดจะเคลื่อนที่ได้เท่ากับ  $0.5/50 = 1/100$  มม (0.01 มม) ดังนั้นเราจึงสามารถวัดละเอียดได้ถึง  $1/100$  มม (0.01 มม)

หลักการอ่านไมโครมิเตอร์ ให้ถือช่องใหญ่บนชิดสเกลวัดเป็นเลขจำนวนแรก หลังจากนั้นอ่านตัวเลข แล้วบวกด้วยชิดบนสเกลของปลอกหมุนวัดที่ตรงกับชิดตามแนวแกนของชิดสเกลวัด อ่านเป็นจุดศูนย์

ตัวอย่างที่ 1 การอ่านของไมโครมิเตอร์ชนิดวัดละเอียดได้  $1/1000$  นิ้ว (0.001 นิ้ว)

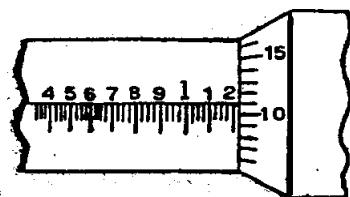


$$\begin{aligned} \text{อ่านได้ } & 1.000 \text{ t } .200 \text{ t } .025 \text{ t } .011 \\ & = 1.236 \text{ นิ้ว} \end{aligned}$$

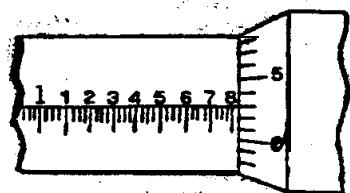


$$\begin{aligned} \text{อ่านได้ } & 1.000 \text{ t } .800 \text{ t } .003 \\ & = 1.803 \text{ นิ้ว} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2 การอ่านไมโครมิเตอร์ชนิดวัดละเอียดได้ 1/100 มม. (0.01 มม)

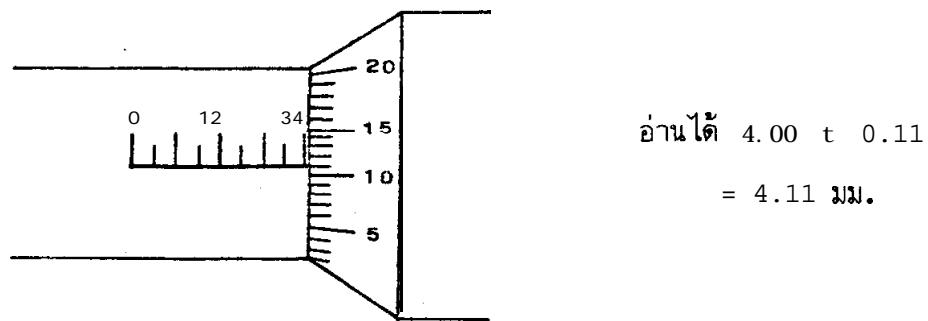

การใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาด ในการวัดต้องให้งานล้มผัลกับแกนรันให้สนิท ก่อนจึงจะค่อยหมุนแกนวัด ให้หน้าล้มผัลเข้าไปยังกับผิวงาน โดยให้แกนวัดของไมโครมิเตอร์ ตั้งฉากกับผิวงานที่จะวัด แรงที่กระทำบนจุดล้มผัล (contacts pressure) ต้องพอตี

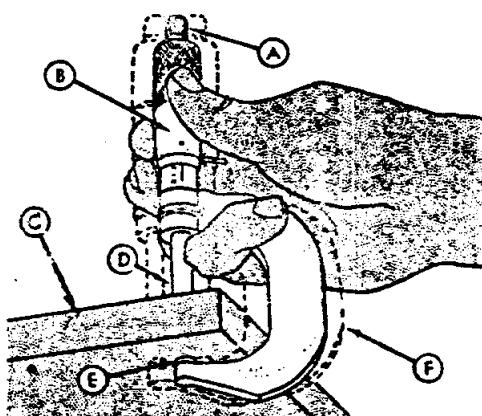


รูปที่ 4.32

วิธีการจับไมโครมิเตอร์ที่จะวัดงาน ให้ใช้นิ้วกำยมือขวาเกี่ยวไมโครมิเตอร์


ไว้ ใช้น้ำหัวแม่มือกับน้ำしおหมุนปลอกวัด ดังรูปที่ 4.32 โดยจะต้องหมุนแกนวัดให้ได้กว่าขนาดของงานที่จะวัด แล้วจึงสุมเข้าไปในงาน ค่อยๆ หมุนปลอกหมุนวัด (B) ให้ปลายแกนวัดล้มผสกนผิวของงาน ถ้างานที่จะวัดเป็นแผ่นเรียบ จะต้องให้แกนรับ (E) ล้มผสกนผิวงานด้านล่างก่อน จึงค่อยใช้น้ำหัวแม่มือกับน้ำしおหมุนปลอกหมุนวัด ให้แกนวัดลงมาล้มผสกนผิวงานด้านบน (D) แรงที่กระทำบนจุดวัดจะไม่คงที่ ต้องใช้แรชเชล สต็อพ (A) เป็นตัวช่วยปรับ

เมื่องานที่วัดเป็นแท่งกลมหรือรูปทรงกรวยบอก (A) จับไมโครมิเตอร์ให้แกนรับ (E) ยันกับงานด้านหนึ่งก่อน จึงใช้น้ำหัวแม่มือและน้ำหัวละกับน้ำしおหมุนปลอกหมุนวัด (C) จนแกนวัด (D) ล้มผสกนด้านตรงข้ามของงาน ชัยนไมโครมิเตอร์ให้แกนวัดได้จากกับแนวแกนของงาน (B) หากดีไซน์สุดแล้วจึงอ่านค่า ดังแสดงในรูปที่ 4.33

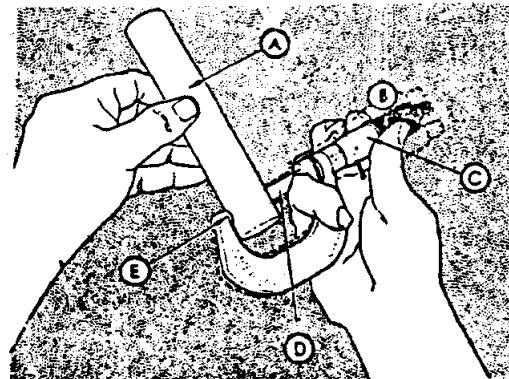

รูปที่ 4.33

เมื่อต้องการวัดงานที่เป็นชิ้นเล็กๆ ทำได้โดยจับชิ้นล่วนนั้นด้วยมือชี้ (A) และจับไมโครมิเตอร์ด้วยมือขวา หมุนเลื่อนเบดปากแกนวัดให้กว้างห่างออกไปจากความยาวหรือความกว้างของงานเล็กน้อย นำงานเข้าไปอยู่ในระหว่างไมโครมิเตอร์โดยหมุนแกนวัดให้ล้มผสกนงาน (B) โดยใช้น้ำหัวแม่มือเกี่ยวโครงไมโครมิเตอร์ไว้ที่ D หรือถ้าเป็นไมโครมิเตอร์ตัวใหญ่อาจจะอยู่ในตำแหน่ง C ดูรูปที่ 4.34

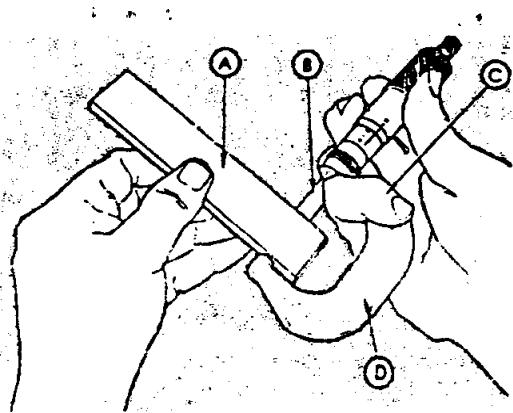

รูปที่ 4.34

### การเลือกใช้ไมโครมิเตอร์ให้ถูกต้อง

การเลือกไมโครมิเตอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการวัดขนาดของงาน มีองค์ประกอบในการเลือก ดังนี้

1. แบบหรือชนิด จะต้องเป็นแบบหรือชนิดที่ใช้สำหรับวัดในรูปแบบของงานที่ต้องการ
2. ช่วงการวัด เลือกช่วงการวัดให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของงานที่จะวัด

3. ค่าขนาดของการวัด จะต้องมีค่าขนาดในพิกัดกลางๆ ให้ความละเอียดได้ตามความต้องการของงานที่จะทำ

ไมโครมิเตอร์จะใช้ในโอกาสการทำงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานผลิต หรือการทำงานเบื้องต้นอยู่ในโรงงานก็ได้ ไม่ได้มั่งคับเฉพาะงานลงไประดับ

### การปรับศูนย์ของ ไมโครมิเตอร์ก่อนใช้งาน

ก่อนที่จะใช้ไมโครมิเตอร์วัดงาน ต้องทำการปรับศูนย์ไมโครมิเตอร์ก่อนทุกครั้ง โดยทำการปรับดังนี้

1. ทำความสะอาดปลายแกนรับและแกนวัดด้วยผ้าสะอาด หรือน้ำยาล้างรับ

## ล้างไมโครมิเตอร์

2. หมุนให้แกนวัดชนกับหน้าแกนรับสินิท โดยหมุนที่แรชเชล สต็อก สังเกต ดูขีดศูนย์กับขีดซึ่งตรงกันและสมอศูนย์พอดี

5. แท่งเทียบ (Gauge Block) อาจใช้เป็นตัวเครื่องมือวัดในตัวของมัน เองหรืออาจจะใช้เป็นตัวสำหรับสอบเทียบเมื่อต้องการปรับเครื่องมือวัดให้เข้ามาตามฐาน ที่ต้องการหรืออาจจะเป็นการเทียบขนาดจากระบบการวัดหนึ่งไปสู่อีกระบบการวัดหนึ่งก็ได้ แท่งเทียบที่ใช้กันมีการใช้งานแยกประเภทกันออกไปหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ Working Gauge Block มากกว่า เพราะเป็นแท่งเทียบที่ใช้กันอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไป

แท่งเทียบ เป็นเครื่องมือใช้งานในพื้นฐาน 2 ประการด้วยกัน คือ

ก. เป็นแท่งเทียบทั้งหมดที่สำคัญในโรงงาน คือมีความแม่นยำสูงสำหรับใช้เป็น แท่งเทียบหลักในการตรวจงานชั้นสุดท้าย ในชั้นส่วนต่างๆ ของเครื่องกลหรือเครื่องมือวัด อื่นๆ

ข. ใช้เป็นเครื่องมือวัดในการทำงานผลิต หรือวัดแบบบนเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่โดยกว่างไปทำงานได้ ในกรณีที่งานนั้นต้องการ ความถูกต้องและความแม่นยำสูงและได้ราคาดีด้วย


ในบางโอกาสของการทำงานเมื่อต้องการแท่งเทียบอย่างชนิดรวมกัน ต้องหา แท่งเทียบชนิดที่จะนำมาใช้ประกอบรวมกันได้ ที่เรียกว่า Building a combination การรวมกัน ก็คือ ใช้ค่าของแท่งเทียบแต่ละค่ามารวมกันให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แท่งเทียบ ที่ได้จากการรวมกันนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วนำไปเทียบกับเครื่องมือวัด หรือนำไปใช้วัด งานโดยตรงก็ได้ สามารถอ่านค่าของขนาดได้โดยวงหรือลากจากค่าที่ต้องการใช้

แท่งเทียบจะมีแบบต่างๆ คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบกลม เป็นแท่งกลม

ข้อควรระวังในการใช้แท่งเทียบ จะได้ก่อร้าวในเรื่องการสอบเทียบแท่งเทียบ

### วิธีการประกอบรวมแท่งเทียบ


1. ต้องแน่ใจว่าพื้นผิวน้ำชาของแท่งเทียบสะอาด
2. วางประกอบกันโดยเลื่อนบนหน้าผิวการวัดล้มผัสดึงซึ่งกันและกัน
3. ดันเลื่อนเข้าอย่างช้าๆ
4. จันกระทิ้งช้อนปิดทับกันสนิท
5. เมื่อติดกันสนิทแล้ว จะเป็นแท่งเทียบขนาดใหม่ตามที่ต้องการ

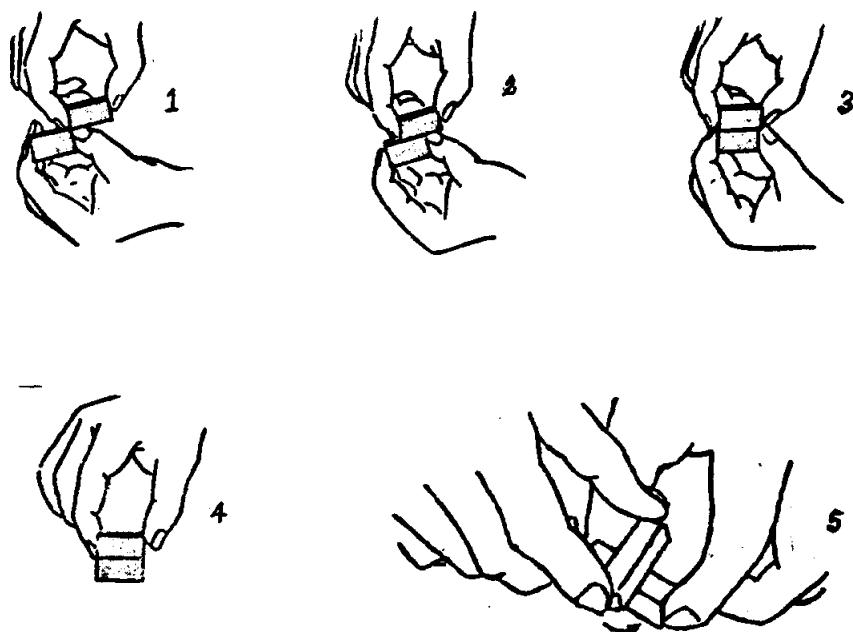

รูปที่ 4.36

เมื่อต้องการจะเอาแท่งเทียบแยกออกจากกัน ให้ใช้วิธีนิ่บออก ดังแสดงในรูป  
แล้วจึงทำความสะอาด ท่าน้ำมันกันสนิมบางๆ จึงเก็บในที่เฉพาะของมันในกล่องบรรจุ  
แท่งเทียบ ตามรูปที่ 4.35

แท่งเทียน (B) ใช้เป็นตัวประกอบในการวัดตรวจสอบมุมงานเรียว (A) และใช้เป็นตัวตรวจมาตรฐานในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์วัดภายนอก (C) หรือเวอร์เนียร์-คลิปเปอร์ (D) ตั้งแสดงในรูปที่ 4.36

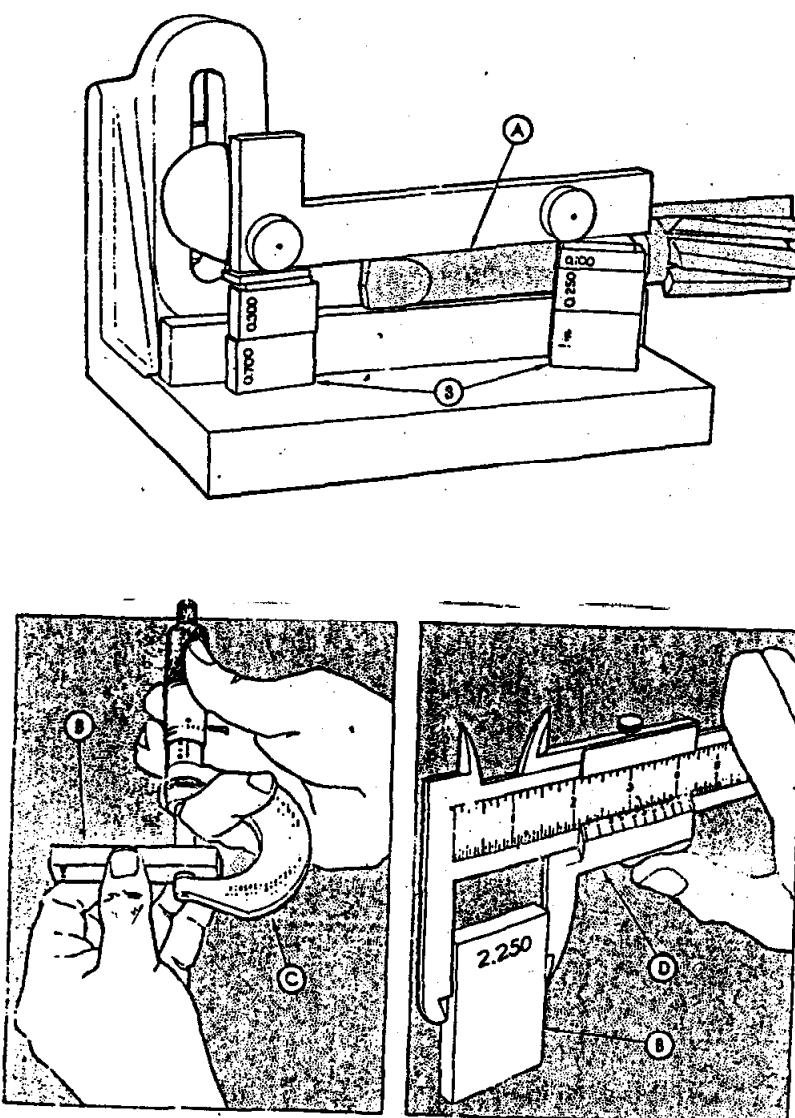

รูปที่ 4.36

#### 4.4 การสอบเทียบเครื่องวัดความยาว

##### 4.4.1 เครื่องสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐาน (Electronic Comparator)


ลักษณะของเครื่องสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐาน ประกอบด้วย rigid frame แท่นวางแท่งเทียบมาตรฐาน และทรายน้ำสติวเชอร์ (transducer)

แรงกด (gauge pressure) กำลังขยาย (magnification) และความเป็นเชิงเส้นของทรายน้ำสติวเชอร์ (linear of transducer) ของเครื่อง ควรได้รับการตรวจสอบและปรับตั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องสำหรับการสอบเทียบ

สไตลัส (stylus) บนแหล่งจ่ายจะเป็นตัวสัมผัสกับผิวน้ำของแท่งเทียบมาตรฐาน โดยตัวล่างจะต่อชานานกับทรายน้ำสติวเชอร์ ซึ่งจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปแสดงผลบนมิเตอร์ ดังนั้นจะหาขนาดที่ต่างกันระหว่างสองตัวได้โดยการใส่ตัวแรกเข้าไปในระหว่างหัวสไตลัส ตั้งค่าไว้เป็นศูนย์ และใส่ตัวที่สองเข้าไปเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าที่ได้จะแสดงที่มิเตอร์

การสอบเทียบแท่งเทียบโดยวิธีการเปรียบเทียบ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สำหรับวิธีการนี้นอกจากแท่งเทียบมาตรฐานต้องผ่านการสอบเทียบในระดับที่เหมาะสมแล้ว เครื่องสอบเทียบแท่งเทียบยังต้องมีคุณภาพและกำลังขยายสูงด้วย

การควบคุมอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ มีความจำเป็นมากต่อการสอบเทียบที่ต้องการความแม่นยำสูง อุณหภูมิที่จะควบคุมนั้นขึ้นอยู่กับความยาวของแท่งเทียบ สัมประสิทธิ์การขยายตัว และค่าความไม่แน่นอนที่ต้องการ สำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิทยา ได้ทำการสอบเทียบที่อุณหภูมิ  $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$  ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 65% เพื่อป้องกันการสึกกร่อนของแท่งเทียบและเครื่องมือ

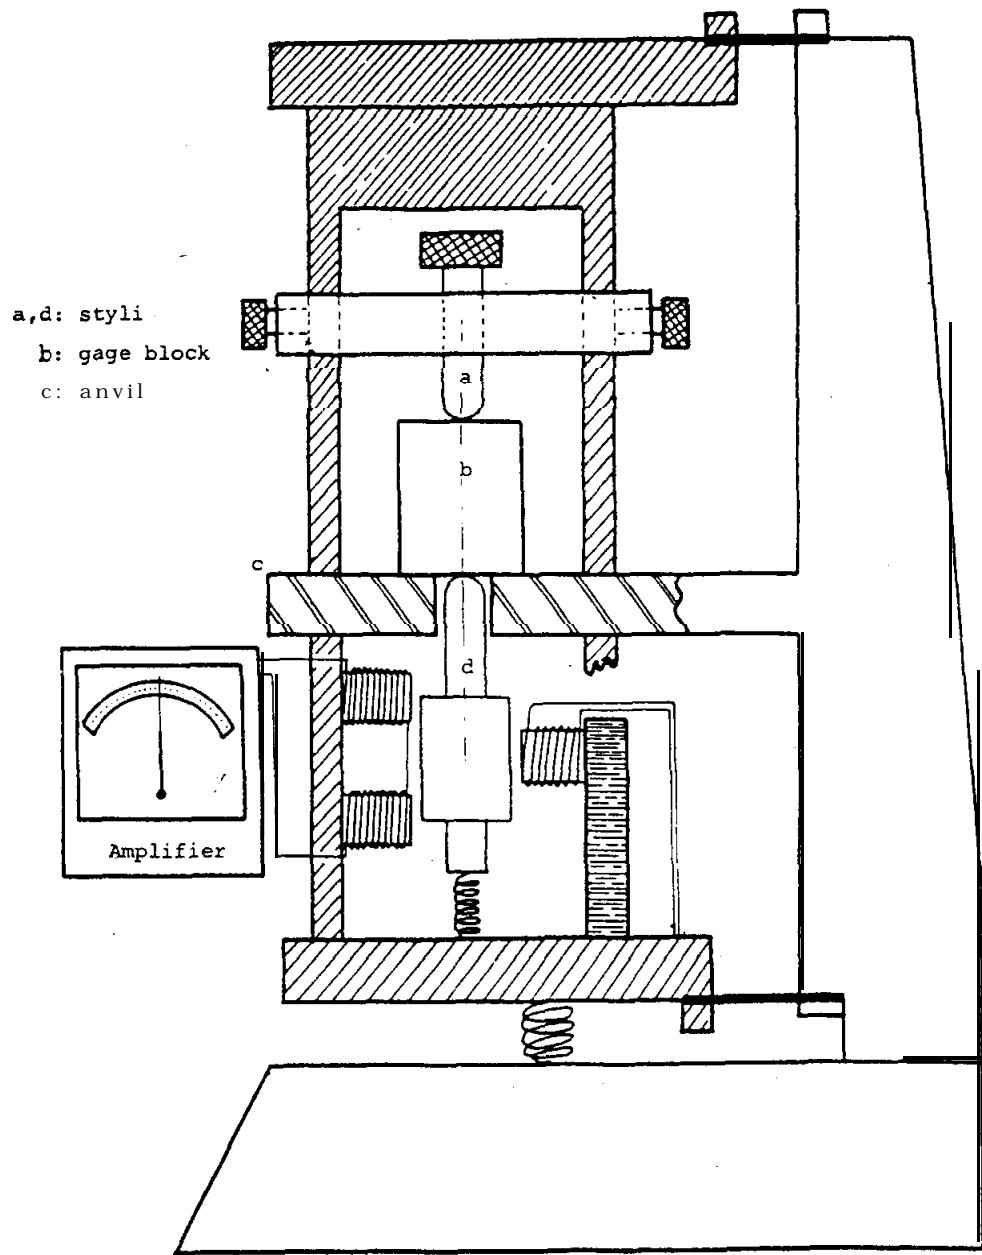

รูปที่ 4.37 Schematic diagram of the electronic comparator

## การเตรียมสำหรับการสอบเทียบ (Preparation for calibration)

1. การเตรียมแท่งเทียบ (Block preparation) สำหรับการสอบเทียบ อย่างถูกต้องทั้งแท่ง เทียบมาตรฐานและตัวอย่างจะต้องสะอาด และได้รับการตรวจสอบก่อน การสอบเทียบ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### การทำความสะอาดแท่งเทียบมาตรฐาน มีดังนี้

1.1 เช็ดทำความสะอาดจากแท่งเทียบมาตรฐาน

1.2 ใช้อัลกอฮอล์หรือสารเคมีที่เหมาะสม เช็ด

1.3 ใช้ผ้าที่ไม่มีขน เช่น ชาرمว้า เช็ดให้สะอาด นำไปวางไว้บนพื้น ที่เตรียมไว้ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากัน หรือวางบนกระดาษหรือผ้าที่ไม่มีขน

สำหรับงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงๆ หรือสำหรับแท่งเทียบ มาตรฐานระดับสูง การทำความสะอาดควรเพิ่มขึ้นอีก 2 ข้อ คือ

1.4 ทำความสะอาดด้วยเครื่องอุลตราโซนิก โดยการใส่แท่งเทียบ มาตรฐานลงในอ่างของเครื่องอุลตราโซนิก ซึ่งมีอัลกอฮอล์อยู่ แล้วเบิดให้เครื่องทำงาน

1.5 ทำความสะอาดด้วยเครื่อง demagnetizer หลังจากทำความสะอาด สสะอาดด้วยเครื่องอุลตราโซนิกแล้ว ก็ใช้เครื่อง demagnetizer เพื่อกำจัดสนามแม่เหล็ก ในแท่งเทียบมาตรฐาน

2. ช่วงเวลาที่วางแผนเทียบมาตรฐานเพื่อให้อุณหภูมิคงที่ (Thermal Equalization Time) แห่งเทียบขนาดเล็ก (0.5 มม - 100 มม) หลังจากที่ทำความสะอาดแล้ว ควรวางไว้บนพื้นที่ควบคุม เพื่อให้อุณหภูมิเท่ากันก่อนทำการวัด สำหรับ ชิ้นที่มีขนาด 7 มม ขึ้นไป การเคลื่อนย้ายไปยังแกนรับ (anvil) ควรวางไว้ก่อน เพื่อให้อุณหภูมิเท่ากันกับแกนรับ และจึงทำการวัด

ช่วงเวลาของ การวางแผนเทียบเพื่อให้อุณหภูมิเท่ากัน และเท่ากับอุณหภูมิของ ห้องปฏิบัติการนั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละชิ้น และความไม่แน่นอนที่ต้องการ

<u>ขนาดของชิ้นความหนา (มม)</u>	<u>ช่วงเวลาเพื่อให้ถูกกฎหมายเท่ากัน (นาที)</u>
--------------------------------	--

0.5 - 6.5	30
7.5 - 25	60
50 - 100	90

3. การนำรุ่งรักษากะแท่ง เทียบมาตรฐาน

- ต้องไม่จับแท่ง เทียบมาตรฐานด้วยมือเปล่า ควรใช้ปากคีบ
- ไม่ควรวางแท่ง เทียบมาตรฐานไว้บนพื้น เพราะจะทำให้ลื่นสกปรกจับ

หรือเกิดรอยชิดช่วงได้

- ควรวางไว้บนกระดาษที่ไม่มีชน
- แท่ง เทียบมาตรฐานควรได้รับการสอบเทียบตามกำหนดเวลา
- ควรนำแท่ง เทียบมาตรฐานออกมากำหนดความสะอาดบ้างตามสมควร
- หลังจากนำแท่ง เทียบมาตรฐานออกมาก็ใช้แล้ว ต้องทำความสะอาด


และ grease กับเหลมอ

4. การทดสอบความเป็นเชิงเส้นของทราบสติวเชอร์ (Linear Test for Transducer) เมื่อเครื่อง comparator ผิดปกติหรือส่งสัญญาณผิดปกติ ต้องทำการตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นของทราบสติวเชอร์ การตรวจสอบทำได้ 2 วิธี คือ

ก. โดยวิธีให้มวล (The Weight Method) ทำได้ดังนี้


1. วางเครื่อง comparator บนพื้นที่ไม่มีการลับ เปิดเครื่องไว้อย่างน้อย 30 นาที

2. ถอดแท่น (Platen หรือ anvil) ที่ใช้วางชิ้นความหน้าออก
3. วางจำานเล็กๆ ที่มีรูตรงกลางไปบนสเต็ลล์ ตั้งรูปที่ 4.38

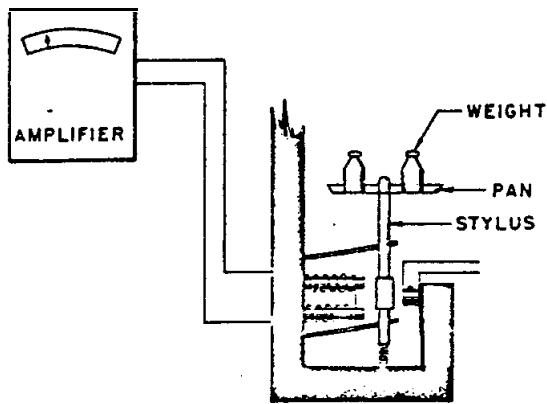

SET-UP FOR LINEARITY CHECK

รูปที่ 4.38 แสดงการทดสอบความเป็นเส้นของทราบสติวเซอร์

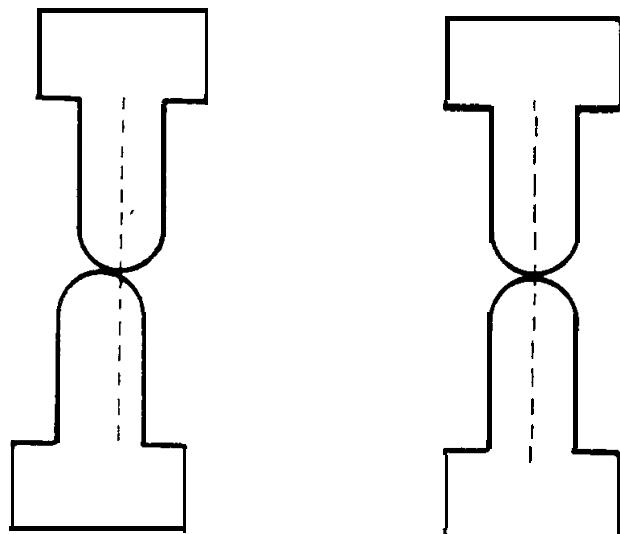


(a) wrong alignment

(b) right alignment

รูปที่ 4.39 Alignment of the stylus axis

4. วางต้มน้ำหนักลงบนจาน เพื่ออ่านค่าจากมิเตอร์ (ด้านบน) จากนั้นเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจำนวนหนึ่งเท่าของน้ำหนักที่ใช้จนกว่าจะอ่านค่าได้ เต็มสเกล (ด้านขวา) จากนั้นก่อนอ่านน้ำหนักออกทีละอัน และอ่านค่าจากมิเตอร์จนกว่า น้ำหนักจะหมด ทำลายๆ ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

5. นำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่างน้ำหนักกับค่าที่อ่านได้ กราฟที่ได้ควรจะเป็นเส้นตรง ถ้ากราฟส่วนเชือร์เป็นเส้น ดังกราฟรูปที่ 4.40

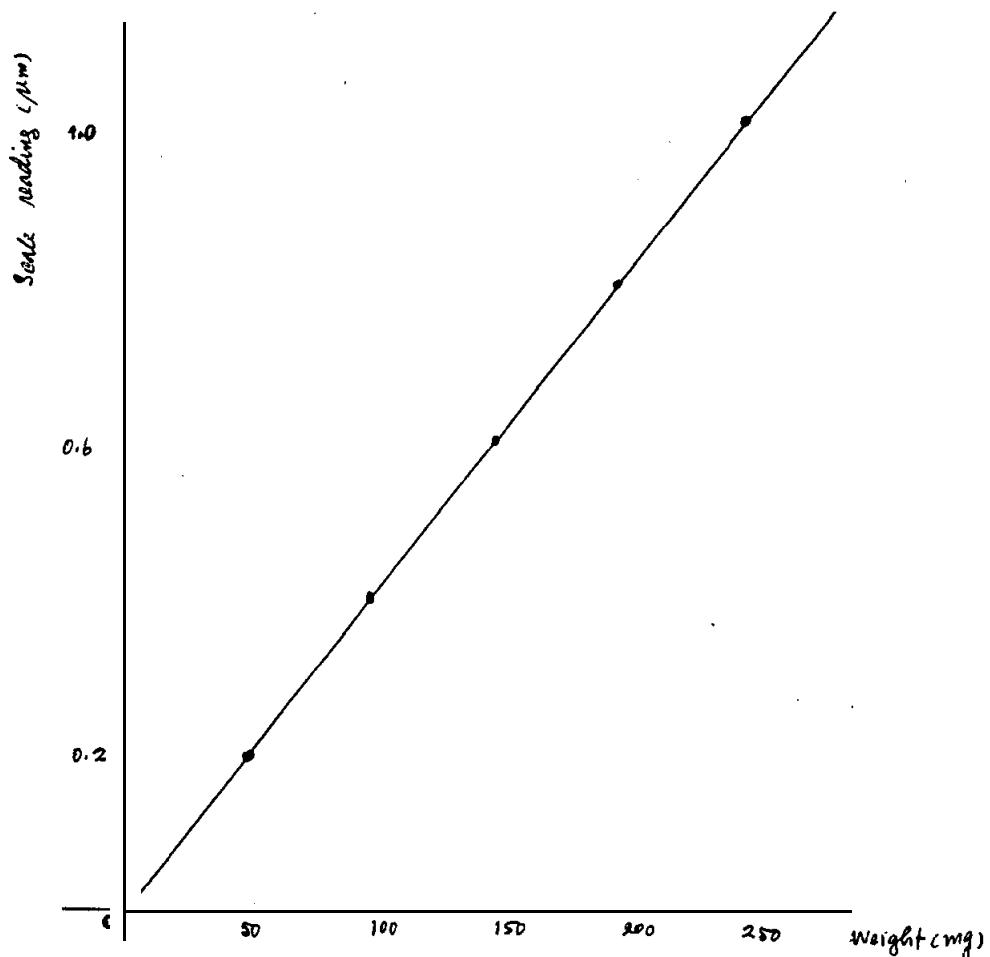

รูปที่ 4.40 กราฟระหว่างน้ำหนักและค่าที่อ่านได้

ข. โดยวิธีใช้ชั้นความหนา (The Gauge Block Method) วิธีนี้ไม่ต่างจากวิธีแรก สามารถทำได้รวดเร็ว โดยใช้ชั้นความหนาที่มีขนาดต่างกันประมาณ 0.020 ไมโครเมตร

1. ใส่ชั้นความหนาที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าไปบนเครื่องสอบเที่ยนชั้นความหนา และตั้งค่าให้เป็นศูนย์ (ทำหลายครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย)
2. ใส่ชั้นความหนาอีกชั้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเข้าไปแทนที่ อ่านค่าและทำหลายครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างที่ได้จากการส่องสว่าง ควรจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันถ้าทราบผลิตวิเซอร์เป็นเชิงเส้น

5. การปรับกำลังขยาย (Magnification Adjusting) ควรตรวจสอบ กำลังขยายของเครื่องสอบเที่ยนทุกวันจนกว่าจะได้ข้อมูลชิ้นแรกไว้ว่า กำลังขยายของเครื่องคงที่แล้ว (stability) จากนั้นจะตรวจสอบทุกสิบนาทีหรือสองสิบนาทีก็พอ

#### การสอบเที่ยน (Calibration)

1. หลักการสอบเที่ยนแห่งเที่ยบมาตรฐาน การสอบเที่ยนความยาวของแห่งเที่ยบมาตรฐานนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับชั้นของแห่งเที่ยบมาตรฐานเป็นสำคัญ หลักการสอบเที่ยนจะใช้วิธีการเปรียบเที่ยนโดยใช้แห่งเที่ยบมาตรฐานในระดับชั้นที่สูงกว่า (ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐาน) มาเปรียบเที่ยวกับระดับชั้นที่ต่ำกว่า (ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่าง) ค่าความยาวที่แตกต่างกัน จะบ่งชี้ว่าชั้นความหนาตัวอย่างมีความยาวต่างจากตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานเพียงใด

วิธีดำเนินการสอบเที่ยน (operating procedure) หลังจากได้ทำการตั้งค่าต่างๆ แล้ว เครื่อง comparator ก็พร้อมจะทำงาน แอมป์ลิไฟเออร์มีสวิทช์ 2 แบบ คือ STEP (A) และ STEP (B)

การสอบเที่ยนความยาวของชั้นความหนาของแห่งเที่ยบจะทำที่จุดกลาง (central point) ของผิวน้ำของชั้นความหนา ชั้นความหนาที่ใช้เป็นมาตรฐานควรมี

ความถูกต้องสูงกว่าชิ้นที่นำมาสอบเทียบ การถ่ายความถูกต้องนี้ชั้นความหนาทึ้งสองต้องทำ  
มาจากวัสดุชนิดเดียวกัน

วิธีดำเนินการสอบเทียบด้วยเครื่อง Electronic comparator มีดังนี้

1. เปิดเครื่องสอบเทียบ และแอนปลิไฟเออร์ไว้อุ่นน้อย 30 นาทีก่อนทำการวัด

2. ปรับสวิตช์เลือก (selector switch) ไปที่ METRIC

3. ตั้งปุ่ม ZERO CONTROL ไปที่ 500

4. หมุน lifting lever ที่อยู่บนเครื่องสอบเทียบชั้นความหนาไปที่  
ตำแหน่ง RETRACT

5. หมุน hand wheel เพื่อปรับ reference contact ให้เหมาะสม  
กับชั้นความหนาของแต่ละชนิด

6. วางชิ้นมาตรฐานบน platen ให้ตรงกลางอยู่บน sensitive  
contact

7. หมุน lifting lever ไปตำแหน่ง GAGE

8. หมุน hand wheel ลงไปจนกว่ามิเตอร์จะอ่านค่าได้ประมาณศูนย์

9. หมุน lifting lever ไปที่ตำแหน่ง RETRACT

10. จากนั้นให้ lock hand wheel ไว้

11. หมุน lifting lever ไปที่ตำแหน่ง GAGE อีกครั้งหนึ่ง

12. ปรับ ZERO CONTROL เพื่อให้มิเตอร์อ่านได้เท่ากับศูนย์

13. หมุน lifting lever กลับไปที่ตำแหน่ง RETRACT

14. เลื่อนชั้นความหนาเข้าออกหลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามิเตอร์อ่านค่า  
เท่ากับศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้กลับไปทำใหม่

15. เปลี่ยนเอาชิ้นที่ต้องการสอบเทียบเข้าไปแทนที่ชิ้นมาตรฐาน


16. หมุน lifting lever ไปที่ตำแหน่ง GAGE บันทึกผลการอ่านได้จาก  
มิเตอร์

17. ทำซ้ำอีก 4 ครั้ง
  18. นำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณ
- ตัวอย่างการสอนเที่ยบแท่งเที่ยบมาตรฐาน ดูได้จากภาพนูกที่ 5

2. การวัดความชนาน (Parallelism Measurement) มีทั้งวิธีในการวัดความชนานของแท่งเที่ยบ ใช้ Electronic comparator วัดความชนาน (parallel) ระหว่างผิวหน้าของชิ้นความหนา โดยตั้งค่ามิเตอร์เป็นศูนย์ที่จุดวัด x ของชิ้นความหนา จุดที่จะวัดต่อไปคือ a, b, c และ d ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.41 ทุกๆ จุดจะวัดตรงกับกลางของด้าน โดยวัดถ้าเข้ามาประมาณ 0.5 มม เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเนื่องจากขอบ คำนวณความชนานได้จาก


$$\text{ความชนานตามความกว้างของแท่งเที่ยบ} = a - b$$

$$\text{ความชนานตามความยาวของแท่งเที่ยบ} = c - b$$

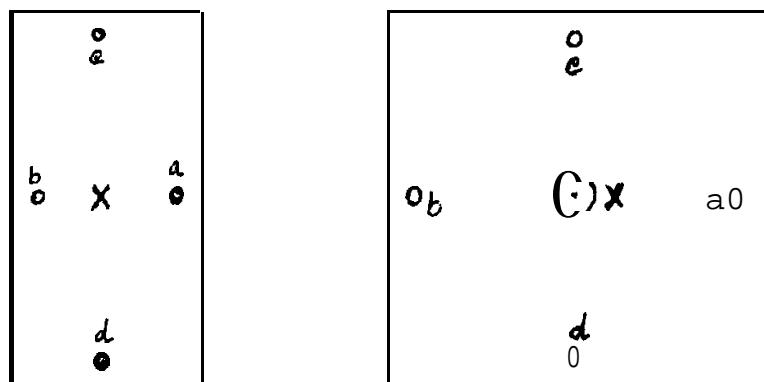

รูปที่ 4.41 แสดงตำแหน่งการวัดความชนาน

3. การวัดความเรียบผิว (Gauge Block Flatness Measurement) การวัดความเรียบผิวของบนความหนา วัดได้จากการนับริ้ว(fringe) ที่เกิดจากแสงเอกรังค์บนผิวของชิ้นความหนาโดยใช้วั้นแก้วเรียบ (optical flat) อ้างอิงที่รู้ค่าความเรียบผิว ดังแสดงในรูปที่ 4.42

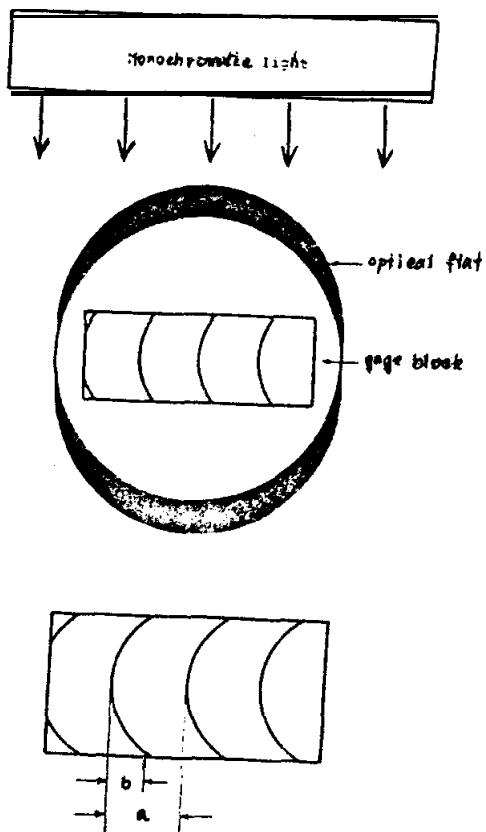

รูปที่ 4.42 แสดงการวัดความเรียบผิว

จำนวนและตำแหน่งของร่องรอยเปลี่ยนได้โดยการปรับมุมระหว่างเวลามั่วเรียนกับผิวของชิ้นความหนา จุดที่เกิดขึ้นนี้จะถูกจุดเกิดตัวมุมที่เท่ากัน ค่าความผิดพลาดของความเรียบผิว (flatness) คำนวณได้จาก


$$\text{flatness error} = (b/a) \times (\lambda/2)$$

เมื่อ  $\lambda$  = ความยาวคลื่นของแสงเอกรังสี

#### 4.4.2 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์


##### 4.4.2.1 ความรำยเรียนของปลายหน้าล้มผัสด

การตรวจสอบความรำยเรียนของปลายหน้าล้มผัสดได้ดีที่สุด จะต้องตรวจสอบด้วยวัณแก้วเรียน วัณแก้วเรียนที่ใช้วัดความเรียนนี้โดยทั่วไปใช้ขนาดโต (O.D) 45 มม หรือ 60 มม ดูรูปที่ 4.42 การตรวจสอบทำได้โดยเช็คทำความสะอาดวัณแก้วเรียนให้ใส ไม่ให้มีรอยขีดข่วนดอยู่ สอดวัณแก้วเรียนเข้าไปวางระหว่างแกนรับกับแกนวัสดุคงในรูปที่ 4.43 โดยที่แกนวัสดุกับแกนรับต้องทำความสะอาดด้วยเช็นกัน เมื่อแสงสว่างตกกระทบแก้วเรียนและส่องผ่านลงไปกระทบกับปลายหน้าล้มผัสดของไมโครมิเตอร์ จะสังเกตุกลับขึ้นมาผ่านแก้วเรียนและสะท้อนให้ตามองเห็นเป็นวงแสลงเกิดขึ้น วงแสลงที่สะท้อนบนแก้วเรียนนี้จะเกิดเป็นสีที่เปลี่ยนไปตามแหล่งกำเนิดแสง (Colored Interference Bands) และวงแสลงจะมีจำนวนของวงตามขนาดของความเรียน และลักษณะของวงแสลงสะท้อนจะมีรูปร่างเป็นไปตามสภาพของหน้าล้มผัสด ในการกำหนดขนาดของความเรียน คิดได้จากจำนวนของวงแสลงสะท้อน วงแสลง 1 วง มีค่าขนาดความเรียนเท่ากับ 0.32 ไมโครเมตร ดูรูปที่ 4.43

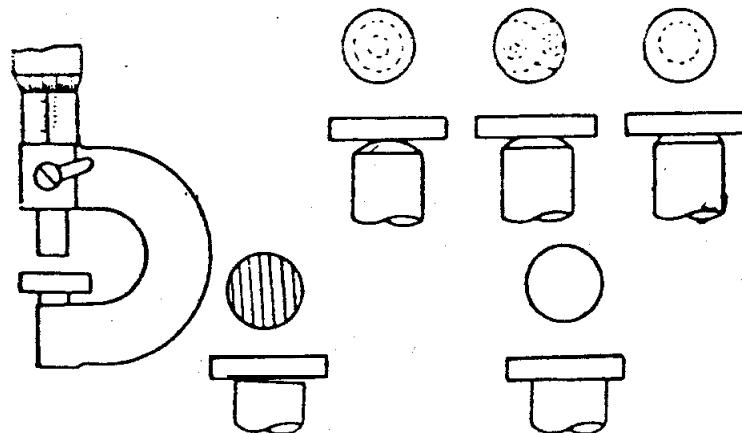

รูปที่ 4.43

4.4.2.2 ความชันของหน้าล้มผัสด้วยใช้แท่งเทียบ จุดที่ทำ  
การวัดหาความแตกต่างทำเพียง 5 จุดบนหน้าล้มผัสด้วยไมโครมิเตอร์ ดังแสดงในรูป  
ที่ 4.44

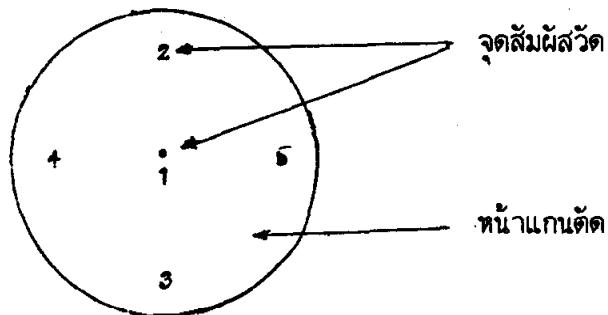

รูปที่ 4.44 หน้าล้มผัสดของแกนไมโครมิเตอร์

โดยวางแท่งเทียบให้อยู่ระหว่างจุดวัดทั้งสองของไมโครมิเตอร์ที่ใช้แรงกระทำในการวัดงาน  
ทำการวัดและอ่านค่าในตำแหน่งจุดวัดบนแกนไมโครมิเตอร์จุดที่ 1 และอีก 4 จุดในจุดที่ 2  
ถึงจุดที่ 5 ตามขอบรอบวงบนผิวน้ำแกนวัด โดยใช้แท่งเทียบขนาด 1.5 มม หรือ 2 มม

เมื่อวัดครบ 5 จุดแล้ว แต่ละจุดบันทึกค่าไว้และนำมาประมวลผลความชัน  
จากผลการวัดแต่ละจุด ถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ชาน ถ้าผลการวัดออกมากเท่ากันหมดทุกจุด  
สรุปผลได้ว่าผิวน้ำล้มผัสดนั้นชานกับสมบูรณ์ ตัวอย่างการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ ดูได้  
จากภาพผนวกที่ 6