

บทที่ 9

อันตรายจากรังสี

วัตถุประสงค์

- ศึกษาการกระทำของรังสีกับน้ำ
- ศึกษาผลของรังสีที่มีต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย
- ศึกษาปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมรับได้
- ศึกษาการระวังป้องกันอันตรายจากรังสี

9.1 บทนำ

ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะประกอบจากเซลล์ เซลล์ประกอบจากโปรตีนไม่เต็กลด ไม่เต็กลดประกอบขึ้นจากอะตอม ดังนั้น เมื่อรังสีทุกเข้าชนร่างกาย รังสีจะเกิดการชนกับอะตอม ชนิดต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกาย หลังจากการชนแล้วรังสีจะถ่ายเทพลังงานให้แก่อะตอมที่ถูกชน ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ถ้าความเสียหายมีมากร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมเข้าสู่สภาพเดิม ที่ทำให้ถูกได้รับรังสีเกิดอาการป่วยได้


ผลของรังสีที่มีต่อร่างกาย อาจแบ่งเป็น 2 ชนิด

- ผลโดยตรง (direct action) รังสีทำให้ไม่เต็กลดเกิดการแตกไฝยตรง เกิดความเสียหายขึ้น ไม่เต็กลดที่รับรังสีเกิดความเสียหาย
- ผลโดยอ้อม (indirect action) ไม่เต็กลดที่เกิดการเสียหายไม่ได้ถูกรังสีโดยตรง แต่เป็นเพราะว่าได้รับพลังงานจากรังสีโดยอ้อม โดยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วถ่ายทอดคลื่อน กันจนผลสุดท้ายไม่เต็กลดที่ไม่ได้ถูกรังสีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้

เมื่อจ่ายรังสีอย่างน้ำเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงต้องศึกษาผลของรังสีที่มีต่อน้ำ

9.2 การกระทำของรังสีกับน้ำ

เมื่อจ่ายรังสีอย่างน้ำจะทำให้น้ำเกิดการแตกตัว อิเล็กตรอนหลุดออกจากไมอิเลคตรอนไปตามส่วนต่างๆ ของตัวกลาง ไมอิเลคตรอนน้ำจะเปลี่ยนเป็นประจุบวก

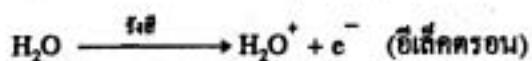



น้ำที่ไม่เกิดการแตกตัวอาจจะขับอิเล็กตรอนไว้เป็น H_2O^-



ดังนั้น เมื่อจ่ายรังสีไปที่น้ำ จะเกิด H_2O^+ และ H_2O^- ขึ้น ทั้งสองตัวนี้จะเกิดปฏิกิริยาต่อไป ที่ทำให้ได้ H , OH , H_2O_2 และ HO_2 ซึ่งจะแสดงให้เห็นต่อไป

ไออ่อน H_2O^+ และ H_2O^- ไม่เสถียร ภายในเวลา 10^{-16} วินาที จะถาวรตัวเป็นพิเรนเดกตัน (free radical)

อาจจะแสดงอิเล็กตรอนวงสูตรท้ายได้ดังนี้

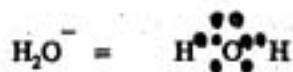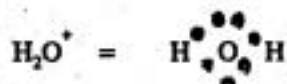

H_2O^+ และ H_2O^- มีอิเล็กตรอน 7 ตัว และ 9 ตัวตามลำดับ ไออ่อนทั้งสองไม่มีคู่ตัวและจะแตกตัวทันที



ไออ่อนของน้ำทั้งสองตัวแยกตัวได้ไออ่อนที่เสียดง (H_2O^+ ให้ H^+ และ H_2O^- ให้ OH^-) พิเรนเดกตัน หรือ H° และ OH° (เครื่องหมาย \circ แสดงถึงอิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่, unpaired electron)

ฟรีเรดิกออลเป็นตัวที่มีความไวในการทำปฏิกิริยามาก ในน้ำบริสุทธิ์จะทำปฏิกิริยาภายในเวลา 10^{-5} วินาที ปฏิกิริยาที่เกิดจากฟรีเรดิกออลเป็นปฏิกิริยาโดยอ้อม (indirect action) ดังนั้นฟรีเรดิกออลจึงทำปฏิกิริยาด้วยน้ำ ไม่เลกฤทธิ์สารอื่นเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น เกิดการถ่ายเทพลังงานของรังสีให้แก่น้ำหรือไม่เลกฤทธิ์ ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

ปฏิกิริยาที่เกิดจากฟรีเรดิกออลจะแบ่งเป็น 5 ชนิด คือ

ก. โดยทั่วไป ฟรีเรดิกออลจะทำปฏิกิริยาดังนี้

1. $H^{\circ} + OH^{\circ} \longrightarrow H_2O$ เกิดน้ำ
2. $H^{\circ} + H^{\circ} \longrightarrow H_2$ เกิดไฮโดรเจน
3. $OH^{\circ} + OH^{\circ} \longrightarrow H_2O_2$ เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ข. ฟรีเรดิกออลทำปฏิกิริยาด้วยน้ำ



ก. ฟรีเรดิกออลทำปฏิกิริยาด้วยผลที่เกิดจากปฏิกิริยา

1. $H_2 + OH^{\circ} \longrightarrow H_2O + H^{\circ}$
2. $H_2O_2 + OH^{\circ} \longrightarrow HO_2^{\circ} + H_2O$
3. $HO_2^{\circ} + HO_2^{\circ} \longrightarrow H_2O_2 + O_2$
4. $HO_2^{\circ} + OH^{\circ} \longrightarrow H_2O + O_2$

หมายเหตุ HO_2° เกิดจากปฏิกิริหาระหว่าง H° และไม่เลกฤทธิ์ออกซิเจน O_2

จ. ฟรีเรดิกออลทำปฏิกิริยาด้วยออกซิเจน

ฉ. ฟรีเรดิกออลทำปฏิกิริยาด้วยอินทรี ไม่เลกฤทธิ์ประกอนขึ้นเป็นชุดและเนื้อเยื่อ ทำให้อินทรีไม่เลกฤทธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการเกิดปฏิกิริยาโดยอ้อม กล่าวคือ รังสีถ่ายเทพลังงานให้แก่น้ำ ซึ่นนำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ไม่เลกฤทธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้เซลล์เกิดความเสียหายขึ้น นั่นคือ รังสีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เซลล์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นตามสมการดังไปนี้

1. $HO_2^{\circ} + RH \longrightarrow R^{\circ} + H_2O_2$
2. $RH + HO_2^{\circ} \longrightarrow RO^{\circ} + H_2O$

ด้วย RH เป็นอินทรีไม่เลกฤทธิ์พื้นฐาน ซึ่งมีผลต่องบวนการเจริญเติบโตของเซลล์ และ RO[°] เป็นฟรีเรดิกออลของอินทรีไม่เลกฤทธิ์ จะพบว่าอินทรีไม่เลกฤทธิ์ เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้การเจริญเติบโตของเซลล์เปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) ก็เป็นสารที่เป็นพิษต่อเซลล์ ด้านล่างจะสถานการณ์ท่าลักษณะได้

9.3 ผลกระทบรังสีที่มีต่อเซลล์

รังสีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ดังนี้

1. อับซึ้งการแบ่งตัวของเซลล์
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียส
3. ทำให้เซลล์ตาย
4. ทำให้ไม่โกรหะในการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือถูกทำลายได้
5. ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์

9.4 ผลกระทบรังสีที่มีต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย

รังสีจะทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง

1. ระบบสร้างเม็ดเลือด (hematopoietic system) เช่นต่างๆ ในกระดูกถูกทำลาย ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือด เป็นผลให้มีค่าเลือดออกต่ำ เกิดไอติมชาบ นอกจากนี้ เม็ดเลือดขาวอังคงต่ำด้วย ทำให้อ่านางใน การด้านท่าน โรคต่ำต้อง เกิดภาวะติดเชื้อได้ง่าย

2. ระบบสืบพันธุ์ (reproductive system) ทำให้การผลิตเซลล์สืบพันธุ์ลดลง พบว่า รังสีประมาณ 175 เ雷น สามารถทำให้เกิดการเป็นหมันแบบชั่วคราวได้ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนพันธุ์ (gene) ซึ่งเป็นสาเหตุของการพัฒนาพันธุ์ ซึ่งอาจจะถูกทำลายความผิดปกติที่อยู่ในปัจจุบันได้

3. ระบบลิมฟิติก (lymphatic system)

4. ระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal tract) ทำให้เกิดเม็ดเลือด ไอติมออก และเกิดการอักเสบตามทางเดินอาหาร รังสีทำลายเซลล์บุคคลิส ทำให้พื้นที่ในการดูดซึมอาหารลดลง เกิดภาวะการขาดอาหาร

5. ผิวหนัง (skin) อาการเหมือนกับการถูกความร้อน อาการเรื้อรังเป็นผื่นแดง มีเม็ดน้ำเหลืองบริเวณน้ำมาก เกิดการคลั่งของเม็ดน้ำบริเวณน้ำ ต่อมต้านเม็ดฟองยาดก มีน้ำเหลืองไหล เกิดหนองและผิวหนังถูกทำลายในที่สุด

6. ตา ส่วนของตาที่ไวต่อรังสีมากที่สุด ก็คือ เลนส์ตา อาจจะทำให้เกิดต้อกระจกได้

7. สมอง เป็นส่วนที่ไวต่อรังสีน้อยที่สุด เพราะประกลับเข้าหากเซลล์ที่แข็งแกร่ง ไม่เสื่อม

9.5 ชนิดของผลเสียของรังสี

รังสีไม่เพียงแต่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนที่ได้รับรังสีเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อถูกหลานของคนนั้น

ข้อศักดิ์ ตั้งนี้จึงอาจจะแบ่งผลจากการถูกรังสีออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ผลโดยตรง (somatic effect) หมายอีก ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดของบุคคลที่ถูกรังสี แบ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีที่กันไว้ได้ (acute somatic effect) และผลที่เกิดขึ้นโดยใช้วลามานาน (chronic somatic effect)

ผลที่เกิดขึ้นทันทีกันไว้ได้เกิดจาก การรับรังสีปริมาณสูงในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงไฟฟ้าของสายกัมมันตรังสี หรือได้รับรังสีจากระเบิดปรบนาฎ จะมีอาการต่างๆ ขึ้น กับปริมาณรังสีที่ได้รับดังนี้

- ก. ปริมาณรังสี 0 - 25 เ雷น ไม่ปรากฏอาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่น่าวิตก
- ข. ปริมาณรังสี 25 - 50 เ雷น เกิดอาการรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไส้หินและร้ายแรง
- ก. ปริมาณรังสี 50 - 200 เ雷น มีอาการป่วยเนื่องจากรังสีเกิดขึ้นบ้าง
- ก. ปริมาณรังสี 200 - 400 เ雷น การป่วยเนื่องจากรังสีเกิดขึ้นมากจนอาจถึงตายได้
- ก. ปริมาณรังสีมากกว่า 400 เ雷น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลอดระบบที่ร่างกาย ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมาก

ผลที่เกิดขึ้นจากการรับรังสีจำนวนน้อยแต่เป็นเวลานาน เช่น ผู้ทำงานกับรังสี ขณะนี้ กำลังศึกษาเก็บวัสดุซึ่งจะต้องใช้วลามานาน แต่ก็พอสรุปได้ดังนี้

- ก. ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า รังสีอาจจะทำให้เกิดมะเร็งของปอด มะเร็งของกระเพาะ มะเร็งของพิษมังสวิล มะเร็งของต่อมไร้ท่อ และมะเร็งของเม็ดเลือดขาวได้
- ข. ทำให้อายุสั้น พบว่า อายุของรังสีแพทอสั้นกว่าแพทอสากาญจน์ อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏหลักฐานอิณียนันแน่นอน

ก. ทำให้เป็นต้อกระจก เมื่อจะเก็บข้อมูลเสนอคำนิความไวต่อรังสีมาก เมื่อได้รับรังสี อาจหายใจได้ ทำให้นอนไม่คานชุ่มน้ำชื้น เกิดเป็นต้อกระจก

2. ผลต่อพันธุกรรม (genetic effect) เป็นผลที่เกิดขึ้นแก่เซลล์ที่สืบทอดกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สืบทอดกันไปในลูกหลาน เป็นผลซึ่งจะต้องคำนึงถึงมากในอนาคต

๙.๖ ปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้

คณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศ ได้กำหนดค่าปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้ (maximum permissible dose อักษรย่อ MPD) ดังนี้

- ก. สำหรับผู้ที่ทำงานกับรังสี
 1. อวัยวะสืบพันธุ์ ในกระเพาะ ยอมให้รับรังสีได้ปริมาณไม่เกินปีละ ๕ เ雷น โดยมีข้อกำหนดว่า ภายใน ๑๓ สัปดาห์จะต้องรับไม่เกิน ๓ เ雷น และท่ออายุให้ จะต้องได้รับรังสีรวมแล้ว

ไม่เกินค่าที่ห้าได้จากสูตร 5 (อายุ - 18) เรน

2. ผู้วานั้ง กระถูก ต่อมไกรอยด์ ถอนให้รับรังสีได้ปริมาณไม่เกินปีละ 30 เเรน โดยมีชื่อกำหนดว่า ภายใน 13 สัปดาห์จะต้องรับไม่เกิน 15 เเรน

3. มือและแขน เท้าและข้อเท้า ถอนให้รับรังสีได้ไม่เกินปีละ 75 เเรน โดยมีชื่อกำหนดว่า ภายใน 13 สัปดาห์ จะต้องรับไม่เกิน 40 เเรน

4. ช่วงขาล่าง ถอนให้รับรังสีได้ ปริมาณไม่เกินปีละ 15 เเรน โดยมีชื่อกำหนดว่า ภาย ใน 13 สัปดาห์ จะต้องรับไม่เกิน 8 เเรน

หมายเหตุ

1. การพิทีอาชุน้อยกว่า 18 ปี กำหนดว่า ถอนให้รับรังสีปริมาณไม่เกินปีละ 5 เเรน และพิทีอาชุ 30 ปี จะต้องไม่เกิน 60 เเรน

2. ในกรณีที่บุคคลได้รับรังสีเกิน 5 เเรน ในปีหนึ่งแล้ว ปีถัดไปจะต้องให้รับน้อยลง เพื่อว่าพิทีอาชุปีนั้นรวมได้รับรังสีแล้วไม่เกินค่าที่ห้าได้จากสูตร 5 (อายุ - 18) เเรน

3. สำหรับประชาชนทั่วๆ ไปที่ไม่ได้ที่ทำงานทางรังสี

ไม่ควรกำหนดไว้ว่าในปีหนึ่งๆ ไม่ควรให้ได้รับรังสีเกิน 1/10 เท่าของค่าที่กำหนดสำหรับผู้ที่ทำงานทางรังสี

9.7 แฟกเตอร์ที่มีผลต่ออันตรายจากรังสี

อันตรายจากการรังสีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

1. ปริมาณรังสีที่ได้รับ อีก ได้รับรังสีมากอันตรายยิ่งก็จะมาก
2. ขั้นตอนการรับรังสี ปริมาณรังสีจำนวนเท่ากัน ถ้ารับในระยะเวลาสั้นๆ จะเป็นอันตรายมากกว่าค่อนข้าง รับรังสีเป็นเวลานาน
3. ชนิดของอวัยวะที่รับรังสี อวัยวะต่างๆ มีความไวต่อรังสีไม่เท่ากัน อวัยวะที่มีการแบ่งตัวของเซลล์มากจะมีความไวต่อรังสีมาก อวัยวะที่ไวต่อรังสีมาก คือ อวัยวะสืบพันธุ์ และไขกระถูก

4. ชนิดของรังสี รังสีเบต้ามีอันตรายมากกว่ารังสีแกมมา ด้านหลังก้ามนีคริงสีอยู่ภายใต้ร่างกายในร่างกาย เพราะว่ารังสีเบต้าจะถ่ายเทหลังงานให้กับเนื้อเยื่อในบริเวณเด็กๆ ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งในบริเวณนั้นมาก

5. ชนิดของสารกัมมันตรังสี สารกัมมันตรังสีค่าต่างกันเมื่อรังสี และให้รังสีที่มีพลังงานต่างกัน สารบางชนิดให้รังสีเบต้าซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก สารที่เหมาะสมในการนำมาใช้งาน คือ สารที่เกิดการถ่ายศักดิ์แบบเดิมของรอนแคนฟ์เฟอร์ ซึ่งจะให้รังสีแกมมาก่อน

9.8 การระวังป้องกันอันตรายจากรังสี (radiation protection)

เมื่อทำงานเกี่ยวกับรังสีจะได้รับรังสีค้างวัย จะต้องพยาบาลลดปริมาณรังสีที่ได้รับให้น้อยที่สุด หลักในการลดปริมาณรังสีนี้อยู่ 3 ประการ คือ

1. เวลา พยาบาลให้เวลาให้น้อยที่สุดเมื่อทำงานกับรังสี
2. ระยะทาง ความแรงของรังสีจะเป็นตัวสัดส่วนกับด้านห้องของระยะทาง ถ้าระยะทางมาก ความแรงของรังสีจะน้อย ถ้าระยะทางน้อยความแรงของรังสีจะมีมาก ดังนั้นเวลาทำงานกับรังสี จะต้องพยาบาลอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุด
3. เครื่องกำเนิดรังสี เมื่อจะเข้าใกล้แหล่งกำเนิดรังสี จะต้องหาวัดถูกกับรังสีที่จะมาถึงตัวไว้ เครื่องกำเนิดจะต้อง远离จากวัดถูกที่มีความหนาแน่นมาก มีหน้ากาก隔ห้องสูง

ตารางที่ 9.1 ความหนาของตะกั่วและคอนกรีตที่สามารถลดกันรังสีกัมมาเรดีน-131
และโซเดียม-24

จำนวนที่ผ่าน (เปอร์เซ็นต์)	ไอโอดีน-131		โซเดียม-24	
	ความหนา ตะกั่ว (ซม.)	ความหนา คอนกรีต (ซม.)	ความหนา ตะกั่ว (ซม.)	ความหนา คอนกรีต (ซม.)
10	1.0	15	5.5	40
1	2.5	30	11.0	70
0.1	5.0	45	16.5	100
0.01	7.5	60	22.0	130

9.9 เครื่องวัดรังสีที่ใช้ในการป้องกันรังสี

1. เครื่องสำรวจรังสี (survey meter) เป็นเครื่องวัดขนาดเล็ก ใช้แบบเดอร์ สามารถนำติดตัวไปไหนที่ต้องๆ ได้สะดวก

2. เครื่องบันทึกวัตถุประจามีด้าวบุคคล ใช้บันทึกปริมาณรังสีทั้งหมดที่ผู้ทำงานกับรังสีได้รับ จะต้องมีประจามีด้าวทุกคน มีหลายแบบ คือ
 - 2.1 พลัมเบค
 - 2.2 เครื่องวัดรังสีรูปปากกา
 - 2.3 พีแอลดี
3. เครื่องเดินรังสีประจามีด้าวบุคคล สามารถส่องเสียงได้เมื่อระดับรังสีเกินค่ากำหนดไว้
4. เครื่องวัดรังสีประจำที่ (radiation monitor) ตั้งประจำไว้ในบริเวณที่มีรังสีบ้างชนิด มีต้องด้วย

9.10 คอนเด็นเซอร์ชัมเบอร์

คอนเด็นเซอร์ชัมเบอร์ (condenser chamber) เป็นเครื่องมือวัดรังสีที่มีขนาดเล็ก สามารถนำติดตัวไปไหนที่ต้องๆ ได้สะดวก หรือใช้วัดรังสีในพื้นที่จำกัด ใช้วัดรังสีเอ็กซ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค (diagnostic x-rays) และการรักษาโรค (therapeutic x-rays) ได้ทุกระดับ พลังงาน โดยการเลือกใช้ชัมเบอร์ที่เหมาะสม อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันมีจำนวนน้อยเช่นจ่ายต่อการซ่อนแซมและรักษาค่าที่อ่านจากสเกล (scale) เป็นผลรวมของปริมาณรังสีในช่วงเวลาหนึ่ง วัดรังสีได้แม่นยำพอควรส่วนมากใช้กับงานด้านการป้องกันรังสี

ในการวัดรังสีจะต้องใช้ทั้งคอนเด็นเซอร์ชัมเบอร์และคอนเด็นเซอร์อาร์มิเตอร์ (condenser r-meter) ร่วมกัน โดยที่คอนเด็นเซอร์ชัมเบอร์เป็นส่วนรับรังสีและคอนเด็นเซอร์อาร์มิเตอร์เป็นส่วนรายงานผล

9.10.1 คอนเด็นเซอร์ชัมเบอร์

ประกอบด้วยทิมเบิลชัมเบอร์ (thimble chamber) ต้องขนาดย่างกับรังสีโพลิสไทริน คอนเด็นเซอร์ (polystyrene condenser) ตั้งกลางทิมเบิลชัมเบอร์มีชี้ไฟฟ้า (central electrode) ต่อ กับ คอนเด็นเซอร์ ภายนอกในทิมเบิลชัมเบอร์มีอุปกรณ์ที่ทราบปริมาตรแน่นอนบรรจุอยู่ คอนเด็นเซอร์มีลักษณะเป็นรูปตัวถู โดยมีวัสดุที่นำไฟฟ้าໄດ้เคลื่อนขานกับผิวดองตัวถูทำหน้าที่เป็นชี้ไฟฟ้า 2 ชี้ข้างคอนเด็นเซอร์ ระหว่างชี้ไฟฟ้าทั้งสองนี้มีชั้นวนทำจากไนลอนไตรีนแทรกอยู่ ก่อนที่จะนำไปวัดรังสีจะต้องให้ระบุแก่คอนเด็นเซอร์ชนิดความต่างศักย์ค่าหนึ่ง

เมื่อรังสีตกกระทบกับอากาศภายในชamber จะทำให้อากาศเกิดการแตกตัว (ionization) ได้ ไอออนบวก (positive ion) และประดิษฐ์ (negative charge) ซึ่งจะถูกดึงดูดโดยขั้วไฟฟ้าที่มี ประจุต่างกัน ทำให้ประจุบันคงเดินเรื่อยๆ ตลอดเส้นทางจากบริเวณไอ้อนที่เกิดขึ้นจะถูกกัน ปริมาณรังสีที่ตกกระทบชamber ดังนั้นประจุบันคงเดินเรื่อยๆ ที่ถูกดึงจะเป็นปฏิกิริยา กัน ปริมาณรังสี ใช้ค่าเดินเรื่องรัตน์มิลลิรัวค์ประจุบันคงเดินเรื่องรัตน์จะทราบปริมาณรังสี

นอกจากนี้จะมีชamber cap หุ้มครอบเครื่องรังสีอิกชันหนึ่ง เพื่อป้อง กันไม่ให้อากาศภายในคงเดินเรื่อยๆ เกิดการแตกตัว ซึ่งจะทำให้ปริมาณรังสีที่วัดได้มีผลลด ไป ไอ้อนจะต้องเกิดภายในหินเบลชamber เท่านั้น ดังนั้นเมื่อนำค่าเดินเรื่องรัตน์ไปวัด รังสีจะต้องพยากรณ์ให้ถูกต้องสิ่งที่ต้องคำนึงคือ หินเบลชamber ที่ใช้ในชamber 2-24 บ้านอิสต์ครอนโวต์ จะทำให้เกิด ไอ้อนเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นสีสันเดิน เพราะว่าภายในคงเดินเรื่องรัตน์ไม่มีสารใดไฟฟ้าที่จะ ดึงดูดไอ้อนไว้

ความไวของชamber (Sensitivity of chamber)

เมื่อค่าเดินเรื่องรัตน์ชamber ที่มีความๆ C ฟาราด (Farad) ให้รับรังสีจำนวน R เรนท์เกน (Roentgen) และชamber นี้ปริมาตรของอากาศ V ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ดังนั้นประจุที่เกิดขึ้น Q


$$Q = VR \text{ อีอสต์ (esu)} = \frac{VR}{3 \times 10^9} \text{ คูลอนปี}$$

$$\text{ซึ่งจะทำให้เกิดศักย์ต่ำชamber} = \frac{VR}{3 \times 10^9 C} \text{ คูลอนปี}$$

ความไวของชamber (S) = ศักย์ต่ำชamber ต่อเรนท์เกน

$$S = \frac{\text{(ไวต์)}}{\text{เรนท์เกน}} = \frac{V}{3 \times 10^9 C}$$

ด้วย C มีหน่วยเป็นไมโครในไครฟาราด ($\mu\mu F$)

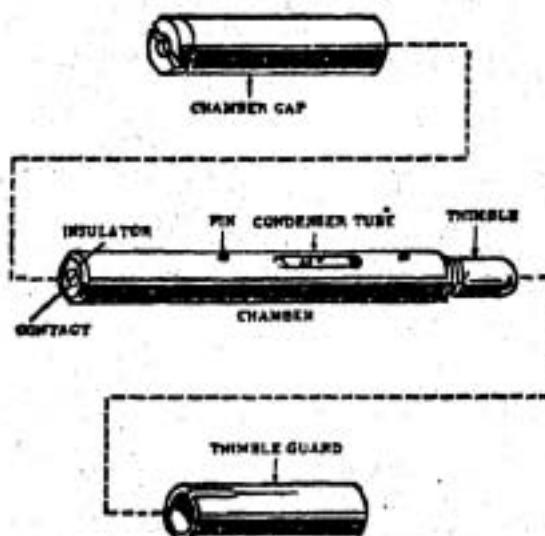

รูป 9.1 แฟ้มเบนอร์และแซมเบนอร์แคป

จะเห็นได้ว่าความไวของแซมเบนอร์ขึ้นอยู่กับปริมาณตรารอยอาทิตย์ในแซมเบนอร์ และความไวของแซมเบนอร์ ด้าต้องการสร้างแซมเบนอร์ที่มีความไวมาก ก็ต้องศักดิ์ศรีอยู่ที่ต้องให้เก็บมาก แต่ด้าต้องการให้แซมเบนอร์วัดรังสีได้มากจะต้องทำให้ปริมาณตรารอยอาทิตย์มีค่าน้อยและความจุมีค่านานาจ ซึ่งแม้ว่า ตามทฤษฎี จะหาความไวจากปริมาณตรารอยอาทิตย์ได้ แต่ในทางปฏิบัติจะวัดค่าห้องสองได้ยากมาก จึงหาความไวโดยการวัดค่าศักดิ์ศรีอยู่ที่จำนวนหนึ่ง

ตอนเดิมแซมเบนอร์มีหลักฐานติด มีรูปร่างต่างๆ กันขึ้นอยู่กับทุกด้านที่ในการใช้งานแซมเบนอร์แต่ละชนิดจะมีความไวต่อรังสีในช่วงพื้นที่งานต่างๆ กัน สามารถดับรังสีที่มีความเข้มต่างกันจนวนที่ใช้อาจเป็นแบบเกลิก้า (bakelite) ในลอน (nylon) หรือไมลาร์ (mylar)

9.10.2 ตอนเดิมแซมเบนอร์มีเทอร์

มีส่วนประกอบที่叫做electrometer (electrometer) กับวงจรเพิ่มและลดประจุ (charging and discharging circuit) บรรจุอยู่ในกล่อง

ชีวีเด็ก

ใช้วัดประดูบันก่อนเดินเชอร์แแมนเบอร์ ชนิดที่จะกล่าวถึง คือ สตริงอิเล็กโกรมิเตอร์ (string electrometer) ซึ่งเป็นเครื่องวัดที่ใช้นานาจанและปัจจุบันมีอุปกรณ์ทางอิเล็กโกรมิกที่ใช้แทนสตริงอิเล็กโกรมิเตอร์ ส่วนประกอบของสตริงอิเล็กโกรมิเตอร์แสดงในรูป ๓ ส่วนสำคัญคือลวดพลาตินัม (platinum string) ขนาดเล็กซึ่งปลายทั้งสองข้างเชื่อมอยู่กับเหล็กруปเก็อกน้ำดีเฟลิกติงอิเล็กโกรด (deflecting electrode) เป็นสตักรูหัววีนม้าจากด้านข้างของกล่องที่หุ้มอิเล็กโกรมิเตอร์ ปลายของสตักรูหัววีน้ำดีฟลิกติง มีอิเล็กโกรด ทำให้ลวดเป็นเบนจากตำแหน่งเดิม การเบนเบนของลวดชี้บนอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์สังเกตการเบนเบนโดยใช้กล้องขยายและอ่านค่าบนสเกลที่อยู่บนแทนชิไกส์ตา (eyepiece) แต่ละช่วงของสเกลจะเป็นไปตามศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป

ตาราง 9.2 แสดงศักย์ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับค่าที่อ่านได้บนสเตกเกอร์ ตารางนี้ได้มาจากการต่อแหล่งจ่ายกำลัง (power supply) กับขั้วไฟฟ้าของอิเล็กโทรนิคท์ แล้วเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าเป็นค่าต่างๆ ซึ่งจะทำให้สเตกเกอร์เปลี่ยนดีแทบไม่ไป

ตาราง 9.2 ศักยภาพพืชของอีสานในประเทศไทย


ค่าบนสเกล ช่วง 25 R	ศักย์ (โวตต์)	การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า ต่อ 5R
0	378.0	
5	331.3	46.0
10	283.1	48.0
15	234.2	48.9
20	186.2	48.0
25	138.1	48.1
Z	0	เฉลี่ย 48.1

ความไว = 48.0 = 9.60 วินท์เกน

5

วงศ์ราเพิ่มประจุและลดประจุ


วงจรเพิ่มประจุและลดประจุแสดงในรูป 9.2 เป็นวงจรที่แปลงไฟสัลวเป็นไฟตรง เป็นชนิดครึ่งคลื่น (half-wave rectifier) มีกรานทรานซ์ฟอร์เมอร์ (transformer) T1 เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการ ไฟด้วย CR2 เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการ ไฟตรง คือ คอนเดกเตอร์ (capacitor) C1, C2 ทำให้ไฟตรงเรียบขึ้น เมื่อทำให้สวิตช์ S2 และอุด 01 สัมผัสกัน จะมีศักย์ไฟฟ้าตัดกัน อย่างไรก็ตามนิเกอร์และคอนเดนเซอร์ชั้นเบอร์ที่นำมาก่อต่อ ทำให้คงเดินเรียบชั้นเบอร์มีประจุเพิ่มขึ้น หมุนไฟแทนซิโอมิเตอร์ (potentiometer) R2 ปรับค่าศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กตรอนิกส์ ให้คงเดินเรียบชั้นเบอร์ เมื่อสวิตช์ S2 และ 01 ไม่สัมผัสกัน จะไม่มีไฟไปเลี้ยงอิเล็กตรอนิกส์ แต่ชั้นเบอร์ ถ้าสวิตช์ S3 สัมผัสกัน 01 อิเล็กตรอนิกส์และชั้นเบอร์จะหายไป

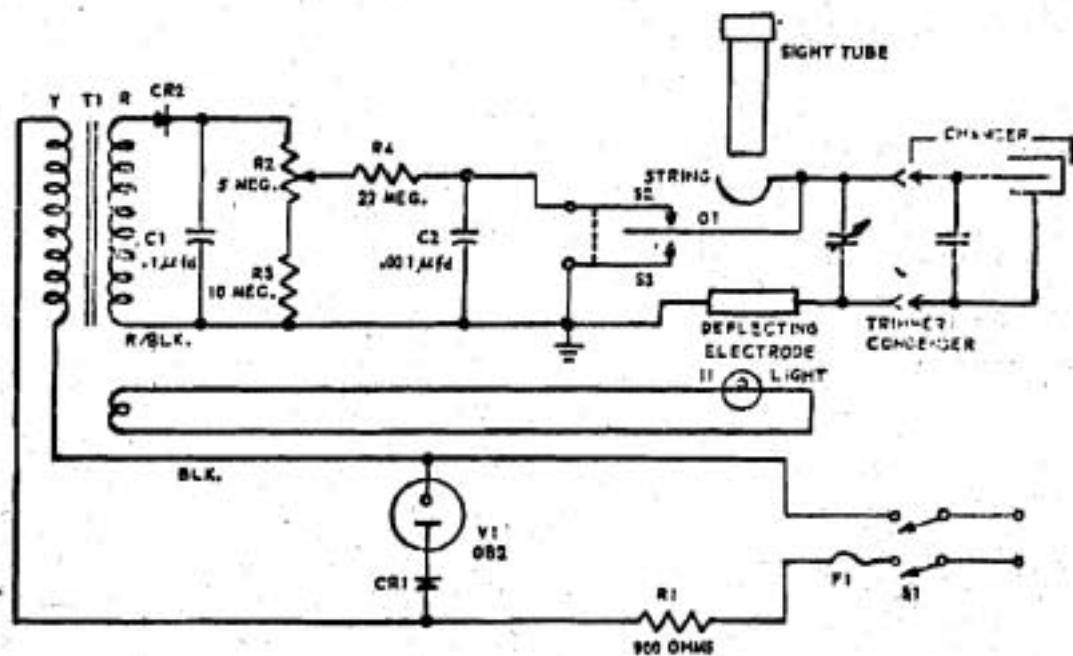

รูป 9.2 วงจรเพิ่มประจุและลดประจุ

การทำงานของเครื่องมือ

การวัดประจุแสดงในรูป a, b และ c ในรูป a แรมบ์อร์ที่มีความจุ C ต่อ กับ อิเล็กโทรฟิล์มิเตอร์ที่มีความจุ Ce ทั้งสองได้รับประจุจนมีศักย์ไฟฟ้า V₀ (ปกติ C > Ce) นำแรมบ์อร์ออกจากอิเล็กโทรฟิล์มิเตอร์ไว้ในถ่านรังสีที่ต้องการวัด แรมบ์อร์จะสูญเสียประจุเนื่องจากรังสีดังรูป b นำแรมบ์อร์ที่สูญเสียประจุบางส่วนนี้ต่อ กับ อิเล็กโทรฟิล์มิเตอร์ที่ประจุบางส่วนนี้ต่อ กับ อิเล็กโทรฟิล์มิเตอร์ที่ประจุเดิมดังรูป c ประจุบางส่วนนี้อิเล็กโทรฟิล์มิเตอร์จะกลับไปที่แรมบ์อร์ทำให้ศักย์ไฟฟ้าลดลง ถ้าศักย์ไฟฟ้าสูตรที่เท่ากับ V จะวัดศักย์ไฟฟ้าได้เท่ากับ V₀ - V, ถ้า Q เป็นประจุที่เกิดจากผลของการรังสี ศักย์ไฟฟ้าที่เหลือในแรมบ์อร์เท่ากับ Q/C แต่ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จะมีค่ามากกว่านี้ เพราะว่าเกิดการถ่ายเทประจุโดยมีความช魯วน์เท่ากับ C + Ce ดังนั้นศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้คือ Q/(C + Ce) จะได้ว่า

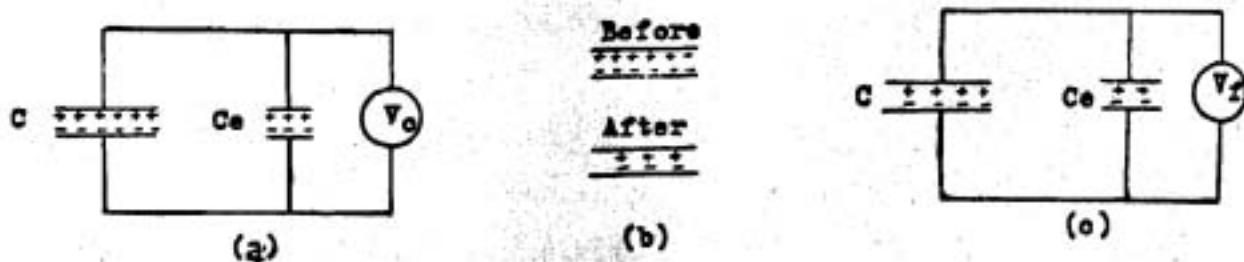

รูป 9.3 การทำงานของเครื่องมือ

$$\frac{\text{ศักย์ไฟฟ้าจริง}}{\text{ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้}} = \frac{C}{C + Ce}$$

$$\text{ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้} = \frac{C}{C + Ce} V_0$$

ดังนั้น ถ้ารู้ค่าความไวเป็นโวลต์ต่อเรนท์เกน และรู้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ จะหาศักย์ไฟฟ้าที่แท้จริงได้

S (โวลต์ต่อเรนท์เกนสำหรับแรมบ์อร์และอิเล็กโทรฟิล์มิเตอร์)

$$= \frac{V(\text{ถูกมาตรฐาน})}{C + Ce(\text{ในไครอนไครฟาร์ค})} \times \frac{1000}{3}$$

วิธีการใช้เครื่องมือ

ต่อ ก่อนเดินเชื่อร์แซมเบอร์กับ ก่อนเดินเชื่อร์ อาร์มิเตอร์ ซึ่งจะเข้มข้นไฟฟ้าทรงกลา
งของแซมเบอร์ กับ ความพากเพียร และความเร็ว ฉุกเฉียบ ประชู โคมไฟต่างจ่ายไฟ จนกระแท้ ถ้า
พลาสติกนั้นชี้ที่ๆ คือ “0” บนสเกล ขณะนี้ ความพากเพียร ดี มาก ของแซมเบอร์
ออกน้ำแซมเบอร์ไป วิ่งต่อ แล้วนำมาต่อ ก่อนเดินเชื่อร์ อาร์มิเตอร์ อีกครั้งหนึ่ง ถ้า
พลาสติกนั้นจะเปลี่ยนตัวแทนใจใหม่ อ่านคำบนสเกลเป็นเรื่องที่เกิน

ตัวอย่าง ตอนเดินเชอร์ชเคนเบอร์ขบค 25R มีความถี่ 50.3 ไมโครในไครฟาร์ค เมื่อ
นำเคนเบอร์ที่ประดุจนเดินต่อ กับ อิสตีกิโกร์มิเตอร์ที่ถูกประดุจนหนาด ถ่านค่า
บนสากลได้ 8R จะหาความถูกองของ อิสตีกิโกร์มิเตอร์และความไวของเคนเบอร์

วิธีที่ 1	ความไว昂ดลี่ย์	= 9.6 โวตต์ค่าเรินท์เกน
	8R สองคอกล้องกับศักย์ต่อกัน	= $8(9.6) = 76.8$ โวตต์
	คิดเป็นศักย์ไฟฟ้า	= $378.0 - 76.8 = 301.2$ โวตต์
	ประดู่ที่สูญเสียจากคอนเดนเซอร์แชนเนอร์ (Q) = 76.8×50.3	
	ตั้งประดู่จำนวนนี้ทำให้ขึ้นของอิเล็กโทรมิเตอร์มีศักย์ไฟฟ้า = 301.2 โวตต์	
	ตั้งนี้ความถูกของอิเล็กโทรมิเตอร์ (Ce) = $76.8 \times 50.3 / 301.2$	
		= $12.8 \mu\mu F$
	<u>ศักย์ไฟฟ้าจริง</u> = $\frac{50.3 \times 12.8}{50.3}$	= 1.26
	<u>ศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้</u>	

ดังนั้นอัลเลิคโกรมิเตอร์ซึ่งมีศักยภาพฟื้นฟูจะเป็น 1.26 เท่าของศักยภาพฟื้นฟูที่รักได้ ความไวของชุดเบอร์และอัลเลิคโกรมิเตอร์รวมกัน = 9.6 โวตต์ต่อเรินท์เกน จะนั้นความไวของชุดเบอร์อย่างเดียวคือ $1.26 \cdot 9.6 = 12.1$ โวตต์ต่อเรินท์เกน

ค่าเริ่มนี้ก็นับรวมเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบที่อุณหภูมิ 22° เช่นเดียวกับความดัน 760 มม. ของปัจจุบัน อุณหภูมิและความดันอื่นๆ จะต้องคูณด้วยค่านี้แก้ (correction factor)

การคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

ก่อนเดินเรือรับเข้ามา

1. การรั่วของประจุ (electrical leakage) เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เข้มแข็งไปวิเคราะห์ต้องตัดสินใจว่าต้องดำเนินการใดๆ แก้ไขโดยการคำนึงถึงความปลอดภัย ให้อาจสามารถดำเนินการได้ดังนี้ ให้ประจุที่เข้มแข็งพัฒนาผู้คนที่มีอยู่ออก การตรวจสอบการรั่วที่ทำได้ดังนี้ ให้ประจุที่เข้มแข็งจำนวนหนึ่ง นำเข้มแข็งไว้ในบริเวณที่ไม่มีรั่วที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำมารวบประจุ จะทราบจำนวนประจุที่รั่วไป เมื่อนำเข้มแข็งไปวิเคราะห์จะต้องแก้ไขการรั่วนี้
2. เก็บเข้มแข็งไว้ในบริเวณที่มีความชื้นน้อย
3. อย่าสัมผัสถะนวนโดยไม่จำเป็น
4. ก่อนนำมายังสถานที่ต้องนำมายังบริเวณที่อยู่ห่างจากเข้มแข็งในช่วงพัสดุงาน

ค่า ๔

ก่อนเดินเรือออกจากเมือง

1. ขึ้นส่วนที่ข้ามคันขับคือ ตัวสี หลอด และหลอดไฟ
2. ด้านของเห็นสักกอสว่างไม่เท่ากันลดลง จะต้องจัดตั้งหน่วยของหลอดไฟ (II)
3. ไม่ปรับหรือหมุนสกุกโดยไม่จำเป็นของกางเกงร่องมือวัดปริมาณรังสีฟิล์ม
4. พยายามนำมารวบสองกับเครื่องวัดมาตรฐานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการแก้ไขเครื่องมือ

9.11 หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำ


หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำได้รับการพัฒนาขึ้นมาเนื่องจากความก้าวหน้าในการประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ สารกึ่งตัวนำที่นำมาสร้างเป็นหัววัดรังสี คือเยอรมันเนียม (Germanium) และ ซิลิคอน (Silicon)

แม็คเคย์ (McKay) (1949) เป็นคนแรกที่วัดสัญญาณที่ได้จากอุปกรณ์กึ่งตัวนำเช่นว่างไว้ในบริเวณที่มีรังสี เขาใช้ไคโอดิชนิตรอยด์ (junction diode) เป็นหัววัดรังสี บริเวณที่ไวต่อรังสีขนาดเล็ก ขนาดเด่นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10^{-3} เชิงดิเมตรเท่านั้น จึงมีความไวต่อรังสีน้อยมาก เมเยอร์ และโกสซิก (Mayer and Gossick)(1956) พัฒนาหัววัดรังสีชนิดนี้ให้ดีขึ้น โดยการใช้ทองคำที่พิเศษของหัววัด ทำให้บริเวณที่ไวต่อรังสีมีขนาดเพิ่มขึ้น ไรกิน (Ryvkin)(1957) พบว่า การทำงานของหัววัดจะดีขึ้นเมื่อทำให้เยอรมันเนียมเย็นลง

หัววัดรังสีในระยะแรกนี้ใช้วัสดุเฉพาะอยุกภาคที่มีประจุเท่านั้น จนกระทั่งในปี 1960 เพลล์ (Pell) ปรับปรุงโดยใช้อิเล็กตรอนเพื่อลบในสารกึ่งตัวนำ ทำให้บริเวณที่ไวต่อรังสีเพิ่มขึ้นหลาย มิลลิเมตร จึงสามารถวัดรังสีแกรมมาได้ ปัจจุบันมีศูนย์ประดิษฐ์หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำหลาย ชนิดและนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางขึ้น

หลักการทำงาน

หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำอาจพิจารณาหลักการทำงานเข้าเป็นเดียว กับหัววัดรังสีแบบแก๊ส (gas detector) หัววัดรังสีทั้งสองชนิดเป็นไออกอนในชั้นชั้นแรก (ionization chamber) เมื่อรังสีวิ่งผ่านหัววัด จะพยายามดึงงานให้แยกหัววัด ทำให้อะตอมของหัววัดเกิดการแตกตัว (ionization) ได้ อิเล็กตรอน (electron) และ ไอก (hole) ปลายทั้งสองข้างของหัววัดมีฟิล์มที่มีศักย์ต่างกัน อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังข้างขวา ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้น สัญญาณจะถูกส่งต่อไปอังเครื่องขยายเสียงเครื่องนับแสดงผลของรังสี ขนาดของสัญญาณขึ้นอยู่กับปริมาณของไออกอนที่เกิดขึ้น ที่คือเป็นปฏิภาคโดยตรงกับพลังงานและปริมาณของรังสี ทำให้สามารถวัดพลังงานและปริมาณของรังสีได้

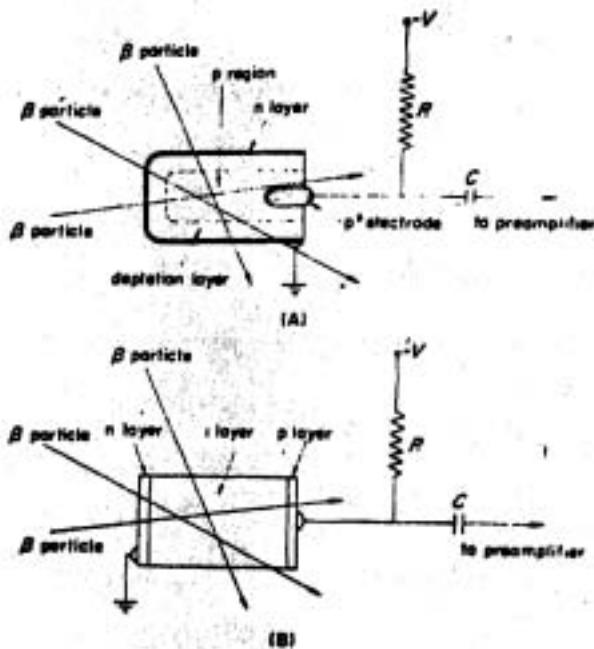

รูปที่ 9.4 ไคโรแกรมแสดงหัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำ


ถูกสมบัติของสารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้เป็นหัววัดรังสี

1. ต้องการพัฒนาเพียงเล็กน้อยในการเกิดไอโอนพาร์ต (ion pair)
2. พาหะอิสระมีจำนวนน้อย ด้วยพาหะอิสระมาก จะไปรบกวนสัญญาณที่เกิดจากรังสีทำให้อัตราส่วนระหว่างขนาดของสัญญาณจากรังสี และขนาดของสัญญาณที่ไม่ต้องการ (signal to noise ratio) ลดลง
3. จำนวนก้นศักดิ์ (trapping center) ที่จับพาหะไว้จะต้องน้อย เพราะว่า จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของพาหะ พิจารณา กันศักดิ์ในวัดถูกด้วยค่าแทรบปิงໄลฟ์ไทม์ (trapping life time π_T) ของพาหะ ซึ่งเป็นเวลาเฉลี่ยที่พาหะเคลื่อนที่อยู่ในสเทกอิสระ (free state) ก่อนที่จะถูกจับดังนั้น π_T ต้องนาน
4. การรวมตัวของอิเล็คตรอนและไ索ด์ต่ำ พิจารณาจากอัตราของพาหะ (π_R) ซึ่งจะต้องมีค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่เก็บประชุ
5. ความคล่องตัว (mobility) ใน การเคลื่อนที่ของพาหะต้องมีค่าสูง พาหะจะได้เคลื่อนที่ไปถึงชุดไฟฟ้าได้เร็วขึ้น

6. สามารถทนต่อสถานภาพฟ้าໄด้โดยไม่เกิดการทะลุ (breakdown)
7. มีน้ำหนักของตอนและความหนาแน่นสูง เพื่อที่จะสามารถอุดกลืนรังสีที่มีพลังงานสูงได้

ชนิดของเครื่องวัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ

1. ดิฟฟิวชันจัชันคีเก็คเตอร์ (diffuse junction detectors) สักษณะเหมือนไคลโอด (รูปที่ 4) บริเวณที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดที่ (P-type) และชนิดอัน (N-type) แยกกันโดยมีบริเวณปลดพาระ (depletion region) ที่อยู่ตรงกลาง เกิดจาก การแพร์สารเชื้อปาน (impurity) ลงไปบริเวณปลดพาระ เป็นบริเวณที่ไวต่อรังสี เมื่อมีมาวัดรังสี ต้องให้ไปอีสกัดบ (reverse bias) แก่หัววัดรังสี เพื่อให้บริเวณปลดพาระมีขนาดกว้างขึ้น ความหนาของชั้นปลดพาระนานาที่สุด จะอยู่ในช่วง 1 มิลลิเมตร หัววัดรังสีชนิดนี้เหมาะสมในการตรวจดูภัยแล้งฟ้า หรือเบาๆ ที่มีพลังงานต่ำ

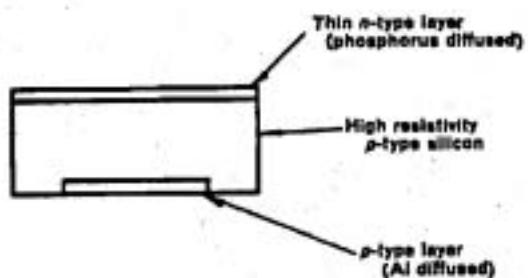


รูปที่ 9.5 ดิฟฟิวชันจัชันคีเก็คเตอร์

2. เทอเฟลแบบริโอออร์ดีเท็คเตอร์ (Surface barrier detector) จ่ายต่อการผลิต สร้างโดย การทำให้เกิดออกซิเดชัน (Oxidation) บนผิวของสารกึ่งตัวนำชนิดเงิน บริเวณที่เกิดออกซิเดชัน จะประพฤติดีดูเหมือนกับสารกึ่งตัวนำชนิดฟิล เกิดรอยต่อพิเศษขึ้น มีหลักการทำงานเหมือนกับ ดิฟฟิวส์ชั้นดีเท็คเตอร์ นอกจากนี้ อาจจะฉาบผิวของสารกึ่งตัวนำชนิดเงินด้วยทองก็จะได้ผล เหมือนกัน

3. ลิเธียมคริฟดีเท็คเตอร์ (Lithium drift detectors) ในการวัดอนุภาคที่มีพลังงานสูง และรังสี gamma บริเวณปลายพานะจะต้องมีความหนามากเพื่อหยุดรังสีเหล่านี้ เมื่อจะจากลิเธียมสามารถแพร่เข้าไปในสารกึ่งตัวนำได้มากและมีความถ่องด้วยสูง ดังนั้น จึงใช้ลิเธียมเพื่ออง ไปในสารกึ่งตัวนำ เมื่อให้ไปอีสตอกลับ ลิเธียมไออกอนจะเคลื่อนที่จากด้านเส้นตรงรอยต่อไปยัง ด้านพิกัดให้บริเวณปลายพานะกว้างขึ้น ข้อเสียของหัววัดรังสีชนิดนี้ ก็คือ ต้องทำงานที่อุณหภูมิ ต่ำเท่ากับอุณหภูมนิ่งในไตรเจนเหลวจึงไม่ต้องดูในกระบวนการใช้อย่างไรก็ตาม หัววัดชนิดนี้นิยมใช้ วัดและวิเคราะห์รังสีเบต้าพลังงานสูง อนุภาคที่เกิดจากเครื่องเร่งอนุภาค และงานด้านวิเคราะห์ พลังงานของรังสีเอกซ์ (X-ray spectroscopy) เครื่องวัดชนิดนี้ให้ริโซลูชัน (resolution) ดีกว่า เครื่องวัดแบบชิลลิลเดชัน (scintillation counter)

ข้อดีของหัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ


- ความหนาแน่นและความสามารถในการหยุดอนุภาค (stopping power) สูง สามารถหยุดคลื่นอนุภาคที่มีระยะ (range) ยาว และพลังงานสูงได้ อนุภาคที่มีระยะยาวเป็นเมตร ในอากาศจะถูกคลื่นด้วยชิลลิลเดชันหนาเพียง 1 มิลลิเมตร เท่านั้น
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
- ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานของอนุภาคเป็นไออกอนสูง ทำให้ริโซลูชันดี
- ความถูกต้องในการวัดพลังงานมากกว่าไออกอนในเซชันแซนเบอร์ชนิดแก๊ส และ ชิลลิลเดชัน因为มีความแม่นยำมาก เพราะว่าพลังงานเฉลี่ยที่ทำให้เกิดไออกอนคู่น้อยกว่า ถ้าเป็นชิลลิลเดชันใช้ พลังงาน 3.6 ยีเคตรอนโวลต์ แก๊สใช้พลังงาน 30 ยีเคตรอนโวลต์ และ 300 ยีเคตรอนโวลต์ ต่อการทำให้เกิดไฟໄโคซีเคตรอน 1 ตัวในชิลลิลเดชันเก่านั้นเดอร์
- ต้องการแหล่งจ่ายไฟไม่นานมัก สามารถใช้แบตเตอรี่เมืองได้
- วัดรังสีได้แบบทุกชนิด

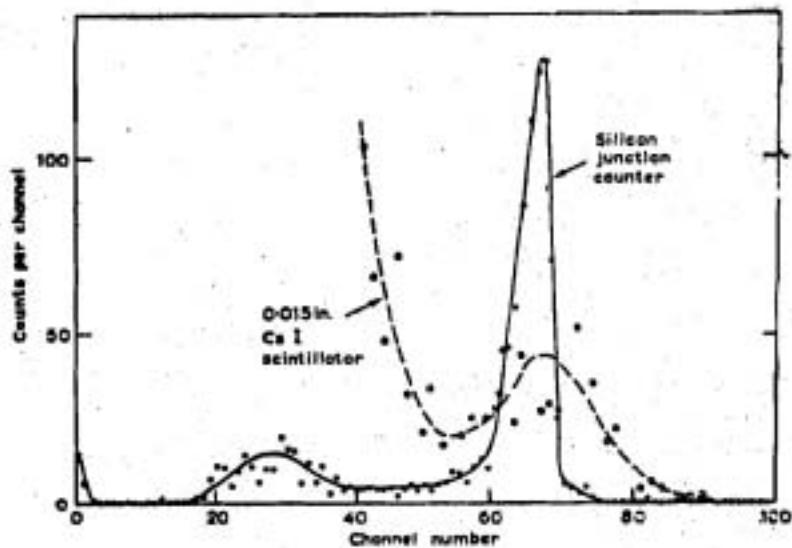

รูปที่ 9.6 เปรียบเทียบรีซูชันของเครื่องวัด

ข้อจำกัดของเครื่องวัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ

1. ขนาดของสัญญาณไม่เปรียบเท่าผลการทำงานของรังสีที่เกิดขึ้น
2. พาหะที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกเก็บจนหมด
3. มีสัญญาณระเบิดจากพาหะที่เกิดขึ้นเนื่องจากความร้อน
4. มีสัญญาณรบกวนจากพาหะที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานที่ฟื้นฟูที่เกิดจากความต่างศักย์ของข้าไฟฟ้าทั้งสอง

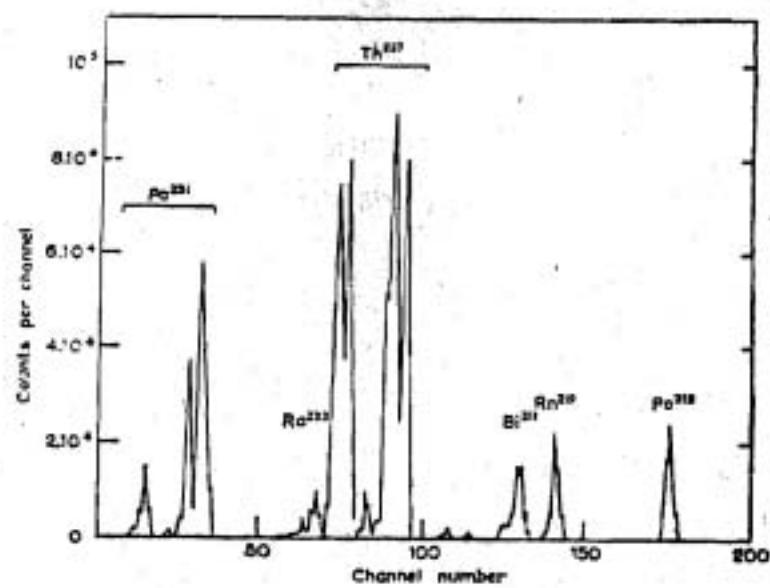

รูปที่ 9.7 สาเปลกตั้มของอนุภาคแอ็ลฟ่าจากธาตุคราบูดอย่างต่อเนื่อง

2. วิเคราะห์พัลส์งานของอนุภาคที่มีประจุบวก ๆ (Charged particle spectrometry)
3. หาขนาดของอนุภาค
4. ศึกษาขบวนการแตกหัก (fission) ของนิวเคลียส
5. วิเคราะห์พัลส์งานของรังสีเบตา (Beta spectrometry)
6. วิเคราะห์พัลส์งานของรังสีแกมมา (Gamma spectrometry)
7. ให้เป็นเครื่องติดตามรังสี (Radiation monitoring)
8. ทางการแพทย์ใช้ตรวจวัดรังสีภายในร่างกาย
9. อื่น ๆ


ตาราง ๙.๓ เปรียบเทียบหัววัดครั้งที่๒แบบสารทึกด้วยนิคต่างๆ

ชนิด		ความหนาของบริเวณที่ไวต่อรังสี	รีไซค์ชัน	จ้อจ้าก	การใช้งาน
ศิริพิรัส ซัลฟอน	เยื่อรับน้ำเนื้อเยื่อ หรือซิลิโคน ความต้านทาน จ้าเพาะสูงใช้ได้นาน	มากถึง 1 มม.	20 เหลือวี สำหรับรังสี แสงฟ้า 5 เส้นอ รี	ความหนาถูก จ้ากต่ำโดยความ ต้านทาน จ้าเพาะรีไซค์ ขันถูกจ้าก โดยสัญญาณที่ ไม่ต้องการ	เครื่องดื่มน้ำรังสี ทางการแพทย์
เหล็ก แบบรีบอร์	เยื่อรับน้ำเนื้อเยื่อ หรือซิลิโคน ความต้านทาน จ้าเพาะสูงใช้ได้นาน	มากถึง 2 มม.	3.8 เหลือวี สำหรับรังสีเบน คาชาเกซีเซย์ม- 137 11 เหลือวี สำหรับรังสี แสงฟ้า 6 เส้นอ รี	ความหนาถูก จ้ากต่ำโดยความ ต้านทาน จ้าเพาะรีไซค์ ขันถูกจ้าก โดยสัญญาณที่ ไม่ต้องการ	งานที่ต้องการรี ไซค์ชันสูง
อะลูมิเนียม และอลูมิเนียม เคลือบด้วยวัสดุ	เยื่อรับน้ำเนื้อเยื่อ หรือซิลิโคน ต้านทาน จ้าเพาะปาน คงทนใช้ได้นาน	มากถึง 10 มม.	อะลูมิโนน 3.8 เหล อวี สำหรับรังสี เส้นทางจาก อะลูมิโนน-137 15 เหลือวี แสงฟ้าและเอ็นเอว เยื่อรับน้ำเนื้อเยื่อ 3.5 เหลือวี สำหรับรังสีเบน คาชาเกซีเซย์ม- 137 2.3 เหลือวี สำหรับรังสีเบน คาชาเกซีเซย์ม- 57	ความหนาถูก จ้ากต่ำโดย เส้นทางจาก อะลูมิโนนที่ใช้ใน การทดสอบ รี ไซค์ชันถูก จ้ากต่ำโดย สัญญาณที่ไม่ ต้องการและ การรวมตัวของ ท่าบน	อะลูมิโนนงานที่ ต้องการรีไซค์ ชันสูงที่หลัง ขันสูงของรัม เมืองวิคตอเรีย ^๑ พัลเจียงงานของ รังสียกมา

9.12 วัดเครื่องสำรวจนิรภัย

เครื่องวัดรังสีขนาดเล็กที่เรียกว่า เครื่องสำรวจนิรภัย (survey meter) เป็นเครื่องวัดรังสีที่ใช้หัวไปในสถานที่ทุกแห่ง ที่ทำงานเกี่ยวกับรังสี เช่น โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการรังสี ทั้งนี้ ก็เพราะว่า เครื่องสำรวจนิรภัยมีข้อดีหลายประการ คือ มีขนาดเล็ก สามารถนำไปวัดรังสีในบริเวณต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ใช้วัดรังสีได้ทั้งสามชนิด คือ รังสีเอกซ์ฟ้า รังสีเบตา และรังสีแกมน้ำ ส่วนประกอบของเครื่องวัดไม่ถูกยกมากนัก เมื่อเกิดการชำรุดเสื่อมสามารถทำการแก้ไขได้ง่าย และราคาถูกมาก หัวช้อนจะกล่าวถึงหลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องสำรวจนิรภัย ชนิดไอโอดินในเข็มแรมบอร์ (ionization chamber) ที่มีข้อเรียกว่า กิวตี้派 (Cutie Pie) ว่าที่ที่ใช้ในเครื่องวัดชนิดนี้เป็นวงจรอย่างง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาทางด้านนี้

เครื่องสำรวจนิรภัยนี้แบ่งการทำงานออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนรับรังสี (sensig unit) ส่วนขยายสัญญาณ (amplifying unit) และวงจรแสดงผล (metering circuit)

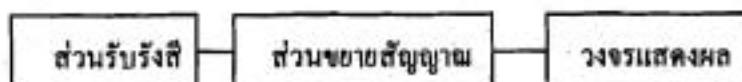


หลักการทำงานอย่างง่ายคือ เมื่อว่างเครื่องวัดไว้ในบริเวณที่มีรังสี รังสีจะทำให้ส่วนรับรังสีผลิตสัญญาณขึ้นมา ขนาดของสัญญาณขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี สัญญาณจะถูกส่งต่อไปยังส่วนขยายซึ่งจะขยายสัญญาณให้มีขนาดเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้เข็มของมิเตอร์ในส่วนแสดงผลเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบปริมาณรังสีได้

ส่วนรับรังสี

ประกอบด้วยเบกเกลิต (bakelite) รูปทรงกระบอกคล่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว และยาว $6\frac{1}{8}$ นิ้ว ภายในมีอากาศที่ความดันปกติบรรจุอยู่ เรียกว่าส่วนนี้ว่า ไอโอดินแรมบอร์ (ion chamber) ด้านปลายของแรมบอร์ที่远离รังสีมาก คือ ไมลาร์ (mylar) หนา 0.0005 นิ้ว เพื่อว่ารังสีเบตา และรังสีเอกซ์ฟ้า ซึ่งมีอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำจะสามารถดิ่งผ่านเข้าไปในแรมบอร์ได้ส่วนนี้เรียกว่าหน้าต่าง (window) ตรงหน้าต่างจะมีเนื้อน้ำเงินหนา 0.03 นิ้วกันอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าต่างเกิดการชำรุด และเพื่อใช้แยกรังสีที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงขึ้น รังสีแกมน้ำออกจากอนุภาคที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำ เช่น อนุภาคเบตาและอนุภาคเอกซ์ฟ้า เพราะว่าแผ่นอนุ

จากอนุภาคที่มีอิสระในการทางอุทุกดวงค่า เนื่อง อนุภาคเป็นค่าและอนุภาคแยกฟ้า เพราะว่าเมื่อนอนุภาคในเนินจะกันอนุภาคเป็นค่าและอนุภาคแยกฟ้าไว้ เมื่อจะวัดอนุภาคทั้งสองชนิดนี้ จะต้องดึงผ่านอยู่ในเนินของเสียงก่อน คิวต้านในของแขนแบบร่องด้วยวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ทำ

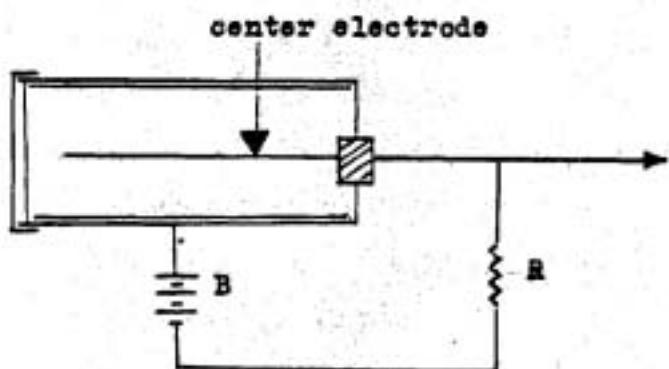


รูปที่ 9.8 ไบโอนแขนแบบร่อง

หน้าที่เป็นข้อไฟฟ้า โดยต่อ กับขั้นบวกของแบตเตอรี่ อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในแขนแบบร่องจะถูกกีบโดยข้อไฟฟ้า ตรวจการของแขนแบบร่องนี้ข้อไฟฟ้าอิกซันหนึ่งซึ่งอยู่กับป้ายอิกหางหนึ่งของแขนแบบร่องโดยมีจำนวนที่จากเท่ากัน (*equipotential*) ขนาดหลักแม่กํา โลหะ (*mega-ohm*) กันระหว่างข้อไฟฟ้านี้กับแขนแบบร่อง เรียกข้อไฟฟ้าอันนี้ว่าชิ้นเดอร์ อิเลคโทรด (*center electrode*) เพื่อต่ออิเลคโทรดต่อ กับขั้นบวกของแบตเตอรี่ที่หน้าที่เก็บรวมไว้อยู่บนบวกที่เกิดขึ้นภายในแขนแบบร่อง ป้ายหางหนึ่งของชิ้นเดอร์อิเลคโทรดต่อโดยตรงกับกริด (*grid*) ของหลอดอิเลคโทรนิกเมเตอร์ (*electron tube*) ดังนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นบนชิ้นเดอร์อิเลคโทรดจะถูกส่งต่อมายังกริด ศักยไฟฟ้าของข้อที่คิวของแขนแบบร่องจะมีประมาณ +90 โวลต์ เมื่อเทียบกับข้อที่อยู่ต่อตรงกลาง

เมื่อรังสีวิ่งผ่านเข้ามาในแขนแบบร่อง จะทำให้อะตอนของอากาศภายในแขนแบบร่องเกิดการแตกตัว (*ionization*) ได้อิเล็กตรอนและไบโอนบวก อนุภาคทั้งสองจะถูกจับโดยข้อไฟฟ้าต่างกัน คือ ไบโอนบวกจะวิ่งเข้าหาข้อลบ (ตรงกัน) ส่วนอิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าหาข้อบวกของแขนแบบร่อง ทำให้เกิดการไหลของกระแส กระแสที่ได้จากการแตกตัวของอะตอนนี้มีชื่อเรียกว่าไบโอนในเชื้อเร้นท์ (*ionization current*) ปริมาณของกระแสขึ้นอยู่กับปริมาณไบโอนที่วิ่งมาที่ข้อหางสอง เมื่อจากจำนวนไบโอนที่เกิดขึ้นในแขนแบบร่องเป็นสัดส่วนกับปริมาณรังสี ดังนั้นไบโอนในเชื้อเร้นท์จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณรังสีที่วิ่งผ่านเข้ามาในแขนแบบร่อง

ส่วนขยายตัวอย่าง

ประกอบด้วยหลอดคือเล็กไทรามิเตอร์ 1 อัน ท้าหน้าที่เป็นตัวขยาย ไออ้อนในเซรั่มเคมีเรนท์ให้มีขนาดเพิ่มขึ้น ไออ้อนในเซรั่มเคมีเรนท์ที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยจะว่างผ่านตัวด้านท่านก่าสูง (Hi-megresistor) ซึ่งต่อ กับ จั๊ว กลางของแขนเบอร์ และกรดของหลอดคือเล็กไทรามิเตอร์ คงที่ 3 เมื่อมีกระแสไฟ流จะทำให้เกิดสัญญาณพอกกระยื่นตัวด้านท่านก่าสูง ทำให้ความต่างศักย์ระหว่างกริดกับแคปติกเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีกระแสไฟ流ผ่านหลอดคือเล็กไทรามิเตอร์เข้าสู่วงจรแสดงผล ไปกระตุ้นเข็มของมิเตอร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่อไป

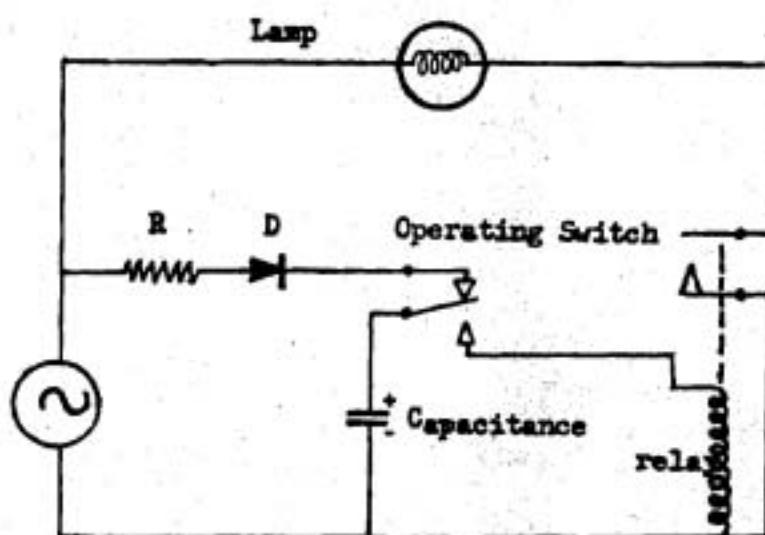


รูปที่ 9.9 วงจรของเครื่องสำอางรังสี

ຂໍ້ມູນອະນາໄມ


จากรูป 9.10 จะเห็นได้ว่า วงจรແສດງມະດเป็นวงจรบริค์ (bridge circuit) ประกอบด้วย ส่วนที่ทำให้เกิดการสมดุล (balancing arms) 4 ส่วนคือ A,B,C และ D โดยที่ A,C และ D เป็น ตัวค้านทาน ส่วน B เป็นหลอดเชื่อมต่อ ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักของหลอดได้โดย การเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าบนกรีด ตรงกับความระหว่างบริค์ (จุด X และ Y) มีแอมมิเตอร์ (M_1)

ต่ออีก ถ้าอัตราส่วนของความด้านท่าน $\frac{A}{B}$ เท่ากับ $\frac{C}{D}$ ศักย์ไฟฟ้าของฉุดก็จะถูกทางที่สองจะเท่ากัน
ดังนั้น จะไม่มีกระแสไฟ流ผ่านมิเตอร์ เรียกว่าบันธิค์อยู่ในภาวะสมดุลย์ เมื่อความด้านท่านของ
หลอดคือเสื้อกาฬมนิเตอร์เปลี่ยนไป เพราะว่าศักย์ไฟฟ้าของกริดเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ

ให้ส่วนของไออกอนในเข็มขันเกอร์นั้น อัตราส่วน $\frac{A}{B}$ จะไม่เท่ากับ $\frac{C}{D}$ นั่นคือ บริจจะไม่สมดุล
ท่าให้มีกระแสไฟ流ผ่านมิเตอร์ ด้านอกว่าจังหวะของเมมเบรน กระแสไฟที่ไหลผ่านมิเตอร์จะมีสัด
ส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของศักดิ์ไฟฟ้าที่กริด ดังนั้น การเบี่ยงเบนของเข็มบนมิเตอร์จะเป็นสัด
ส่วนกับปริมาณรังสีที่วิ่งผ่านเข้าไปในเข็มบอร์ด ในที่นี้จะอ่านค่าปริมาณรังสีเป็นมิลลิเรกนท์ต่อ
ชั่วโมง

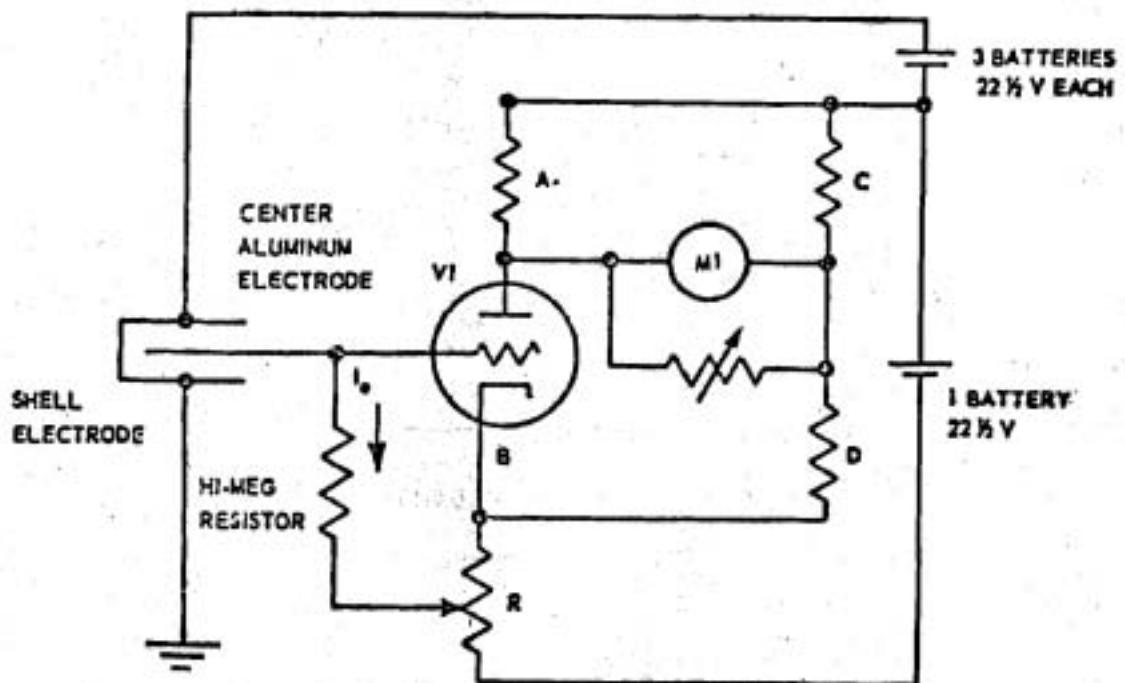

รูปที่ 9.10 วิเคราะห์วงจร

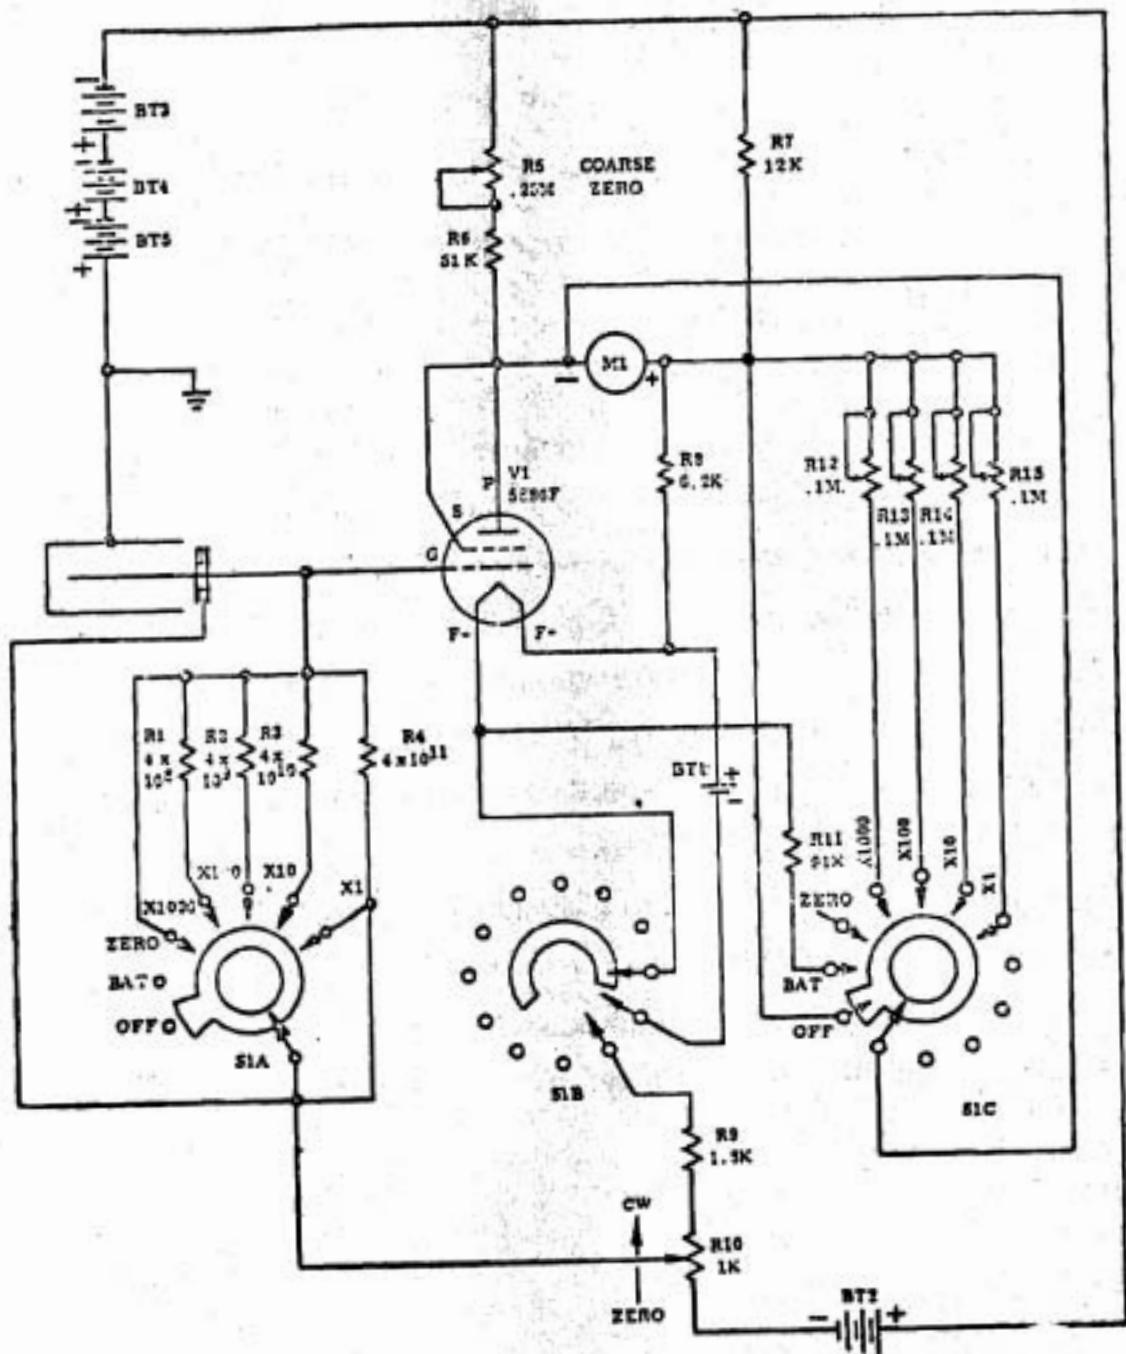

รูปที่ 9.11 วงจรของเครื่องวัดแรงดัน

มีสวิตซ์ควบคุมสองอันในวงจรแสดงผล เพื่อใช้ในการทำให้บีริเดอร์อยู่ในภาวะสมดุลย์ก็คือปรับไม่ให้มีกระแสไฟ流ผ่านมิเตอร์จะระทึกไม่มีรังสีผ่านเข้ามา จากญี่ปุ่น 9.10 สวิตซ์ควบคุมอันหนึ่ง(ZERO) คืออนุภาคกับบีริเดอร์ สวิตซ์ควบคุมอิกอันหนึ่ง (COARSE ZERO) เป็นส่วนหนึ่งของ A ตามปกติไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่ม COARSE ZERO เพราะว่าปุ่ม ZERO ก็เพียงพอที่จะปรับให้บีริเดอร์อยู่ในภาวะสมดุลย์ได้

นอกจากนี้ยังมีสวิตซ์เลือกอิกหนึ่งอัน ใช้เลือกค่าแม่นยำต่าง ๆ 7 ตำแหน่งก็คือ OFF, BATTERYCHECK ZEROSET, X1000, X100, X10 และ X1 ตัวสวิตซ์เป็น 3 ส่วน (ญี่ปุ่น 9.11) S1A ใช้เลือกด้วยด้านท่านที่มีความด้านท่านต่าง ๆ เพื่อใช้ในวงจรอินพุทของภาคขยาย ด้วยด้านท่านเหล่านี้จะเน้นด้วยกำหนดความไว (sensitivity) ของเครื่องมือ ด้านความด้านท่านสูง ไอ ออกในเชื้อเร้นท์เกลื่อนผ่านด้านท่านได้น้อย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ที่กระเพื่อมของมิเตอร์เบี่ยงเบนไป เมื่อปริมาณรังสีมากขึ้น ไอออกในเชื้อเร้นท์เพิ่มขึ้น ศักย์ไฟฟ้าที่กระเพื่อมเปลี่ยนแปลงมาก จนอาจทำให้เข็มของมิเตอร์เบี่ยงเบนไปทางเดิมก่อผล ดังนั้น จึงต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่กระเพื่อมลดลง โดยการทำให้ไอออกในเชื้อเร้นท์เกลื่อนผ่านด้านท่านมากขึ้น ที่ก่อผลความด้านท่านต่าง จึงต้องมีความด้านท่านหลากหลาย ๆ ค่าในวงจรอินพุทของภาคขยาย ช่วงที่มีความไวมากที่สุดคือ X1 จะมีอินพุทอินพีแคนซ์ (input impedance) มากที่สุด คือประมาณ 10^9 โอม ช่วงที่มีความไวน้อยที่สุด X1000 จะมีอินพุทอินพีแคนซ์ 10^3 โอม S1B เป็นตัวเชื่อมแบตเตอรี่กับไส้หลอด และส่วนสุดท้าย S1C เป็นตัวทำให้มิเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องขานกับด้านท่านในวงจรแสดงผล

แบบฟี กหดที่ ๙

๑. ของริบนายปฎิกริยาของรังสีที่มีต่อเนื้อ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มากที่สุดของร่างกายมนุษย์
 ๒. ของริบนายผลของรังสีที่มีต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย
 ๓. ของออกค่าปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้ร่างกายรับได้ (MPD)
 ๔. ของริบนายการระวังป้องกันอันตรายจากรังสี
-